Anfertigung zu verbreiten, weil das Stud, welches aus eisernen Mörsfern geschossen werden muß, weit unzuverläßiger und gefährlicher ift, als eine Bombe und noch überdieß vom Standpunste der Kunst aus betrachtet, gar keinen Werth hat, indem es, wie gesagt, aus Haar einer mit Versehung überladenen schiefgehenden Rakete gleicht, die sich am Ende ihrer Last noch auf eine höchst un ästhet ische Art abseits entledigt. Welcher Künstler wird wohl tergleichen Zeug nach einem alten Schlendrian heut zu Tag noch ansertigen wollen, um höchstens als ein Pfuscher in der Feuerwerkerei für die viele aufgewandte Mühe und Kosten von Kunstverständigen brav ausgelacht zu werden?

Achtes Kapitel.

Stehende Feuerwerfftucke, welche durch die Mannigfaltigkeit ihrer schonen Garnituren, die fie in die Luft werfen, ein dem Auge gefälliges, oft fehr überraschendes, Schauspiel barbieten.

\$ 106. Terminologic, Gintheilung und Birfung Diefer Stude.

Gine eigene Gruppe von Feuerwerkftuden bilben biejenigen, welche burch Auswerfen bem Auge gefälliger Garnituren ber Abficht bes Runftlers entsprechen. Gie find, wenn man, (wie Uchatins will,) bie buntfarbigen Körner und Leuchtkugeln, weil folche für fich allein nie eine Anwendung finden, nicht als einfache Feuerwerkstörper betrachtet, theils einfache, theils zusammengefeste Stude. Da wir von bem Standpunfte ber Runft, nicht ber Multiplifation ausgehen, fo berudfichtigen wir bei ber Beschreibung biefer Stude bloß ihre Wirfung und weisen ihnen hiernach in unferm Syfteme bie Stelle an, bie fie für ben Runftler einnehmen, ohne und barum zu befummern, ob fie gu ben ein fachen ober complicirten Studen gehören; boch wollen wir bie einfacheren zuerft beschreiben und von biefen auf bie mehr complicirten übergehen. Die Terminologie liegt bei biefen Stücken wieder sehr im Argen; es ift beshalb höchft wünschenswerth und an ber Beit, baß man von ben gefchmadfofen übelbezeichnenben Benennungen wie 3. B. Land patronen, Erdfegel, Luftpumpen, Schlagleiften, Bombenröhren, Schwärmerbalfen und was bergleichen fonderbare Benennungen mehr fenn mogen, bie man in afteren und

neueren Schriften über die Feuerwerkerei noch vorsindet, auf bester gewählte und bezeichnendere Benennungen übergehe. Wir theilen demnach die zu dieser Gruppe gehörigen Stücke in folgende ein: 1) Einfache Fontainen oder feurige Spring brunnen. 2) Körnersonstainen oder Blumenstrauß. 3) Uchatius Röhren oder Kosbolde. 4) Römische Lichter oder Leuchtfugelsontainen. 5) Bienenschwarm. 6) Füllhörner. 7) Schwärmerfässer. 8) Leuchtfugelsässer. 9) Froschfässer. 10) Feuertöpfe pots a seues und endlich Gamiturbatterieen.

§. 107. Ginfache Fontaine.

Die eigentlichen Fontainen ober feuerigen Springbrunnen unterscheiben fich von ben mit Funtenfeuerfagen geladenen Brandern, welche bie frangofischen Feuerwerfer ebenfalls Fontainen, auch zuweilen bloß jets fixes nennen, die ihrer Bestimmung nach mehr als Bergierung ber Fronten ju Mosaiffeuer 2c. bienen, hauptfachlich baburch, bag bie bei verticaler Stellung ber Sulfen ausgeworfenen Funten größer find und eine beträchtlichere Sohe erreichen, auch nur hochstens gur Balfte verlofchen turfen, ebe fie gur G.be hernieberfallen, fo bag von ihrem Auswurf eine Fenergarbe gebilbet wird, welche bei ben Korner= fontainen einen außerft iconen Blumenftrauß in mannichfaltigen Karben barftellt. Bir haben bereits im erften Banbe Geite 312 eine Urt Fontainen beschrieben, welche ju Alle en gebraucht wird, weßhalb wir hier und furg faffen fonnen. Die Sulfen ber einfachen Fontainen werben gewohnlich zwei Fuß lang gemacht, bamit ihre Brennbauer nicht ju turg ift. Man läßt fich einen Cylinderftab brechfeln, welcher 2 Fuß 3 Boll lang ift und einen halben Boll im Durchmeffer hat. Diefer Cylinberftab bient als Winder. Ueber biefen Winder macht man bie Sulfe von fteifem Bapier und wählt am beften ein großes Format. Die Gulfe wird zwei Linien ftart gemacht; auch ift es gut, wenn man fie um bas Ausbrennen zu verhindern, an ben inneren Umgangen fleiftert. Sie wird am untern Ende burch eine Burgung und Papierpfropf verschloffen. Wenn bie Bulfe fertig und troden geworben ift, wird fie gefüllt und feftgeschlagen, wogu man zwei Seber nothig bat, bie in ihrem Durchmeffer etwa eine Bapierftarte bunner gemacht merben, bamit fich beim Schlagen bie Gulfe nicht fest. Gin Cap ber fich mir zur Füllung ber Fontainen immer als febr empfehlenswerth bewiefen bat, befteht aus 1 Bfund Mehlpulver, 5 Loth geftoffenem Stangenschwefel, 4 Loth Schwefelblumen, 8 Loth gestoßenem Gußeisen und 1 Loth Stahlseile.

Für Fontainen von einem größeren Kaliber nehme ich einen Sat welcher auß 1 Pfund Salpeter, 3 Loth Schwefel, 8 Loth Kohlen, 2 Loth Mehlpulver, 8 Loth Stahlseile und 8 Loth gestoßenem Gußeisen oder Bohrspänen von Gußeisen besteht. Will man den kleineren Fontainen eine längere Brenndauer geben, so nimmt man einen Sat von 1 Pfd. Salpeter, 5 Loth Stangenschwefel, 2 Loth Kohlen, 7 Loth gestoßenes Gußeisen oder Bohrspäne, 7 Loth Stahlseile und 2 bis 3 Loth Mehlpulver. Dieser Sat wird mit etwas Leinol angeseuchtet und in die Fontainenhülse gefüllt und geschlagen.

Wünscht man, daß die Fontainen noch länger brennen sollen, so lassen sich zwar ihre Röhren noch etwas verlängern, bester aber ist es, wenn man lieber eine zweite Hülse mittelst einer in einem Röhrchen eingeschlossenen Stopine mit der ersten verbindet. Wenn man Hülsen mit conischen Mündungen anwendet, werden die Fontainen weit schöner, wie Seite 74 bereits gesagt wurde.

9. 108. Feuergarben.

Durch Bereinigung mehrerer Fontainenbränder (man nimmt geswöhnlich dazu 18 bis 24 Suich), welche jedoch nur acht bis zehn Zoll lang gemacht werden und deren Müntung tie Hälfte des Durchmefers der Hülfe betragen muß, wird eine Feuergarbe dargestellt. Diese Fülsen füllt man mit einem Sub, dessen Funken ungemein groß sind, zum Theil jehr hoch gehen und zum Theil brennend auf die Erde hersnieder fallen; als ein folcher Sab hat sich mir folgender, der sehr des währt ist, empsohlen: ½ Pfund sein pulveristrer Salpeter, 7 Loth ganz seines Meplpulver, 1 Loth gekörntes Pulver, 4 Loth seingestoßner Stangenschwesel, 6 Loth in Salpeterwasser gesottene und gut getrocknete Sägspäne, 1½ Loth seingestoßenes Glas ober Porzellan, 3 Loth Eisen oder Stahlseile. Wenn diese Materialien gehörig gemischt sind, so werzden die Hülsen damit gefüllt, jedoch nicht allzuse st geschlagen, hierzauf unten mit einem Papierpscopf geschlossen und zugewürgt.

Wenn man die erforderliche Angahl etwa 18 bis 24 Stück gefüllt hat, so seuert man sie oben mit einem Teig aus Mehlpulver und Branntwein an, bindet sie zusammen und siecht sie, mit der Mündung nach oben gekehrt, in eine Büchse von Pappendeckel, alsdann werden die Zwischenräume mit etwas Baumwollenwatte oder Werg ausgestopst

und ein Zündteig aus Mehlpulver und Branntwein über die ganze Oberfläche der Brander gestrichen, damit sich alle zu gleicher Zeit ents zünden und brennend eine Feuergarbe vorstellen.

Der Umfreis dieser Feuergarbe ist zwar da, wo das Feuer aus ben Fontainenhülsen hervorbricht, zusammengedrängt, bildet aber nach oben bald einen weiteren Umfreis und eine dem Auge sehr gefällige Keuergarbe.

Bunfcht man die Funken noch mehr zu vergrößern, so kann man 1 Loth Eichenkohlen ober Kohlen von dicker alter Birkenrinde (von den Ert stämmen) mit Bleisalpeterwasser absieben, diese mit eben so viel Mehls pulver vermischen, ohne jedoch die Kohlen ganz fein zu zerreiben.

Die mit Bleifalpeter preparirten Kohien geben ein helleres Feuer und verlöschen nicht eber, als bis fie ganglich zu Afche verbrannt find, welches immer längere Zeit dauert, als bei gewöhnlichen Kohlen. Will man ber Feuergarbe in ber Sohe von 3 Fuß einen Bund geben, fo nimmt man bagu einen etwa 2 Linien biden nur fehr wenig jusammengebrehten Strid, welcher burch Absieben in einer Lofung von falpeterfaurem Blei zu einer Lunte gemacht wurde und überzieht biefen, wie bie Stopinen gemacht werben, wenn er troden geworben ift, mit einem Teig aus Mehlpulver und Waffer, worauf man ihn wieder trodnet; fodann nimmt man einen Reif, welcher fo weit ift, als bie Feuergarbe in ber Sohe von 3 Fuß fich ausbreitet; ftedt ben Strid, bamit er schneller in Brand gerath, burch einfache Papierröhren und befestigt ihn mit bunnem ausgeglühten Gifenbraht an ben Reif. Der Reif wird ebenfalls mit Draht horizontal zwischen zwei Stabe befeftigt und burch eine Stopine mit ber Feuergarbe verbunden, welche unter feinem Mittelpunfte auf bem Boben fteht. Ge fcabet nicht, wenn bie zusammengebundenen Enden bes Strids, welche ebenfalls mit Bunbmaffe überftrichen find, zwei Boll berab hangen. - Benn bie Feuergarbe entzundet wird, fo ftellt ber glimmende Strid auf eine taufchende Beife ben Bund ber brennenden Garbe vor. Gine folche Fenergarbe nimmt fich gang vortrefflich aus. warte wellang of name auf admandage mate

§. 109. Rornerfontainen oder Blumenftrauf. (Nach Bebefy und Chertier.)

Man nehme eine ftarke Fontainenhülse nicht unter 12 Linien Kaliber, noch besser ist es, wenn man dazu eine Hülse von 18 Linien Kaliber ansertigt, gebe ber Kehle derselben einen halben Kaliber Weite und lade sie massiv mit einer Mischung von 4 Theilen seinem Mehlpulver, 1 Theil Kornpulver und 1 Theil grobe und mittelfeine Kohle vermischt. Unter diesen Satz werden dem Gewichte nach ein Viertheil Körner von fardigem Satz gemengt. Damit die Körnersontaine ihre erwünschte Wirfung thue und diese nicht durch eine ungleichartige Mischung gestört werde, ist es rathsam, alle Körner kugelrund zu machen und nicht die ganze zu verbrauchende Duantität Satz mit der angegebenen Duantität Körner auf einmal, sondern jede einzelne Ladschausel voll Satz, die man in die Hülse schüttet, mit der nöthigen Anzahl Körner zu vermengen, damit die letzteren sich vollsommen gleichmäßig in der Hülse vertheilen. Diese fardigen Körner werden alsdann, durch den brennenden Satz entstammt, ziemlich hoch aus der Kehle der Hülse geworfen und bilden zwischen den Funken des Satzes verschiedensarbige Blumen, was einen überaus schönen Esselt macht. Die Wahl der Farden ist am besten blau, roth und grün von jeder Farbe eine gleiche Anzahl Körner unter den Satz gemischt.

Da ber Sat mit ben barunter gemengten Körnern fest*) in ber Hülse comprimirt werden muß, so kann man für dieses Feuerwerfstück natürlich nur solche Körner anwenden, welche recht hart sind. Die Säte Nro. 36, 37, 38 (im ersten Bande Seite 334. 336 und 339) sind hierzu die passentsten, und es ist zweckmäßig, diesen Säten noch ein bis zwei Prozent Gummi arabicum zuzuschen.

Gine so geladene Husse kann man einzeln, perpendikulär aufgestellt, abbrennen, man kann Alleen davon bilden oder sie auch mit andern zussammengesetzten Feuerwerkstücken verbinden, was dem Geschmack des Feuerwerkers überlassen bleibt und weiter keiner besondern Angabe bedarf.

Collte der Cat zu faul seyn, b. h. die Körner nicht weit genug auswerfen, so darf man nur mehr Mehlpulvec nehmen, bis er die gewünschte Kraft erlangt hat.

Websty sagt: "Die größte Dimenston, die ich für einen dergleichen Blumenstrauß der Huse gab, war drei Zoll innerer Durchmesser, aber man verbraucht für einen so großen Blumenstrauß von etwa vier und zwanzig Zoll Länge, drei tis vier Pfund Sag nebst mindestens einem halben Pfund Körner, und er macht verhältnismäßig keine den größern Kosten entsprechende größere Wirkung als ein Blumenstrauß von acht.

^{*) 3}ch habe im Gegentheil gefunden, taf bie Korner beffer gehen, wenn ber Sat nicht fo fest zusammen gedrückt wirb.

gehn Linien Kaliber, welche lettere Große mir fur Dieses Feuerwerfstud am zwedmäßigsten zu seyn scheint.

Das Laden eines Plumenstraußes ist mit einiger Gefahr verbunben; durch die Neibung beim Zusammenschlagen des Sates fann sich
eines von den Körnern oder Leuchtfügelchen, wenn sie chlorsaures Kali
enthalten, entzünden; mir ist dieser Fall einmal begegnet, obschon ich
einen hölzernen Setzer gebrauchte; Hülse und Stock wurde dabei zerrissen, und der bereits in der Hülse fest geschlagene Satz verbrannte in
einem Moment mit einer gewaltigen Explosion; man suche daher beim
Laden eines Blumenstraußes den Körper, so wie Arme und Beine so
viel als möglich von der Hülse zu entfernen, schlage sie lieber frei,
ohne Stock, und nicht allzu stark*).

Ju bieser, von Websty gegebenen Borschrift hat berselbe später selbst bie Bemerkung gemacht, daß es gar nicht nöthig sey, den Sat so sest zu comprimiren und hat sogar einen Sat empsohlen, der aus 16 Theislen Mehlpulver und einem Theil grober Kohle besteht. Dieser Sat soll zwar durch acht Theile Körner verlangsamt werden, man wird indessen sinden, daß er viel zu rasch ist. Bei mäßiger Berdichtung ist der obige Sat ganz gut, nur wenn das Pulver etwas schwach ist, oder wenn die Kohlen sehr leicht, also voluminös sind, muß man etwas Mehlpulver zusehen. Mehr als ein Viertheil an Körnern zu nehmen, wollte mir wenigstens nicht gelingen. Sie gehen dann nicht aus der Hüsse und macht man den Satz zu rasch, so verstopfen sie in einem Augensblick die Mündung und die Hüsse zerspringt.

Da ebenso, wie die cylindrische Gestalt ber Körner, auch die Bürgung der Hulle ein Mislingen der Körnersontainen herbeisscheren kann, so versteht es sich ganz von selbst, daß man, nach dem setzigen Standpunkte der Kunst, nur Hulsen mit konischen Munschungen dazu anzuwenden hat. Wer die Mühe ihrer Ansertigung nach der oben beschriebenen Beise scheuet, dem rathe ich wenigstens den Kopf ber Hulse bis nahe an den Bund abzuschneiden, dann einen sonischen Setzer hinein zu treiben und babei die Mündung in eine trichstersörmige Vertiefung zu stellen, damit sie wenigstens einigermaßen ihre scharsen Gen verliert. Bei dem Laden bedient man sich eines Unterschafen Eden verliert.

^{*)} Für biefes Fenerftuck murbe bas Laben mittelft einer Preffe fehr zweckmäßig fenn, um bie Gefahr einer Entzundung zu vermeiben.

fates, ber statt bes Zapfens und ber Warze eine trichterförmige Berstiefung hat.



Weil ein solcher Untersatz feinen Zapfen hat, auf welchen ber Obersatz gesteckt werden kann, so schraubt man zwei Stifte von Draht zu beiden Seiten ber Bertiefung in tenselben ein und macht in das Holz bes Obersatzes zwei löcher, welche die Stifte aufnehmen. Alsdann wird die Hülse auf den Kopf in den Stock gestellt und zuerst die sonische Mündung mit zwei Labeschauseln voll Satz gefüllt, die man, ohne Körner tazu zu thun, auf einmal hineinschüttet und fest

fchlägt, so daß noch ein halbes Kaliber vom Anfang der Hülfe ohne Körner voll Sat geladen wird. Alsdann erst beginnt die Körnerladung ganz auf die von Websty beschriebene Weise. Ift man damit sertig so kommt zum Schluß ein Papierpfrops in die Hülse und diese kann nunmehr zugewürgt und angeseuert werden. Mir ist zwar sehr wohl bekannt, daß Chertier seine Körner ebenfalls mit der Hälste Wehlpulver mischt, allein probirt geht über studirt, das kann auch ein Drucksehler und Tonnenpulver gemeint seyn.

Mit einem Bort: es hat mir und allen meinen Bekannten mit bloßem Mehlpulver nicht gelingen wollen und selbst Webstyschrieb mir, daß er ebenfalls keinen guten Ersolg bavon gehabt habe, oder wie er sich ausdrückte: "nichts Gescheides damit habe aufbringen können." Dagegen thut ein faulerer Sat bei mäßiger Berdichtung, wenn die Körner vollständig rund gemacht sind, und die Hüssen konische Mündungen haben, eine ganz brave Wirkung. Nimmt man das Kalibec zu weit oder zu eng, so ist die Wirkung bei weitem nicht so schoe Auch Chertier hat später Sätze angegeben, die man in dem ersten Bande Seite 430 sindet, welche die Körner sicherer entstammen und besserten will, darf nur jene Sätze machlesen. —

S. 110. Uchating = Rohren aus welchen Robolde ausfahren.

Der k. k. Unterlieutenant der Artillerie Joseph Uchatius hat in einem 1848, bei Tendler zu Wien erschienenen Werk über "die Kunst-Feuerwerkerei zu Lande" unser Wissen durch ein neues Stück bereichert, welches er Kobold (d. h. aussahrenden Teusel) nennt. Wenn gleich biese Ersindung nicht zu den effektvollsten, die die Kunst aufzuweisen hat, gezählt zu werden verdient, so ist der Uchatiussche Kobold doch auch nicht grade eins der allererbärmlichsten, die man kennt, sondern so schön, wie noch mancher andere Schwärmer, beshalb haben wir ihm zu Ehren dieses Stück nach seinem Namen benannt und wollen die (Seite 369) von ihm selbst gegebene Beschreibung, mit Hinweglassung einiger blos den Wienern verständlichen Ausdrücke, (wie Schäuserl ze. woran dieses Wert ziemlich reich ist,) hier aufnehmen.

Uchatius fagt: Wenn man, anftatt mehrere Branber auf einmal aus einem Saffe gu werfen, nur einen berfelben ober auch eine Fontaine aus einer eigens hierzu vorbereiteten Gulje ichieft, fo ift man bei einer gewiffen Sathobe und bei einem bestimmten Gewichte ber Berfejung im Stande, eine burch bie eigenthumliche Bewegung entftehenbe fonische Wirfung hervorzubringen. Bertical aus ber Sulfe geschoffen, erreicht nämlich ein foldes Stud eine Sobe von 8 bis 10 Rlaftern, in welcher fich baffelbe langfam und mit ftets abwarts gerichtetem Feuerftrable in irregularen, manchmal einer Schraubenlinie gleichenben Linie fo lange herumtreibt, bis ber Sat nahezu ausgebrannt ift, wornach es sich aber gewöhnlich gegen die Horizontale neigt, in dieser Richtung noch einen furgen Weg gurudlegt und bann feine Berfetjung auswirft. Daß es fich fo lange in aufrechter Stellung erhalt, liegt in ber Sanhöhe und bem hieraus entspringenden Gleichgewichte; vergrößert man jene, fo fehrt es auf bem bochften Puntte um, und fällt in gerader Linie brennend gur Erbe; mit zu fleiner Sathohe wird es zu leicht, und feine erfte Bewegung ift zu schnell und ausgreifend, wodurch beffen aufrechte Stellung und bas Charafteriftische verloren geht. Derlei Brander ober Fontainen bedürfen baber einer fehr großen Genauigkeit in ber Erzeugung, die in Folgendem besteht: Man schlage eine 12löthige Branderhulfe, welcher Raliber fich am beften hierzu eignet, mit Inbegriff bes Borfchlagfages auf eine Sohe von 3 Kaliber ohne Thonerde mit einem Sage aus 5 Theilen Mehlpulver und 1 Theil Stahlfeile ober Bohrspane von Bufeisen, fete auf ben Sat eine Scheibe, fdlage fodann ben um 1/3 Raliber vorftebenben Bulfenrand auf Die Scheibe nieder; rolle nunmehr von fartem Papier über ben gangen Brander eine zweite Gulfe, die über ben Ropf ber erften nur wenig, über bas andere Ende aber um zwei Raliber vorsteht, und welche fo ftart fenn muß, baß ihr äußerer Durchmeffer zwei Bolle vier Linien und brei Bunfte beträgt, wodurch bie Sulfe eine Bapierftarte von 9 Linien erhalt;

ferner fcneibe man nach erfolgtem vollfommenen Trodnen, bie Dufchel (Ropf) fo nahe wie möglich, am Bunde ab, gebe in ben oberen Theil ber Gulfe eine zweilothige Labichaufel voll Mehlpulver, ftoge babei ben Brander einigemal ichwach (gelinde) auf ben Werftisch, bas mit fich bas Mehlpulver in bas Bunbloch ber Schlagscheibe fete, fulle Die Berfethülse 11/4 Raliber boch mit einlothigen Sternen voll und late barauf noch zwei Ladeschaufel voll Mehlpulver, wodurch bie ganze Bersetzung eine Sohe von anderthalb Raliber erhalt. Run fete man einen Bavierpfropf barauf, falte die Sulfe über bem Pfropf zu und fleis ftere einen Mantel von ftarfem Papier baruber, ber bie Sulfe einen Boll weit bedecken barf; endlich verfehe man bas Mundloch, fo wie ben fleinen Raum in bem Reffel mit etwas Unfenerungsteig, fteche in die Mündung ein fleines Loch, bis man auf bas vorgeschlagene Mehlpulver fommt. Der Ropf oder Reffel biefes Branders muß aus bem Grunde fo furz gemacht werben weil fonft burch bie Bulverlabung ber Reffel zersprengt wird, in welchem Fall ber Brander gewöhnlich unent: gundet bleibt. Statt mit Sternen fonnen biefe Branber ober Sohlen, auch mit zwei Stud Sternfugeln von 3/4 Raliber im Durchmeffer verfest ober bloß mit einem Schlage verfeben werben, welchen man fogleich in die Branderhulfe einfullen fann. Damit ein angemeffener Spielraum erzielt werbe, fo überrollt man bie fertigen Branber mit Papier bis ihr außerer Durchmeffer genau 1 Boll, 4 Linien und 3 Punfte beträgt.

Das Schießen solcher Bränder geschieht aus Uchatius Sülsen, welche über ein zweipfündigen Cylinder gerollt, einen inneren Durchsmesser von einem Zoll, fünf Linien und drei Punkten haben, so daß der Spielraum für den Bränder eine Linie beträgt, d. h. mit anderen Worten die Uchatius Hüssen Brülsen werden eine Linie weiter gemacht, als sein Robold die ist, damit dieser bequem aussahren kann. Sine Uchatius Hülse soulse eine Linien Papierstärke haben und zwölf Zoll lang seyn; an einem Ende wird sie sest zugewürgt und mit einem gekleisterten Papierpfropfen versehen. Wenn nun der Kobold aus dieser Uchatius Hülse aussahren und in der Lust Feuer speien soll, so kommt in die Uchatius Sülse eine Ladung von 1 Loth 1 Quint Stückpulver, auf dieses wird der Kobold mit seiner angeseuerten Mündung gesetzt und auf denselben ein trockener Papierpfrops gedrückt, die letzterer auf dem Kobold aussitzt. Der übrige Theil der Uchatius Sülse oder Uchatius Schülse oder Uchatius Röhre, (welches gleichbedeutend ist) bleibt seer, und ihre Mündung

wird blos burch einen einfachen Bapiermantel geschloffen. Die Entzunbung ober Abfeuerung erfolgt durch eine 30 Boll lange Stopinenleitung bie mit bem einen Ende burch bie Uchatius = Sulfe bis gur Mitte ber Pulverladung reicht; ber übrige Theil ber Feuerleitung ift langs ber 11ch atius - Sulfe aufwarts gelegt und mit einem boppelten Ba= pierftreifen ber gangen Lange nach überkafdirt. Der Boben ber Ucha= tius = Sulfe befommt ebenfalls einen freisrunden Mantel, beffen Lap= pen an ter Uchatius - Sulfe etwa zwei Boll aufwarts reichen. Da nun eine folche Uchatius-Röhre fo weit in die Erbe gegraben wird, daß man bavon nur höchftens anderthalb Bolle hervor ragen fieht, fo taucht man fie, bamit die Feuerleitung burch die Feuchtigfeit ber anliegenben Erbe nicht leibe, bis zum Rande in zerlaffenes Bech, bem man 10 bis 15% Unschlitt gufest. Die Leitung wird nach bem Gingraben feitwarts gebogen und das Ende an einen Pflock gebunden. Soweit die möglichst genaue Beschreibung, welche und Uchatins in seinem Berte nebft einer mit vielen Buchstaben bezeichneten Abbilbung geschenft hat. Wir glauben eine Zeichnung bier ersparen zu konnen, ba bas Bange weiter nichts ift, als ein fehr ftarfer Schwarmer, ben man aus einer papiernen Röhre Schießt, welche in Bech eingetaucht und bis an bie Munbung in ben Boben gegraben wird. Wer fich ben ausfahrenben Robold recht lebhaft vorstellen will, ber benfe fich einen Schwars mer, welcher am Ende ein Paar Leuchtfugeln auswirft ober auch wie ein anderer Schwarmer, fnallt. Diefes neue Stud unterscheidet fic also blos durch die Uchatius-Röhre von den großen Schwärmern ober Larbons.

§. 111. Römische Lichter oder Leuchtkugelfontainen. (Rach Chertier.)

Wer schon umherziehende Possenreiser (Gauster) gesehen hat, wie stugeln in die Luft wersen, eine nach der andern, sie der Reihe nach wiedererhaschen und sogleich auch wieder in die Luft wersen, so daß ims mer eine gewisse Anzahl davon in der Luft bleibt, der kann sich eine ganz gute Vorstellung machen, von der Wirfung die eine Gallerie von römischen Lichtern hervordringt. Zwar werden die Flammenballen welche brennend wieder herabsommen, nicht wie sene Augeln, aufs Neue in die Höhe geworsen, aber weil die Röhren ohne Unterlaß ganz ähnsliche Feuerballen in die Luft wersen, so glaubt man, es seyen die nämslichen, welche auß und absliegen. Eine Gallerie von römischen Lichstern ist eines der effestvollsten Stücke in der Feuerwertsunst. Runde,

glänzende Feuerballen in allen erbenklichen Farben scheinen gleichsam belebt und einer dem andern nachzueilen. Zwar machen die Bomben, wenn sie sich öffnen, den Zuschauer mehr erstaunen und bringen eine noch stärfere Wirkung auf ihn hervor, aber der Glanz, welcher ihn überrascht hat, vergeht wie ein Blitz, wogegen die Wirkung der rözmischen Lichter mehrere Minuten andauert, und einen allgemeinen Beifall sindet. Die römischen Lichter haben inzwischen einen Fehler, der die gute Wirkung, welche sie hervordringen, schwächt, dieser Fehler ist der, daß sie viel Rauch verbreiten. Die Sterne oder Leuchtsugeln, welche sie wersen, sind Ansangs glänzend und rein, aber kaum ist die Gallerie die zur Mitte ihrer Brennzeit gelangt, so erhebt sich ein dichter Rebel und hüllt den Raum ein, in welchem sich die Leuchtsugeln erhesben sollen. Man sieht sie alsbann nur noch durch diesen Rauch hinz durch und dieses benimmt ihnen den Glanz und verändert gar sehr ihre Karbe.

3ch habe lange Zeit auf ein Mittel gebacht, biefem Fehler abzuhels fen, ich habe es auf mehrere Arten probirt, von welchen mir bie eine ein befriedigendes Resultat lieferte und mich meinem vorgefetten Biel naher fuhrte, fo baß fich ber Rauch bedeutend verminderte, aber bie Ausführung war fehr umftanblich und obgleich man alle mögliche Sorgfalt auf ihre Unfertigung verwenden mochte, fo schlugen fie bennoch febr oft fehl; ich ftellte also neue Berfuche an und erfand wirklich eine neue Art römischer Lichter, Die leicht ju machen find. Obgleich Diese vielleicht etwas weniger einfach find, als bie gewöhnliche Urt, fo haben fie bafur auch wieber bas Bute, baf alle Sterne gang ficher entzündet und weit höher geworfen werden. Diefe Art erlaubt noch überdieß in jeder Röhre faft boppelt fo viele Leuchtfugeln anzubringen, ohne daß man fie darum langer zu machen braucht. Die Röhren werben faft gar nicht verandert und konnen beghalb mehrmals gebraucht werben. Zwar ift es mir nicht möglich gewesen, allen Rauch vollstanbig zu vermeiben, aber nach meinem Berfahren werben boch ungefähr 3/8 beffelben vermieben. Bu Ente biefes Artifels werbe ich auf mein neues Syftem gurudfommen, ich will jest zuvor bie gewöhnliche Art beschreiben.

S. 112. Römifche Lichter nach ber gewöhnlichen Art.

Die römischen Lichter sind Röhren, die ben Dienst ber Mörser thun, von welchen sie sich baburch unterscheiben, daß das Wurfobjest viel kleiner ist. Jene werfen Bomben, diese kleine Leuchtkugeln von cylins brischer ober runder Gestalt, welche aus einer Teigmasse gesormt sind, und deren Durchmesser zwischen zwei dis zwölf Linien beträgt. Eine Röhre enthält gewöhnlich 7 bis 8 solche Leuchtkugeln, die sie in Zwischenräumen auswirft und deren Abstand in der Mitte durch eine bestimmte Menge langsam brennenden Satzes, welcher zwischen jeder Leuchtkugel eingesschlagen wird, genau geregelt ist. Sobald dieser sogenannte Zehrsat versbrannt ist, theilt sich das Feuer der Leuchtkugel mit, welche durch eine Bulverladung in die Luft getrieben wird.

Die Berfertigung ber romifchen Lichter fcheint bemnach zwar Un= fange gang einfach zu fenn; inzwischen gehören boch bie romifchen Lich= ter zu benjenigen Feuerwertftuden beren Musführung fehr fcmierig ift und bie viel Aufmerksamfeit, ja man mochte faft fagen, ein eigenes Stubium erforbern; benn man macht bei jeber neuen Röhre, bie man nimmt, neue Erfahrungen. Wendet man Sulfen von guter Sulfenpappe, bie gefleiftert und recht feft aufgewunden ift, an, fo braucht man nur Die Salfte fo viel Bulver, um die Leuchtfugeln in die Sohe zu treiben, ale wenn bie Gulfen weich find und nachgeben, ober bie Gulfenpappe ichlecht ift. Wenn man nicht bie größere ober geringere Fe= ftiafeit der Bulfen bei ber Bulverladung, die gum Werfen der Leucht= fugeln erforderlich ift, berudfichtigt, fo ift die Folge bavon die, baf bie= ienigen Leuchtfugeln, welche in feste und ftarte Sulfen geladen wer= ben, mit febr vieler Rraft in die Luft gefhlenbert werben und barüber verlöschen, wogegen jene in weichen Sulfen fich nur wenige Suß hoch erheben, und fogar öftere in ber Rohre verbrennen. Die Große ber Bulverladung muß fur jede Leuchtfugel, die in diefelbe Sulfe fommt, verschieden fenn. Man hat babei zu berudfichtigen, welche Stelle bie Leuchtfugeln in ber Sulfe einnehmen b. h. wie weit fie von ber Munbung entfernt find. Alfo angenommen, eine Sulfe von 33 Centimeter gange und 18 Millimeter innerem Durchmeffer erforbere, wenn bie Gulfe gut gerollt und hart ift, bem Gewichte nach, etwa eine halbe Gramme Kornpulver, um bie lette Rugel, welche die unterfte in ber Rohre ift, in die Luft zu werfen, jo wird man fur eine Leuchtfugel, bie junachft an bie Mundung fommt, mehr als bie boppelte Menge von Bulver brauchen (etwa 24 Centigrammen).

Die Leuchtfugeln, welche sich zwischen biesen beiben befinden, has ben eine Pulverladung nöthig, die mit der Stelle im Berhältniß steht, welche sie in der Röhre einnehmen. Wenn aber die Röhre statt 33

15

Centimeter 47 Centimeter lang ift, so braucht die Pulverladung für den letten Stern in der Röhre dem Gewichte nach nur 0,26 also nicht ganz ½ Gramme zu betragen. Diejenige zunächst der Mündung der Röhre, welche hier so gut die Oberste ist, wie in einer Hülse von 324 Millimeter Länge ebenfalls 0,8 Grammen, wie bei jener in der fürzeren Hülse, welche sich in gleicher Entsernung von der Mündung der silfe, welche sich in gleicher Entsernung von der Mündung der Hülse bleibt sich ja allezeit gleich, was man wohl zu überlegen hat, wenn man die erforderliche Pulverladung berechnen will. Bedient man sich weicher Hülsen, wenn gleich sie denselben Durchmesser und dieselbe Länge haben, so braucht man öfters die doppelte bisweilen die dreif ache Ladung, ja sogar zuweilen noch mehr, je nachdem die Külse eine geringere Festigkeit besitzt.

An biesem Beispiele sieht man, daß ich mich keiner Uebertreibung schuldig mache, wenn ich behaupte, daß die römischen Lichter schwer anzufertigen sind. Indessen erreicht man seinen Zwed doch ziemlich

ficher, wenn man auf folgende Beife verfährt:

Die Länge, welche man gewöhnlich ben Hülsen ber römischen Licheter gibt, beträgt 20 bis 22 innere Kaliber. Man verwendet bazu Hülssenpappe von 3 oder 4 Bogen, welche man sosort kleistert und mit dem Hobel möglichst fest auf den Winder rollt. Der Hülse gibt man eine Papierstärte von einem halben inneren Durchmesser b. h. wenn sie 18 Millimeter (8 Linien) im Lichten enthält, so muß sie, wenn sie vollsständig aufgerollt ist, 27 Millimeter (12 Linien) im äußeren Durchmesser haben.

Außen darüber rollt man einen Papierstreifen, welcher die Hulle zweimal umgibt und am Rand fest angekleistert wird, damit sich die Hülfe nicht wieder aufrollen kann. Auch hat man zur Borsicht den Winder etwas mit Seife zu bestreichen, damit er sich ohne der Hülfe Gewalt anzuthun, abziehen läßt. Hierauf läßt man die Hülfen im Schatten trocken werden. Wenn sie vollständig trocken sind, so gibt man ihnen einen Borschlag von Thonerde, die man mit 18 bis 20 Schlägen sest einschlägt und welche trocken seyn muß, sich auch nicht über einen Durchmesser im Inneren der Hülse erhebt.*)

^{*)} Diejenigen römischen Lichter, welche Schwarmerfaffer ober Leuchtku gelfaffer entzünden follen, durfen unten nicht ganz zugewürgt werden, fie behalten vielmehr ein Zundloch, welches man fo wie den Kopf ber Bulfe ganz mit Anfeuerungsteig ausfüllt.

S. 113. Das Laden ber romifchen Lichter.

Die römischen Lichter werben gelaben: inbem man Anfangs ein wenig Kornpulver in Die Gulfe gibt, fofort eine cylindrifche Leuchtfugel barauf fest, welche mitten burch ihre gange Sohe ein Loch hat ; *) benn burch biefes Loch foll fich bas Feuer, von bem Zehrsat aus, ber Bulverladung mittheilen, welche ben Stern in die Luft werfen muß, fobald er entflammt ift. Der Stern ober bie Leuchtfugel, foll leicht in bie Sulfen geben, baber muß ihr Durchmeffer etwa ben zwanzigften Theil weniger betragen, als ber innere Kaliber ber Rohre.

Bollte man die Leuchtfugel ju fest in die Gulfe gwangen, fo risfirt man, baß fie entweber felbft gerbricht ober bie Sulfe plagend macht. Diefe Leuchtfugel, welche man in bie Rohre thut, fallt bis auf ben Grund ber Gulfe und liegt unmittelbar auf bem Kornpulver. Man überzeugt fich, baß fie wirklich ben Boben berührt, indem man einen Seper in Die Gulfe ftedt. Die Seger, womit man die romischen Lich= ter foligt, find gang fo, wie man fie jum Laben ber Kontainen aebraucht, nur find fie noch langer, weil auch die Sulfen langer find. Diesen Geber gieht man wieber heraus und schüttet eine Labschaufel voll langfam brennenben Sages in bie Rohre. Den Sat macht man aus 5 Theilen Mehlpulver, 15 Theilen Salpeter, 6 Theilen feine Rohle und 6 Theilen Schwefel. **) Diefen Sat verdichtet man, indem man ben Seter aufs Reue in Die Bulfe bringt, und mit einem leichten Sammer 7 bis 8 gelinde Schlage barauf thut, bamit bie Leuchtfugel nicht gerbrudt werbe. Wenn biefer Sat gehörig verdichtet ift, jo muß er ungefähr einen inneren Durchmeffer, von ber Leuchtfugel angerechnet, ausfüllen, boch nimmt man lieber etwas mehr Cat, als ju menig, benn in letterem Falle wurde, wenn ber Behrfat nicht feine erfor= berliche Höhe hat, die Flamme von der Pulverladung, welche auf ihn au liegen fommt, burch bie 3wifdenraume biefes Behrfapes burchfchla= gen Das Keuer fonnte alfo bie Bulverladung unter ihm ergreifen, und es wurden zwei Leuchtfugeln auf einmal, ja fogar alle Leuchtfugeln, welche bie Rohre enthielte ju gleicher Zeit in bie Luft fliegen;

**) 3ch wende einen Cat an, welcher beffer ift, biefer befteht aus 16 Theilen Galpeter, 8 Theilen Roble und 4 Theilen Schwefelblumen.

^{*)} Bielfältige Erfahrungen haben mich überzeugt, daß dieses Loch, welches Cher-tier und Uchatius empfehlen, nicht nur überflüffig ift, sondern sogar der Leuchtfugel ein weit fohlechteres Aufehen gibt, als wenn man bieselbe faft gang wurfelformig, und nur burch bie Unfenerung, Die man ihnen gibt, fo viel wie möglich rund macht. Dann brennen fie boch wenig= ftene von Augen, fonnen nicht zerfpringen und ihre Flammenbildung ift febr viel beffer.

beswegen fage ich, es hat weniger zu bebeuten, wenn man etwas zu viel, als wenn man zu wenig Sat nimmt, - (auch ift es beffer, wenn man ihn auf zwei Ladungen, ftatt auf einmal comprimirt). Wenn ber Sat festgeschlagen ift, fo gibt man eine zweite Labung von Kornpulver, hierauf wieder eine Leuchtkugel in die Gulfe und fullt auf Diefe wieder eine Ladeschaufel voll Zehrsat, den man wieder festschlägt, wie beim erstenmal und ber auch gerade wieder so viel Raum ausfüllen muß. Alsbann wechselt man mit einer Labung Kornpulver, einer Leuchtkugel und Behrfat ab, bis bie Rohre beinahe vollgefüllt ift. Der fogenannte Behrfat muß ben Befdluß machen. Diefem Behrfat theilt Die Stopine, welche oben an die Röhre fommt, das Feuer mit, fobald der Zehrfat verbrannt ift, entzündet er die Leuchtfugel, welche augen= blicklich bas Kornpulver entflammt, von welchem sofort die Leuchtfugel aus ber Röhre geworfen wird Man füllt aber bie Röhre nicht gang bis zur Mündung voll, sondern läßt etwa zwei Zolle, ober etwas baruber, leer, weil die Leuchtfugeln, welche allzunahe an die Mundung ber

Röhre kommen, sich schlecht ausnehmen, da sie nicht hoch genug geworfen werden. Chertier gibt hier eine lange und breite Beschreibung von den in der Mitte durchsbohrten Leuchtfugeln, welche er für die besten hält und mittelst der hier abgebildeten Form macht. Er beschreitt sofort wie man diese durch Bestreichen mit dünner Teigsmasse aus Mehlpulver und Branntwein anseuern soll,



welches bekannte Dinge sind, weßhalb ich sie hier übergehen zu können glaube. Er sagt unter anderm, man mache auch Leuchtsugeln für römische Lichter, ohne ihnen in der Mitte ein solches Loch zu geben, diese schlügen aber bei weitem öster sehl, man sehe sich genöthigt, sie etwas kleiner zu machen, damit ein wenig Zehrsatz zwischen die Hultenwand und die Leuchtsugel fallen könne, um das Pulver zu entzünzen, aber alsdann habe die Leuchtsugel zu viel Spielraum in der Hüsse, und würde bei weitem nicht so hoch geworsen, überdieß seh es eine geringe Zeitersparniß, weil das Formen der massven Leuchtsugeln sast eben so lange aushalte, als das der durchbohrten. Nachdem also Chertier die durchbohrten Leuchtsugeln aufs Angelegentlichste empsohlen hat, sagt er: ich will nun suchen, mit aller mir möglichen Genauigseit die Beschreibung wie man die gewöhnlichen römischen Lichter versertigt vollends zu beenden.

Wenn man fo vorsichtig war, nur Röhren von guter Gulfenpappe

anzuwenden, die nochmals gekleistert und recht fest aufgewunden sind, so hat man nicht nöthig, auss Reue sie zu probiren, wenn man wieder andere Röhren nimmt, es genügt dann ein für allemal die Quantität Pulver zu bestimmen, welche man für jede Leuchtsugel zu diesem Kaliber nothig hat; diese bemerkt man sich. Will man aber römische Lichter von verschiedenem Kaliber machen, so ist es nöthig, mit jedem Kaliber Bersuche anzustellen. Ich rathe die Röhren von demselben Kaliber auch immer von derselben Länge zu machen, denn wenn man ihnen eine verschie dene Länge gibt, so wird dieses eine Regelung der Bulverladung zur Folge haben, wodurch die Versertigung dieses ohnes hin complicirten Stückes noch schwieriger wird.

§. 114 Bestimmung der Pulverladung und Verfertigung eines Ladmaßes

Man regulirt bas Gewicht ber Pulverladung, wie man fie für jebe Leuchtkugel irgend eines gegebenen Ralibers nothig hat, am guver= läßigsten auf folgende Weise: Angenommen, man wollte bie Ladungen ter romifchen Lichter von 8 Linien inneren Durchmeffers reguliren, bie Sulfen waren 14 Boll bis unten, wo bie Thonerbe fie fließt, lang, fo gibt man auf ben Boben ber Röhre bem Gewicht nach 10 Gran autes Kornpulver und läßt eine angefeuerte Leuchtfugel hinabgleiten, bis fie auf bem Pulver auffigt, und überzeugt fich, bag biefes wirklich ber Fall ift, indem man den Geger in Die Robre bringt, und fie damit bis auf ben Loben fchiebt, wenn fie nicht gang hinunter gegangen fenn follte. Alebann gibt man eine Labeschaufel voll Behrfat barauf, welder mit gelinden Schlägen gefchlagen wird, Diefer Behrfat foll freilich ber Regel nach wenigstens einen inneren Durchmeffer in ber Sohe betragen, wenn man jedoch bloß bie Rraft ber Bulverladung, welche gang unten in bie Gulfe gehort, ermitteln b. h. wenn man überhaupt nur ju biesem 3wed eine einzige Leuchtfugel probiren will, so genügt es fcon, wenn man eine ftarte Briefe von biefem Behrfat nimmt, weil baburch bloß bas Feuer ber Leuchtfugel und Pulverladung mitgetheilt werben foll. Die Röhre bringt man in eine fentrechte Stellung und forge bafur, baß fie feststehe. nun lagt man eine lange Ctopine, beren Ende zwei Boll über bie Rohre heraus reicht, bis hinab auf ben Behr= fan geben. Wenn man die Stopine angundet, fo wird man feben, ob bie Leuchtfugel bie gewünschte Wirfung thut b. h. ob fie von ber Bul= verladung boch genug in die Luft getrieben wird, oder ob man die Bul-

verladung noch verftarfen muß. Man verlangt nämlich mit Recht, baß bie unterfte Leuchtfugel eines romischen Lichtes von 8 Linien inneren Durchmeffere und 14 Boll Lange, wenn bie Labung gut getroffen ift. ohngefahr 150 guß hoch in die Sohe getrieben werbe, wenn also bie Bulverladung von 10 Gran Die Leuchtfugeln noch nicht fo hoch treiben follte, als man wunscht, so vermehrt man bas Gewicht ber Ladung burch einen Zusat an Kornpulver und fahrt fort, fo lange ju probiren, bis endlich die Leuchtfugel die gewunschte Sobe erreicht. Ift biefes ber Kall, fo bemerft man fich bas Bewicht ber Bulverladung, welches für bie unterfte Leuchtfugel erforderlich war, und ftellt nun auch Berfuche mit einer furgen Rohre von bemfelben Kaliber (nämlich 8 Linien inneren Durchmeffers) an, welche nur etwa 3 Boll lang ift, fo bag, wenn die Bulverladung nebft ber Leuchifugel und etwas Behrfat in Die Robre eingefüllt find, nur noch ein leerer Raum von zwei Bollen wie bei ben römischen Lichtern oben übrig bleibt. Da bie Rraft nach oben im Quabrat abnimmt, so wendet man ohngefahr eine 4 mal ftarfere Bulverlas bung an, als man fur die unterfte Leuchtfugel nothig hatte. Sollte diese die Leuchtkugel noch nicht so hoch werfen, als die erste ging, so muß auch biefe Bulverladung ftufenweise vermehrt werden, bis die Leuchtfugel ebenfalls fo hoch fteigt. Sofort bemerft man fich wieber bas Gewicht diefer zweiten Bulverladung, welche fur die oberfte Leuchtfugel in ber Röhre erforberlich ift. Sat man auf folche Beife burch Berfuche ermittelt, wie viel Bulver man für die oberfte und wie viel man für bie unterfte Leuchtfugel braucht, fo fann bas Stud mabrlich nicht leicht mißlingen, benn wenn man die Gewichtsgahlen fennt, welche für Die Ladungen an ben beiden entgegengesetten Endpunften nothig find, so liegen alle übrigen in ber Mitte, und fonnen burch eine einfache Rechnung leicht gefunden werden. Soll & B. Das romifche Licht 7 Leuchtfugeln enthalten, fo gieht man bas Gewicht ber Bulverladung, welche man für bie unterfte Leuchtfugel gebraucht, von bem Gewicht ber oberften Bulverlabung ab. Bas übrig bleibt, ift bie Differeng gwis fchen beiben. Diese Differeng theilt man in 6 gleiche Theile und gibt nun ber unterften Leuchtfugel ihre gehörige Labung, wie man fie burch ben Bersuch bereits ausgemittelt hat. Die zweite Leuchtfugel bekommt eben fo viel Bulver und noch 1/6 der Differeng mehr, die britte befommt 2/6, die vierte 3/6, die funfte 4/6, die schfte 5/6 Busat und die lette endlich bekommt bie Bulverladung ber unterften und bie gange Diffes reng, alfo genau bas anfänglich burch angestellte Berfuche für bie

oberfte Leuchtfugel ausgemittelte Gewicht von Bulver. Will man 8 Leuchtfugeln in bie Robre geben, fo muß bie Differeng in 7 gleiche Theile getheilt werden und jebe Leuchtfugel wird alfo, von unten binauf anfangend, eine um ben fiebenten Theil ber Differeng vermehrte Bulverladung erhalten muffen. Wenn man in Feuerwertbuchern an= bere Berhaltniße angegeben findet, fo beruht fie auf einer unrich= tigen Unnahme. Es läßt fich zwar nicht leugnen, baß Chertiere Berechnung auf ben Boll ber Röhre ein etwas genaueres Resultat lie= fert, als wenn man bloß bie Angahl ber Leuchtfugeln berücksichtigt, boch ift ber Unterschied fehr unbedeutend. Denn wenn ich voraussehe, baß alle Leuchtfugeln gleiche Sohe und gleiches Gewicht haben, fo ift bie Berechnung burch Division mit 6 ober 7 in ben Unterschied bes Gewichts zwischen ben beiben extremen Ladungen boch gewiß am schnell= fien gefunden. Ber bamit noch nicht gufrieden ift, bem bleibt es un= benommen, wie Chertier vorschlägt, bei jeber Leuchtfugel, ben leeren Raum ber Sulfe gu meffen und auf ben Boll gu berechnen, wie viel Bulver an biefe Stelle gehort, wo bie Leuchtfugel hinfommen foll, Da= burch würde aber bie Arbeit für meine Lefer gewiß höchft langweilig werben, nur wenn man nicht weiß, ob man 7 ober 8 Leuchtfugeln braucht, ob man also mit 6 ober mit 7 in die Differeng bividiren soll fann Chertiere angftliche Genauigfeit von einigem Rugen fenn, benn wenn man eine Leuchtfugel mehr in bie Röhre bringt, als man gebacht hatte, fo hat man bie Zwischenladungen etwas zu ftark gemacht, *) bringt man bagegen eine Leuchtfugel, weniger in bie Rohre, als man glaubte, fo hat man bie 3wijdenladungen etwas ju fdywach gemacht. Da man biefen Grrthum aber gleich bei bem erften romifchen Licht, welches man füllt, entbedt, fo ift ber Schaben nicht fo bebeutenb und fann icon bei bem zweiten vermieden werden. Gin gangliches Difilingen, fo baß bas romifche Licht beghalb unbrauch bar murbe, hat man nicht einmal zu fürchten, bie Leuchtfugeln gehen nur entweder etwas höher ober weniger hoch, als die erfte und lette, welches man oft gar nicht einmal bemerft, ba noch andere Umftande einwirfen fonnen, wie 3. B. ein etwas ftarferer ober geringerer Durchmeffer ber Leucht= fugel, wenn biefe nicht gehörig falibrirt find und bergleichen, welche einen noch weit nachtheiligeren Ginfluß auf ein gleichmäßiges Steis gen äußern.

^{*)} Denn man hatte mit 7 bivibiren follen und hat nur mit 6 bivibirt, biefer Unterschied zwischen 1/6 und 1/7 ist indessen so gering, baß er niemals ein ros misches Licht verdirbt.

Um die Arbeit zu förbern, und das Abwiegen der sämmtlichen Pulverladungen zu ersparen, macht man sich am bequemften ein Maaß von einer über ein dices Bleistift gerollten Hülse. In diese Hülse muß ein genau passender verschiebbarer Eylinder von glattem Holz gesteckt werden. Ist dieses geschehen, so füllt man die zur untersten Leuchtlugel gehörige Pulverladung in den leeren Theil der Hülse und schiebt damit den hölzernen Tylinder so weit in der Hülse herauf, dis man das Pulver oben sieht, und die eingefüllte Ladung genau den oderen Theil der Hülse ausssüllt. Sobald kas Pulver dem Rand der Hülse gleich steht, macht man sich an den Cylinderstäbchen, da wo es unten aus der Hülse hervorsteht, dicht an der Hülse ein Ringelchen, welches das Maaß für die unterste Ladung bezeichnen soll, sodann leert man diese Ladung aus und zieht den hölzernen Cylinder wieder so weit zurück, bis der leere Theil der Hülse so viel Pulver saßt, als zur obersten Las

7.

5.

4.

S.

2.

bung erforderlich ift, und macht wieder ein Ringelchen an dem Cylinderstab. Den Raum zwischen beiden Ringelchen theilt man in so viel gleiche Theise, als man Leuchtfugeln in die Hüsse laden will minus 1, d. h. wenn man 7 Leuchtfugeln einzuladen gedenkt, so theilt man den Raum in 6 gleiche Theile oder Grade. Diese Grade geben ein genaues Maaß der, für jede Leuchtfugel nöthigen, Pulverladung, welche nicht weiter gewogen zu werden braucht. Bei jeder Ladung die man in die Röhre des römischen Lichts einfüllt, zieht man von der kleinsten aufangend, das Cylinderstäden um einen Grad weiter zurück, so daß die Pulverladungen immer

einen Grad weiter zurück, so daß die Pulverladungen immer stärker werden, je näher die Leuchtkugeln an die Mündung des römissichen Lichts zu liegen kommen. Wenn man viele römische Lichter anzussertigen hat, so kann man sich, um das öftere Verschieben des Ladmaasses zu ersparen, für jede Ladung ein besonderes Maaß machen, welchem man, nach vornen zu, die Gestalt einer Ladschausel gibt, um das Pulver bequemer damit sassen zu können. Man mist diese Mäßchen mit dem Normalmaaß, welches wir so eben beschrieben haben und richt set sie, der Genauigkeit wegen, so ein, daß man durch ein gelindes Aufsstoßen oder Anschlagen mit dem Zeigsinger alles überslüssige Pulver abschütten kann. Websly schlägt vor, Fingerhüte dazu zu nehmen, die man durch Eintröpseln von Siegellack eicht und an welche man sich einen Stiel anlöthen lassen karten machen und selbst einen Stiel mit

Siegellack baran befestigen will. Es kommt ja nur barauf an, daß biese 7 oder 8 Maaße, welche man nöthig hat, genau mit dem Norsmalmaaß übereinstim men, also darnach abgemessen senn müssen. Diese Maaße legt man, der Bequemlichseit halber, wie sie der Größe nach auf einander solgen müssen, in eine Reihe vor sich auf den Tisch und bedient sich derselben, indem man bei der untersten Leuchtsugel mit dem kleinsten Maaß ansängt, und bei der obersten mit dem größten aushört. Wer diese Vorschrift besolgt, wird kein Fehlschlagen zu beklagen haben.

Bei einer gut gemachten Gulfe von 8 Linien innerem Durchmef= fer und 14 Boll Lange wird gewöhnlich bas Gewicht für bie unterfte Labung, wenn bie Leuchtfugel 48 Gran wiegt, und hoch genug gehen foll, 10 Gran gutes Kornpulver betragen und jebe folgende Labung wird um funf Gran fteigen muffen, fo bag bie zweite 15, bie britte 20, bie vierte 25 bie funfte 30, bie fechfte 35 und bie fiebente ober lette 40 Gran Kornpulver beträgt. Aber ich bemerke hier fogleich, baß bas Probiren nicht erfpart werben fann, benn bas Gewicht ber Leucht= fugeln ift verschieben und eine leichtere Leuchtfugel fann möglicher Beife für die unterfte Ladung nur 8 Gran Kornpulver erfordern, wird aber wenn man zu ber oberften Labung auch bas Bierfache nämlich 32 Gran nehmen wollte, befhalb ale oberfte noch nicht ebenfo hoch geben, wie jene, obgleich bie Labung mit bem Gewicht in einem gang richtigen Berhaltniß fieht. Mit einem Bort, Die Leuchtfugeln, welche alle genau einander gleich gemacht werben, muffen burch Proben mit ber Bulverladung in ein richtiges Berhaltniß gebracht werben und biefes fann nur auf bie angegebene Art mit einiger Buverläffigfeit gefchehen, wenigstens ift mir fein anberes Berfahren befannt, welches leichter gum Biele führt. Leiber ichweigen barüber alle Schriftsteller, nur Chertier verbreitet fich, in feiner gewohnten Beife, mit angftlicher Genauigkeit über biefen fdwierigen Bunft, hat aber, mas mir unbegreiflich ift, bas Gewicht für bie Bulverladung ber oberften Leuchtfugel nur etwas über bas Doppelte ber unterften angenommen, mahrend boch bie Labung unten in ber Gulfe ihre Rraft bloß nach einer Seite b. h. nach oben gu außern fann, alfo vereinigt bleibt, in ber Rahe ber Mundung bagegen, wenn fie ber Leuchtfugel noch kaum eine Bewegung mitgetheilt b. h. bie Trägheit berfelben noch nicht gur Salfte übermunden hat, ichon nach vier verschiedenen Seiten hin verloren geht, und nur noch von unten burch einen Biberftand unterftugt wirb. Sieraus erflart fich, baß bie oberfte Leuchtfugel einer faft viermal ftarferen Labung be-15 **

barf, als bie unterfte. Ift bie Tragbeit ber Leuchtfugel einmal voll= ftanbig überwunden, fo bleibt fie nach ben Grundfagen ber Phyfit fo lange in Bewegung, bis fie burch ben Biberftand ber Luft und ihr eis genes Gewicht 2c. aufgehalten wirb. Den Bunft zu ermitteln, wo bie= fes geschieht, gibt es aber fein einfacheres Mittel, als - bas Brobi= ren, baber mogen meine geneigte Lefer mich entschuldigen, wenn ich nicht für jebes Raliber Borfchriften ertheile. Ich begnuge mich bamit, benfelben ben Weg ju zeigen, ber fie ju einem ficheren Biele führen fann, Websty bat gwar für ein Kaliber von 12 Linien 20 Gran Pulver für die unterfte Leuchtfugel, 30 Gran für die zweite, 40 Gran für bie britte, 60 Gran für bie vierte, 100 Gran für bie fünfte und 130 Gran für die fechste ober oberfte vorgeschrieben, allein biefe Be= rechnung, welche ich feineswegs tabeln will, fann eben fo wohl richtig fenn, als auch fehlschlagen, je nachdem fie bem Gewicht ber Leucht= fugel fowohl, als ben übrigen Anforderungen entspricht. Gie gibt zwar einen Unhaltpunft beim Probiren, bas Probiren felbft aber wird befihalb nicht vermieden werben fonnen, weil Beboty ja nicht wiffen fann, ob ber geneigte Lefer auch gute Sulfen hat und im Uebrigen feine Sache fo gut verfteht, wie wir bei Websty nicht bezweifeln burfen. Ber baber fein Websty ift, und wem fein praftifcher Blid und feine Erfahrung hier nicht gut ju ftatten fommt, ber muß nothwendig bie oberfte und unterfte Leuchtfugel probiren und fann nur höchftens Die in ber Mitte liegenben Bulverladungen auf bie angegebene Beife burch Berechnung finden, ibm wird auch fein Uchatius ober Dietrich helfen, b. h. biefe Dube erfparen tonnen.

Dietrich gibt für die halbpfündige Röhre folgende Berhältnisse an: Unterste Kugel 2½ Grad, zweite Kugel desgleichen, dritte Kugel 3, vierte Kugel 3½, fünfte Kugel 4, sechste Kugel 4½, siebente Kugel 6½. Für die einpfündige Röhre dagegen: Unterste Kugel 3, zweite Kugel 3½, dritte Kugel 4, vierte Kugel 4½, fünfte Kugel 5½, sechste Kugel 7, siebente Kugel 9½. Für die hölzernen mit Bolus ausgegosenen und gebohrten Nöhren gibt Dietrich solgendes Berhältniß an: Zur untersten Kugel ½ Duentchen, zur zweiten Kugel 5½ Quentchen, zur dritten Kugel ¾ Quentchen, zur vierten Kugel 1¾ Quentchen, zur fünsten Kugel 1¾ Quentchen, zur sechssten Kugel 1¾ Quentchen, zur sechssten Kugel 1¾ Quentchen, zur sechssten Kugel 2¼ Quentchen.

Uchatius ift in den Bestimmungen für die römischen Lichter burchaus unpraktisch, so daß man nach seinem Werk schwerlich ein romisches Licht zu Stande bringen wird, welches nur einigermaßen

ben Anforderungen entspricht, bie ein Kunftler an bieses außerft effette

5. 115. Das Kalibriren der Leuchtlugeln.

Go leuchtet jedem bentenben Feuerwerter ein, baf bas Bes wicht fowohl ale bie Große und Geftalt ber Leuchtfugel fur bas Ges lingen eines romifchen Lichtes von großer Wichtigkeit fenn muffe. Gine Leuchtfugel, Die nur um eine Bapierftarte mehr Spielraum hat, als eine andere, fann mehr als bie boppelte Quantitat Bulverladung erfor= bern, wenn fie die gewünschte Sohe erreichen foll. Da wir nun in bem vorhergehenden S allen Bulverlabungen, nach Berhältnif ihrer Lage in ber Röhre, biejenige Starte gegeben haben, welche bie Leucht= fugeln zu einer gleichmäßigen Sohe treibt, fo ift es flar, baß biefes Berhältniß burch ein verschiedenes Raliber ober Gewicht ber Leuchtfugel welches ber Starte ber Bulverladung nicht mehr entspricht, nicht geftort werden barf, wenn nicht alle Muhe bes Probirens und genauen Abmeffens ber Bulverladung, wobei Manche fogar bie Sohe berudfich= gen, von welcher fie bas Kornpulver in bas Ladmaaf laufen laffen, um immer gleiche Labungen zu befommen, nuplos und verloren fenn follen. - I am som this de laguit

Rach meiner gemachten Erfahrung barf zwar bie unterfte Leucht= fugel um beinabe eine Papierftarte fleiner fenn, ale bie oberfte, als lein es ift nicht gut, wenn ber Spielraum fo groß ift, bag fich Behrfat zwifchen bie Leuchtfugel und bie innere Sulfenwand fest, weil fonft Die Leuchtfugel, wenn fie nicht fehr gut angefeuert ift, oft gur Salfte in ber Sulfe verbrennt, bis fich bas Feuer auf die Bulverladung fortpflangt, wodurch bas gange Stud, wie fcon Webeth beschrieben hat, ein übles Unfeben befommt, und bie Gulfen von bem Flammenfeuer ber Leuchtfugel leicht ausbrennen. Uchatius feuert feine Leuchtfugeln nur auf ber unteren Flache, welche er auf Mehlpulver brudt, an, weil er glaubt, baf es hinreichend fen, wenn biefe Flache von ber Bulverladung entzündet werbe, allein bann ift bie Fortpflanzung bes Feuers auf die Bulverladung ziemlich un ficher, wenn man nicht burchtohrte Leuchtfugeln anwendet, und bas Zundloch entweder mit Dehlpulver ober burch ein Stopinenenbchen ausfüllt, woburch wieber ber nachtheil entsteht, baß biefe Leuchtfugeln gerne zerfprengt werben, jebenfalls von innen heraus b. h. bem Huge unfichtbar und fchneller als bie übrigen vom Feuer verzehrt werden. Freilich wohl find alle Leuchtfugeln, wenn

fie aus ber Form tommen, genau genug talibrirt und nur bie Anfeues rung fann fie wieber ungleich machen, wenn fie in Bunbteig und bann in Mehlpulver gewälzt werben. Chertier fucht fich bas Ralibriren baburch zu ersparen, bag er bie Grundflache ber Cylinder ebenfalls auf Mehlpulver brudt und baburch anfeuert, Die Geitenflache überpinfelt er bloß mit gang bunnem Unfeuerungsteig, welcher in ber Sulfe wie eine gute Stopine wirft. Aber auch Chertier wendet burchbohrte Leuchtfugeln an, die nach meiner Ueberzeugung schlechterbings verwerflich finb. Bem bas Ueberpinseln zu langweilig icheint, ber fann wohl benfelben 3med baburch erreichen, bag er mit einer gang feinen Sage (von einer Uhr= feber gemacht) an zwei entgegengefesten Geiten ber Leuchtfugel einen faum bemerkbaren Ginschnitt macht, welchen eine fehr feine Stopine von einem einfachen Baumwollenfaben ichon vollftandig ausfüllt. Die Leuchtfugel wird alebann nur auf ber untern Flache burch Aufbruden auf einen mit Mehlpulver überfiebten flachen Teller angefeuert, wenn man fie aber fpater in die Rohre auf bie Kornpulverladung fchiebt, fo muß man ein Studchen fehr feine Stopine quer über bie Mundung bes römischen Lichtes legen und mit ber Leuchtfugel hinab auf bie Rorn= pulverladung ichieben, fo zwar, baß biefe feine Stopine fich zu beiben Seiten in Die Ginschnitte ber Leuchtfugel begibt und Die Leuchtfugel felbft nur faum eine Papierftarte Spielraum in ber Gulfe behalt. Es verfteht fich tabei von felbft, bag bie Stopine, wenn fie etwas ju lang feyn follte, bicht über ber Dberflache ber Leuchtlugel abgeschnitten werben muß. Wendet man fugelrunde Leuchtfugeln an, fo macht man fich von einem Federfiel eine fleine Labichaufel, welche etwa i Gran Dehlpulver faßt, um bamit eine fleine Quantitat Dehlpulver auf jebe Leucht= fugel geben ju fonnen. Auf ber runben Flache ber Rugel bleibt bas Mehlpulver nicht liegen, fobalb man bas romifche Licht nur gang ge= linde auf ben Tifch aufftößt. Das wenige Mehlpulver fallt über bie Rugel hinab, fo baß es ben geringen 3wijchenraum gwifchen ber Leucht tagel und ber Sulfenwand ausfullt und bie Communitation bes Feuers mit ber Pulverladung beförbert, auch ben Behrfat verhindert, fich gwis fchen bie Leuchtfugel und die Sulfenwand festzuseten. Runde Leuchtfugeln find befhalb vorzüglicher, weil ihr Schwerpuntt genau in ber Mitte liegt, die Flammenbilbung rollfommen rund ift, und ihre Dherfläche weniger burch ben Luftbrud aufgehalten wird; obgleich fie leich= ter von Gewicht find, brennen fie boch langer, ale Die burchbohrten, ba fie fruber aus ber Gulfe fliegen. Weil es nun burchaus nothwendig

ift, baß alle Leuchtfugeln, wenn fie burch bie Unfeuerung eine verfchiedene Dide erhalten haben, vor dem Gebrauch nochmals falibrirt werben muffen, fo bebient man fich hierzu eines Studchen Bleche, worin eine völlig runde Deffnung ausgeschnitten ift. Diefe runde Deffnung muß genau eine Papierftarte enger fenn, ale ber innere Durchmeffer bes romifchen Lichts. Die Ranber biefer Deffnung werden icharf gefeilt. Wenn man nun die gang trodenen Leuchtfugeln burch bieje Deffnung hindurch fteden will, fo werben fie, wenn fie ju groß geworden find, nicht mehr hindurch geben, fondern hangen bleiben. Durch langfames Umdreben in ber Deffnung bes Bleche laffen fich alle Unebenheiten mit bem fchar= fen Rande beffelben leicht abschaben, fo baß alle Rugeln baburch auf br geboriges Raliber gurudgeführt werben fonnen. Sollten fich einige babei finden, die etwa um eine Papierftarte bunner find, ale bie ubris gen, fo legt man biefe in eine besondere Schachtel, und wendet fie als unterfte Leuchtfugeln für bie romifchen Lichter an, bie ftarfften nimmt man oben bin. Diejenigen, welche noch fleiner find, fonnen fur romifche Lichter von biefem Raliber fchlechterbings nicht gebraucht merben und werden beghalb ju Rafetengarnituren und ju anderen Berfepungen verwendet. Gang vorzüglich will ich biefe Manier, bie Leucht= fugeln zu falibriren, empfehlen, wenn man fubifche Leuchtfugeln, bie vermittelft Anfeuerungsteig und Balgen im Mehlpulver rund gemacht worben find, anwendet; folche haben nach meiner Erfahrung bei romis ichen Lichtern ben beften Effett. Damit bie Unfeuerung nicht allzurafch abbrennt, fann man etwas Leuchtfugelfat, jeboch nicht mehr, ale ben vierten Theil unter ben Anfeuerungsteig mengen und fie julest noch in Mehlpulver ummalzen und bann falibriren. t überfieht fint, man belidt nur einmat aber mit

§. 116. Eine neue Art gefalzter Leuchtkugeln, welche man nicht zu falibriren braucht, und welche bei den gewöhnlichen römischen Lichtern niemals versagen.

Da bas Kalibriren der Leuchtfugeln immerhin eine Zeit raubende Arbeit ist, und eine sorgsältige Anseuerung noch nebenbei nothwendig wird, so habe ich alle erdenklichen Bersuche angestellt, für die gewöhnslichen römischen Lichter eine Art Leuchtfugeln zu ersinden, die 1) das Durchbohren sowohl, als das Kalibriren unnöthig machen, 2) die Nachtheile der durchbohrten Leuchtfugeln nicht haben, gleichwohl 3) mit Sicherheit das Feuer rasch auf die Pulverladung sortpflanzen, 4) gleichs mäßig hoch steigen und 5) nicht blind gehen. Das Anwenden eis

ner bunnen Stopine, welche in grei gemachte Ginschnitte ju liegen tommt, leiftet gwar, wenn die Leuchtfugel auf ihrer unteren Flache gut angefeuert ift, biefen Dienft auch; allein es fchien mir etwas zu mubfam, folche Stopinen anzuwenden. 3ch fam baber auf ben Bedanfen, an ben blechernen Cylinder auf Die innere Flache zu beiben Seiten ein Studden Draht anlothen gu laffen, woburch ein Falz entfteht, in welchen man eine folche Stopine legen fann, ohne bag man nothig bat. biefe Einschnitte mit einer Cage ju machen. 3ch lege aber nicht wirtlich eine Stopine hinein, fondern ich ftreiche nur biefen Falz, wenn bie Leuchtfugel trocen geworben ift, mittelft einer Mefferklinge mit Unfeues rungsteig aus. Golche Leuchtfugeln pflanzen bas Feuer rafch auf bie Bulverladung fort, verlöschen auch nicht leicht, weil fich ber vertiefte Falz nicht an ber Sulfenwand reiben fann. Wenn man inzwischen ber Leuchtfugel nur eine Papierftarte Spielraum gibt, bamit fein Bebrs fat zwischen bie Sulfenwand und Leuchtfugel eingeklemmt werben fann, fo wirft die Kraft des Pulvers und das gewaltsam ausgebehnte tohlenfaure Gas zuweilen erftidend auf bas Teuer ber Leuchtfugel und Diefe wird baburch ausgelofcht. Wenn man bagegen bie Leuchtfugeln bop= pelt anfeuert, wie ich fogleich beschreiben werbe, so fonnen fie nicht von ber Kraft ber Bulverladung ausgelöscht werben, also niemals blind

gehen. Die Leuchtfugel bekommt aus der Form die Gestalt der Zeichnung. Sobald man die Form voll Satz gedrückt hat, ohne deßhalb noch Kraft angewendet zu haben, drückt man die gefüllte Form auf eine Mischung aus 6 Theilen Mehlspulver, 3 Theilen Salpeter und 2 Theilen Schwefel, wosmit man einen porzelanenen Teller, ohngefähr eine halbe



Linie did übersiebt hat, man drückt nur einmal aber mit so viel Kraft barauf, daß sich eine ganze Lage dieses trockenen Sahes in die anges seuchtete Teigmasse einpreßt, worauf die Leuchtsugel aus der Form gesschoben werden kann. Sobald sie trocken geworden ist, streicht man den Falz mit Anseuerungsteig glatt aus und taucht die angeseuerte Oberssäche nur ganz wenig in dünnen Anseuerungsteig ein, worauf man die Leuchtsugel auf einen mit Mehlpulver übersiebten Teller stellt, damit sich noch etwas trockenes Mehlpulver an ihre Basis anhängt. Sollte diese Anseuerung auch beinahe um eine Papierstärse über den Cylinder vorstehen, so schadet dieses gar nicht, weil das Vorstehende zuerst und rasch verbrennt und der Ersolg desto sicherer ist, da die Leuchtsugel besser im Mittelpunkt der Röhre gehalten wird und ihr Spielraum nicht

auf bie eine Seite fommen fann; man hat baher nicht nothig, folde Leuchtfugeln zu falibriren, benn es hangt fich nie fo viel Cat an, baß man fie nicht in die Gulfe bringen fonnte. Diefe Urt Leuchtfugeln hatte ich fcon oben bei ben Leuchtfugeln befchreiben konnen, ich habe biefes aber absichtlich nicht gethan, weil fie bloß fur bie romifchen Lichter nach bem älteren Suftem gu brauchen find und babei angewendet, Die befte Birfung thun. Bem alfo Chertiers neues Suftem ber romifchen Lichter, welches eine von bem alten gang verschiebene Wirfung bervorbringt, au umftanblich feyn follte, ober wer bas Knallen jener Lichter und bas rafche Auffteigen ber Leuchtfugeln, bei welchen man aufwarts meift nur bie Unfeuerung brennen fieht, nicht liebt, ber wird fich ber gefalzten Leuchtfugeln bei bem alten Syfteme immer noch mit gutem Erfolge bebienen. Much fann man in eine Gallerie gur Salfte folche, gur andern Salfte romifche Lichter nach bem neuen Syftem anwenden, indem man die 211= ten amif den die Reuen ftellt, wobei man blof bie Brenndauer gu be= rudfichtigen bat. Der Unblid ift gar nicht übel, weil bie Gallerie alsbann weniger fart fanonirt, nur halb fo viel Rauch gibt, als wenn man lauter römische Lichter von bem altern Suftem anwendet, und bie farbigen Reuerballen theils im Auffteigen, theils im Berabfinken brennen, welches fich fehr gut ausnimmt. Wenn ich nun noch bie Urt beidrieben habe, wie Chertier feine romifden Lichter vor Feuchtigfeit ichust, fo werbe id ju feinem neuen Syfteme übergeben.

§, 117. Gin Mittel, wie man hygrometrische *) Leuchtfugeln vor der Einwirkung feuchter Luft schützen kann.

Das Mittel, die Leuchtkugeln, welche gerne Feuchtigkeit anziehen, gut zu erhalten, besteht bei den römischen Lichtern darin, daß man die Hülfe in Stanniol einwickelt, der wenigstens 2 mal herumlangt; den Rand der letten Umgebung leimt man zu. Dieses Blatt Stanniol muß etwas dicker seyn, als die Stanniolblättchen, in welche gewöhnlich die Chofolate eingewickelt ist, auch muß er länger seyn, als die Hülse, das mit er an sedem Ende etwa $\frac{5}{4}$ dis $1\frac{1}{2}$ Joll über die Hülse vorsteht. Man bestreicht ihn mit ein wenig aufgelöstem Gummi oder Dextrin und zwar die Außenseite des Stanniols, welcher über das Ende vorssteht, wo die Hülse geschlossen ist, alsdann faltet man das Vorstehende über das Ende zu, wie die Geldrollen und reibt es auf einem Tisch

^{*)} Richtiger gefagt hygroscopische, b. f. folde bie leicht Feuchtigkeit anziehen.


ober fonft glattem Rorper, bamit bie Falten fich fest anlegen und fein 3mifchenraume bleiben, burch welche Luft eindringen fann. In Die Röhre, welche bas entgegengefeste Enbe bilbet, ftedt man zwei Studchen Stopine, welche auf bem Behrfat aufliegen und umgebogen werben. bamit ber Theil ber Bunofchnur, welcher ben Sat berührt eine größere Dberfläche barbietet. Man fullt die zwei Bolle, welche von ber Gulfe leer bleiben, mit gerfnitterten Bapierschnigeln aus. Diefe Bapierfcnigel halten bie Bunbichnur auf bem Behrfat fest und über fie lagt fich ber Stanniol gut zusammenfalten und umbreben, bag die Luft nicht einbringen fann. Die beiben Stopinen, welche auf bem Behrfat aufliegen, muffen fo lang gemacht werben, baß fie fich oben über bas gerknitterte Bapier, womit man bie Sulfe ausgefüllt hat, herauswinden. Der Stanniol welchen man außerlich mit Gummi überftrichen und fo gus fammengebreht hat, baß er bie Munbung ber Sulfe luftbicht verschließt, muß etwas über bie Stopine, welche man über bem gerknitterten Bapier gurudbiegt, hervorragen. Aledann rollt man ein Blatt Papier über bie in Stanniol eingewickelte Gulfe, einmal um ben Stanniol baburch gegen Stoß ober Reibung an harten Korpern, bie ihn gerreißen fonnten, ju fcuben, fobann aber auch, um oben an ber Mundung eine Urt Bulle zu bilben, in welche man eine ftarte Briefe Sat gibt. Diefes Bapier, welches über bie Sulfe gerollt wird, muß an beiben Enden 3/4 bis, 11/4 Boll vorfteben. Man faltet bas Papier über bas zugewürgte Ende, welches man mit Leim beftreicht, gu, gibt fich Dube, baf die Falten fich recht feft zusammenleimen und ben Stanniol vollftanbig bebeden. Auch ber Rand bes letten Umgangs wird langs ber Sulfe gus geleimt, oben wird bas Papier über ben Stanniol geleimt, alfo ohnges fahr 1 Boll über ber Munbung ber Sulfe, fo baß bie Briefe Cap, welche man auf ben Stanniol fcuttet, ber bie Sulfe fchlieft und gufammengebreht ift, nicht in bie Umgange bes Papiers hinabfallen fann. Auf biefen Sat ftellt man zwei Stopinen, welche anderthalb Boll über bie Sulfen hervorragen. Man faltet bas Bapier um bie Stopinen herum zusammen und bindet es mit 3wirn zu. Wenn man nun bie Stopinen entzundet, fo theilen biefe bas Feuer bem Sag mit, welcher beim Brennen ben Stanniol augenblidlich fcmelgt. Das Feuer gelangt folglich au der Stopine, welche über bie Papierschnibel, womit man ben leeren Raum in ber Sulfe ausgefüllt hat, hervorsteht; biefe Stopine entzunbet alsbann ben Behrfat über ber erften Leuchtfugel u. f. w. Diefes Mittel Die hygrometrischen Leuchtfugeln vor Feuchtigfeit ju fcuben, entspricht ber Absicht bes Künftlers vollständig. Der Stanniol ist vielleicht die Substanz, welche hierzu die allerhesten Dienste leistet. Ich habe wenigstens mehrere andere Materialien probirt, welche wieder ihre Nachtheile haben, und weniger zweckbienlich sind: z. B. dünne Hüssen oder ein Ueberzug von Gummielastieum hat den Nachtheil, sich an die Leuchtsugeln anzushängen, und mit denselben zugleich zu verbrennen, wodurch die Flamme einen schmuzig gelben Stich bekommt, welcher die Färbung der Leuchtsugel gar sehr beeinträchtigt; auch geschieht es östers, daß die kleinen Röhren, welche man bei dem neuen System anwendet, obgleich man sie sehr dünn von Papier macht, alsdann nicht von dem Zehrsat vollständig durchgebrannt werden können, so daß die Leuchtsugeln 2e. nicht entzündet werden. Der Stanniol dagegen schmilzt bei der geringssten Sise und stört die Kärdung der Leuchtsugel nicht im Geringsten.

Chertier empfiehlt bieses Berfahren auch bei den Raketen und Bomben, bei welchen es jedoch viel zu umständlich und die Art, welche Chertier vorschlägt, nach meiner gemachten Erfahrung nicht immer eine rasche Entzündung zur Folge haben durfte. Daher lasse ich diese als umpraktisch hier weg, und rathe lieber zu Webskys, oralfauerem Stronstian, welcher eben so schone rothe Leuchtsugeln gibt und keine Feuchtigskeit anzieht, von Chertier aber niemals probirt worden zu sehn scheint. Mit diesem Praparat hat Websky sich ein großes Berdienst um die Veuerwerkerei erworben, denn ohne Zweisel ist der oralfaure Stronztian weit sicherer, als alle von Chertier vorgeschlagenen nicht hygrosmetrischen Strontianpräparate, namentlich weit besser, als sein Cötestin und dergleichen mehr, — und bedarf keines Schußes.

S. 118. Abbildung der romischen Lichter nach dem alten und neuen System.

Die auf ber folgenden Seite beigefügten Zeichnungen geben eine Ansicht des inneren Durchschnitts von römischen Lichtern nach den verschiestenen Systemen, wobei die Pulverladung, welche ich für ein Kaliber von 8 Linien anwende, jedesmal zur Seite bemerkt ist. Kro. 1. ist ein römisches Licht mit kugelrunden Leuchtkugeln nach dem alten System. Wegen der geringen Reibung in der Hulfe sind die drei untersten Ladungen etwas schwächer als bei den chlindrischen Leuchtkugeln. Kro. 2 stellt ein rösmisches Licht mit chlindrischen Leuchtkugeln, welche auf beiden Seiten gefalzt sind, vor. Die sur jede Leuchtkugel nöthige Pulverladung ist nebenbeigeschrieben. Kro. 3 ist ein römisches Licht nach Chertiers neuesstem System, wobei zuerst etwas trockene Thonerde, hierauf 10 Gran

Rornpulver, bann eine Leuchtfugel, bier= auf wieder Thonerde, Kornpulver und Die zweite Leuchtfugel und fo fort, bis zur 10ten Leuchtfugel und bann noch et= was Thonerde jum Schluß eingelaben werben. Bei biefem romischen Licht wird ber Behrfat in eine bunne Sulfe von Drudpapier gefüllt, Diese etwas breit gebrudt und außen auf die Sulfe angeleimt, baß sie bie Löcher bedeckt, welche burch eine Stopine bas Feuer ber Bul= verladung mittheilen, wie wir fogleich mit Chertiere Worten umftanblich befdreiben werben. Die Bulverladung habe ich nach eigenen Versuchen für ein Kaliber von 8 Linien regulirt, wie fie hier beigeschrieben worden ift. Leuchtfugeln biefer neuen romifchen Lichter geben febr boch, brennen aufwärts nur burch ihre ftarte Unfeuerung, fchei= nen in ber Sohe einen Augenblick ftille ju fteben, entzünden fich bann vollftanbig und brennen im Berabfinfen mit bem

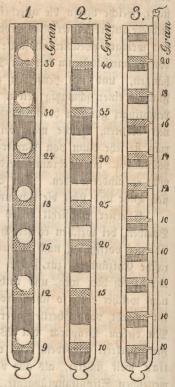

fconften Farbenglang, ber burch feinen Rauch gefchwächt wirb, welches fich gang vortrefflich ausnimmt. Gine vernehmbare Ranonabe begleitet bas Auffteigen ber Leuchtfugeln, woburch bas Schauspiel noch impofanter wird. Wenn man jedoch feinen Rnall wunfcht, fo find bie romifchen Lichter, wie die Zeichnung Rro. 1 fle giebt, befonders wenn blos weiße Leuchtfingeln angewendet werben, benen ber Rauch einen nicht unangenehmen Nimbus verleiht, ihres fanften Charafters wegen, und weil fie viel leichter zu machen find, auch nicht fo theuer zu ftehen kommen, vorzugiehen. Rur bei ben farbigen Leuchtfugeln icheint mir ber Rauch fio. rend zu fenn. Der ungemeine Glan; ben bie weißen Leuchtfugeln verbreiten, wird burch ben Rauch reflectirt und bas Gange gewinnt ba= burch, wie mir wenigstens scheint, ein zauberisches Ansehen; nimmt fich ja boch eine Gegend in einen leichten Fruhnebel eingehüllt, jumeilen reigender aus, als zur Nachmittagestunde, wenn ber Rebel vollständig verschwunden ift ; boch mag ber Geichmad verschieben fenn. Die farbis gen Leuchtfugeln erforbern jebenfalls eine reine Atmosphäre.

S. 119. Renes Suftem ber romifden Lichter. (Rach Chertier. *)

So oft ich einem großen Feuerwerk beigewohnt habe und eine Batterie von römischen Lichtern in der Nähe betrachten konnte, war ich jedesmal von der Schönheit und der großartigen Wirkung überrascht, den diese Menge von verschiedenkarbigen brillanten Leuchtkugeln hervorsbringt, welche in die Lust steigen, herabkommen und wieder in die Höhe stiegen. Aber dieses Gefühl der Bewunderung war zu gleicher Zeit mit dem Bedauern vermischt, daß man ein so herrliches Schauspiel nur durch einen Nebel von Rauch betrachten konnte, welcher den Glanz jesner Feuerballen trübte und sie lange vor ihrem Ausberennen dem Blick

enizog.

Diefer Fehler ber romifchen Lichter hat mich vorzugeweise beschäf= tigt; ich habe viele, Anfangs fruchtlose Bersuche angestellt und habe auf alle Beife ihn zu verbeffern mich umgethan; endlich ift es mir ge= lungen ein neues Syftem zu erfinden, welches zwar, wie ichon erwahnt, ben nachtheil nicht völlig befeitigt, boch wenigstens febr ver= min bert. Bas ben Rauch ber romifchen Lichter veranlaßt, ift haupt= fächlich ber Zehrfat, wovon man auf jete Leuchtfugel eine ziemliche Ladung einfüllen muß, damit bas Buwer nicht durchschlägt und mehrere Leuchtfugeln auf einmal in tie Sohe treibt. Diefen Behrfat suchte ich Daber gang ju vermeiben. Es gludte mir, ein anderes Mittel aufzu= finden, wodurch bas regelmäßige Auffteigen ber Leuchtfugeln bezweckt werden fann. Die Rohren oder Suffen, welche man bei biefem neuen Syftem anwendet, werden gang auf Diefelbe Beife gemacht, wie bei ben gewöhnlichen romifchen Lichtern. Man gibt ihnen auch biefelbe Papierftarte und biefelbe Lange. Beim Laben verfahrt man auf fol= gende Beife:

Man nimmt eine Röhre, die an einem Ende zugewürgt und mit einem Borschlag von Thonerde versehen wurde, zieht mit Bleistift oder mit einer Feder der Länge nach eine Linie über die ganze Hülse, diese stellt man aufrecht und mißt ganz genau ihre Tiefe, welche man sich mit einem Punkt auf der gezogenen Linie bemerkt. Später werde ich ein kleines Werkzeug beschreiben, welches dazu dient, das Messen mit der größten Genauigkeit vorzunehmen. Man sticht mit einem Pfriemen

^{*)} Wir geben in biefem Paragraph bie Befdreibung bes neuen Syftems mit Chertiers Worten.

auf ben bezeichneten Bunkt ein Loch burch bie gange Sulfenwand binburch, biefes Loch muß flein gemacht werben, und barf nur faum eine halbe Linie weit fenn. Es ift beffer etwas zu weit oben, als zu weit unten einzustechen, bamit man nicht auf bie Thonerbe fommt. schüttet man in die Rohre, bem Gewichte nach, gerade fo viel Kornpulver, wie man bei ben gewöhnlichen romifchen Lichtern für eine Gulfe von biefem Raliber braucht, alsbann fest man eine Leuchtfugel, beren ans gefeuerte Flache bas Bulver berührt, barauf, fofort bringt man ben Ceper in die Sulfe, damit man verfichert ift, baf bie Leuchtfugel unten auffist, alebann zieht man ben Seger wieber heraus und fcblagt auf bie Leuchtfugel eine schwache Labschaufel voll fein gefiebte Thonerbe ein, Die recht troden fenn muß. Diefe Thonerbe comprimirt man mit 7 bis 8 gelinden Schlägen, wobei man ben Seber auf ber Thonerbe beftanbig umbreht und ftart barauf brudt. Diefe Thonerbe barf fich, wenn fie comprimirt ift, nur höchstens um 1/4 Kaliber in ber Sulfe erheben. Run fehrt man bie Röhre um, bamit bie Thonerbe, welche fich nicht feftgeschlagen hat, herausfällt. Man überzeugt fich, ob die Thonerde ben Zwischenraum zwischen ber Leuchtfugel und ber Ladung, bie jest hinein fommen foll, auch vollständig ausfüllt und ihn verschließt, inbem man ftarf in die Sulfe blagt. Geht noch etwas Luft burch bas fleine eingestochene Loch, fo muß man ben Seber nochmals in bie Gulfe fleden und unter fortwährenbem Daraufbruden bestänbig umbreben, follte man immer noch etwas Luft bemerken, fo mußte man auf's Reue ein wenig Thonerde einschlagen, bis man bemerkt, bag feine Luft mehr burch bas loch heraus gehe. Hierauf mißt man zum zweitenmal bie Tiefe ber Sulfe und merft abermal burch einen Bunft auf ber außerhalb gezogenen Linie bie entsprechende Stelle an, flicht auch wieber, wie beim erstenmal, an diefer Stelle ein Loch ein und gibt eine Bulverlabung gerade fo ftart wie beim erftenmal. Bei biefem Syftem befommen nämlich alle Bulverladungen gleiches Gewicht, benn bie gröbere ober geringere Lange ber Sulfe bat beinahe gar feinen Ginfluß, weil bie Luft durch die Locherchen herausgeht, man fest eine zweite Leuchtfugel auf bas Bulver, fo fort wieder eine fcmache Labschaufel Thonerbe, bie man wieder comprimirt, bis fie ebenfalls nur noch 1/4 Kaliber bid ift zc. 2c.

Ganz auf biefelbe Weise fahrt man fort, alle Leuchtfugeln in bie Hulfe zu laben; man fullt die Gulse bis auf 3 3oll vom Ende voll. Diese 3 3oll bleiben leer, wie bei der alteren Weise. Wenn die Hulfe

vollständig gefchlagen ift, ofo nimmt man ben Pfriemen, mit welchem man ie Löcher gebohrt hat, und steckt ihn in bas erste Loch, bis er über die Mitte b. h. 3/4 von bem Kaliber hinein geht. Der Grund, weßhalb man ben Pfriemen jum zweitenmal in Die Löcher flicht, ift ber, um mehr Plat ju machen und bas Pulver bei Geite gu ichieben, bevor man bie Stopine anbringt, weil Diefes Bulver fich beim Ginfdla= gen ber Thonerde in Die Locher preft. Man fticht alfo jum zweitenmal mit bem Biriemen in Die Löcher, und bohrt ein wenig von bem Bulver heraus, bamir man ein fleines Studden feine Stopine binein bringen fann. Diefes Stopinenftudchen muß leicht in bas Loch geben, tenn wenn es eingezwängt ift, fann es fehr leicht verlofden, bevor es Die Pulverladung entzundet. Man fchneibet biefe Stopine über bem Loch glatt ab und verfieht fie mit etwas Unfeuerungsteig, welcher eben= falls nicht über bas Loch vorftehen barf, fonbern bem Loch zugleich glatt abgeftrichen wirb. Gang auf Diefelbe Beife befestigt man auch in jebes Der übrigen Löcher ein Studchen Stopine mit Unfeuerungsteig ben man über bem Loch glatt abstreicht.

Man sieht also, daß jede Pulverladung durch die bis auf die Obersstäte der Hülfe gehenden Löcher, welche angeseuert sind, ihre Feuerleistung erhalten hat. Die Brennzeit oder Pause, welche zwischen dem Abgang jeder Leuchtfugel eintreten soll, bestimmt man mittelst eines Röhrchens, welches nur eine Linie im Durchmesser hat und mit einem Sat aus 4 Theilen Mehlpulver, 1 Theil Salpeter und 1 Theil Schwessel geladen wird. Da inzwischen alle Säte, zu welchen man Mehlspulver nimmt, leicht die Röhrchen zersprengen, wenn sie nicht sehr sorgfältig und gut gestopft sind, so rathe ich lieber zu solgendem Sat, welcher niemals erplodirt und gerade die rechte Brennzeit hat. Dieser Sat besteht aus 4 Theilen chlorsauren Kalis, 1 Theil oralsausen Natron's und 1 Theil gereinigten Schwesels oder gewaschener

Schwefelblumen.

Diese Röhrchen muffen so lang seyn, als die römischen Lichter und noch einen Zoll über die Mündung berselben vorstehen. Sollte man mit dem Laden dieser Röhrchen, weil sie sehr eng sind, nicht gut zu-recht kommen können, wenn man sie an einem Stücke läßt, so ladet man lieber zwei Röhrchen, die man alsdann zusammensett, damit sie gewünschte Länge haben. Die Hülsen dazu rollt man über einen Stahl vohr Eisendraht; das eine Ende dieses Drahts macht man etwas dieser, indem man Papier darüber rollt, welches man mit Leim

bestreicht, bamit jedes Röhrchen oben eine weitere Deffnung befommt. in welche man bie Dille eines fleinen Trichters fteden fann. Das auf bas eine Ende bes Drahts festgeleimte Papier muß allmählig bider werben, bamit es bie Geftalt eines verfehrten Regels annimmt, fo daß der dice Theil oben hin fommt. Che man biesen Winder jum Suljenmachen gebraucht, muß bas angeleimte Papier erft recht troden geworben fenn. Bu Diefen Gutfen nimmt man ungeleimtes Dructpa= pier, welches man in Streifen fcmeibet, Die acht bis neun Linien breit find, ba bie Sulfen oben weiter werben, fo macht man auch ben Streis fen an bem einen Enbe etwas breiter und fehrt bann bae Bapier um, fo baß bei bem nachften Streifen, ben man abschneibet, bas breite Ende ba heraus fallt, wo bei bem vorigen bas fcmale Ende abgeschnitten worben ift. Wenn man bann biefe Streifen gehörig gerollt hat, fo fleiftert man blos ben Rand berfelben an. Die enge Deffnung bindet man mit ftarfem 3mirn ju und ftedt, wenn fie troden geworben find, bie Dille eines fleinen Trichters in die weite Deffnung; bann bringt man ein Stabchen von Stahl, welches wenigstens um ein Biertheil bes Durchmeffere bunner ift, als ber Rollftab, burch ben Trichter in bie Sulfe. Diefes Stabchen muß vierfantig feyn, und bis auf ben Grund ber Sulfe binabreichen. Run schüttet man etwas Cat in ben Trichter und ladet ihn mit bem vieredigen Stabchen burch vorsichtiges. Stofen, bamit bie Rohre nicht Roth leibet. Golde Rohren von geringem Durchmeffer laffen fich nicht fo leicht mit feinem Sat laben, wie bie gewöhnlichen. Wenn man mit bem Fullen fcnell fertig werben und hohlgelabene Stellen vermeiben will, fo fann man mit einer feinen Nabel eine Reihe gang fleiner Löcherchen in bie Gulfe ftechen. Da burch biese Löcherchen bie Luft beraus fann, so verftopft fich bie Sulfe nicht fo leicht und bekommt feine hohle Stellen. Sind die Rohrchen gefüllt, fo befühlt man fie ber Lange nach. Sollte man hohle Stellen bemerken, fo muß man biefe mit einer Scheere wegichneiben, weil fonft bie Feuerleitung verfagen wurbe. Alsbann brudt man fie mit einer Balze etwas platt, und leimt fie auf die, über die Gulfe des romifchen Lichts gezogene Linie an, fo baß bavon alle Löcher bebeckt werben. Es ift nicht nothwendig, bag bie Röhren aus einem Stude bestehen, man fann mehrere Stude zusammenfugen und über bie Löcher geben laffen ; alebann fleiftert man einen Boll breiten Streifen von weißem Druchpapier barüber, bamit bie Rohre fich nicht verschieben und bie Communis fation nicht geftort werben fann. Man fann auch zu beiben Seiten

ber Röhre zwei schmale Streifen Pappendeckel langs der Hülsen anleimen, die etwas dicker sind, als die kleine Röhre, damit diese zwischen
ben breiten Streifen geschützt liegt und nicht der Gesahr ausgesetzt ift,
unversehends beschädigt oder abgestoßen zu werden. Diese Art römische
Lichter wird nicht nochmals mit weißem Papier überklebt, denn wollte
man dieses thum, so müßte man die Löcher, welche in die Hülse gehen,
frei lassen. Oben an die Hülse wird der sogenannte Mantel, in welchen die Verbindungsröhre, von einem Licht zum andern geführt wird,
angebracht, aus jedem Mantel stehen nämtlich zwei Stopinen hervor,
die einen Zoll lang und unbedeckt sind. Diese stehen mit der kleinen
so eben beschriebenen Röhre in Verbindung und leiten das Feuer mitztelst gewöhnlicher Stopinen, die man in Röhren einschließt, über die
ganze Gallerie sort.

Bei biefer neuen Art römischer Lichter reicht bie gewöhnliche Unsfeuerung für die Leuchtfugel nicht aus, benn nach der alten Weise pflanzt sich das Feuer von dem Zehrsatz auf die Leuchtfugel und, wenn diese schon brennt, erst auf die Pulverladung fort und dennoch verlös

iden fie öftere, wenn fie aus ber Gulfe geworfen werben.

Bei dieser neuen Art theilt sich das Feuer unmittelbar der Pulverladung mit, welche die Leuchtfugel hestig emporschleudert, so daß ich
bei meinen ersten Bersuchen mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen
hatte. Ich wendete mit aller Sorgsalt angeseuerte Leuchtfugeln an,
aber kaum der vierte Theil derselben gingen brennend aus der Hüsse.
Schon verzweiselte ich an meinem neuen Systeme und war nahe
daran, es ganz zu verlassen, als mich plöglich eine neue Idee auf den
rechten Weg führte und mir das gesuchte Auskunstsmittel an die Hand
gab. Ich stellte nämlich Betrachtungen über die Jündröhren der Bomben an und besonders über die Granaten, welche doch mit einer ungeheuren Gewalt fortgeschleubert werden und sast niemals verlösschen.
Das kommt, dachte ich, daher, weil sie mit einem so raschen Saße
geladen sind, der dem Druck der Lust widersteht. Es handelt sich
also blos davon, bei den Leuchtfugeln ein ähnliches Mittel anzuwenben. Nach vielen Versuchen entdeckte ich endlich solgendes Versahren:

Man befeuchtet ben Satz mit sehr wenig Branntwein. Run bestient man sich einer Leuchtkugelform von Kupfer, welche 2½ innere Kaliber lang ist und so start als ohngesähr der sechste Theil des inneren Kalibers von Metall gemacht wird, der Setzer ist ganz einem massisven Setzer gleich, womit man Raketen 2c. schlägt. Sein eylindrischer Theil

barf jeboch nicht gang bie Rugelform ausfüllen. Wenn man biefen Ceper in die Leuchtfugelform ftedt, baß ber Borfprung bes Griffes auf bem kupfernen Cylinder auffigt, fo muß unten in der Form noch fo viel Raum übrig bleiben, als Die Leuchtfugel Sohe befommen foll; man ftellt biefe Leuchtfugelform auf einen festen Steinblod, fullt eine Lade fcaufel voll Cat hinein, lieber etwas mehr als nothig ift, ben leeren Raum auszufüllen, wenn ber Cap hinlanglich gefchlagen wirb. Diefer Ueberschuß an Sat ift beswegen gut, weil man bann an bem Ceter, welcher nicht weiter hinein getrieben werben fann, bemerkt, baf bie Leuchtfugel fest genug geschlagen fen. Denn wenn man nicht mehr Cat nehmen wollte, als gerade erforberlich ift, bie Form auszufullen, fo wurde ber Ceper, fobalb fein Rand auf bem Cylinder auffitt, ten Sas nicht weiter verbichten fonnen, weil bann ber Geger nicht weiter, als bis an ben Abfat in bie Form geht. Wenn man nun eine Labschaufel voll angefeuchteten Sat in Die Form gegeben bat, fo bringt man ben Seger barauf und brudt bamit nur gang wenig ben Cat nieber, um ihm in ber Form eine ebene Flache ju geben, fofort icuttet man in bie Form ohngefahr ben achten Theil fo viel von folgenbem Sag, welcher jes boch nicht angefeuchtet wird, fondern blos aus funf Theilen Mehlpulver, zwei Theilen Schwefel, und zwei Theilen Salpeter befteht. Diefer Unfeues rungefat foll alfo ohngefahr ben achten Theil ber Leuchtfugel betragen; man fest abermals ben Ceter barauf, blos um biefe Unfeuerung in ber Form gleich zu machen, gieht fofort ben Ceper wieber gurud und fcuittet bann in die Form reines trodenes Mehlpulver, ebenfalls wieder fo viel, als man von ber vorigen Anfeuerung genommen bat; fo bag biefe beiten Anfeuerungefage gufammengenommen etwa ben vierten Theil ber Leuchtfugel bilben. Run bringt man ben Seper wieder in Die Form und gibt 7 bis 8 fraftige Schlage mit bem Sammer barauf. Wenn jeboch ber Cat chlorfaures Rali enthalt, fo barf man weber eiferne noch überhaupt metallene Seber jum Schlagen anwenben, weil fich ber Cap entgunden fonnte, wie es mir (Chertier) einmal begegnet ift, wodurch ich an ber Hand verwundet wurde.

Wenn nun die Leuchtfugel comprimirt ift, so wird sie etwas hoher sehn, als sie sehn darf, man muß sie deßhalb auf die gewünschte Höhe zurückführen, indem man den Kopf des Sepers auf den Stein stellt und den Cylinder über die Leuchtfugel zurückrückt, bis er auf dem Rand des Sepers aufsigt. Dadurch kommt so viel von der Leuchtfugel zum Borschein, als diese zu dick ist, welches man mit einem Messer der Form gleich abschneibet. Sofort zieht man den Setzer aus der Form und stößt mit einem längeren Cylinder die Leuchtkugel aus der Form, worauf sie im Schatten getrocknet werden kann. Auf eine ganz ähnliche Weise verfährt man auch mit den durchbohrten Leuchtkugeln, wenn man dergleichen anwenden will.

Die Grunde, welche mich bestimmten, von dem gewöhnlichen Bersfahren, Leuchskugeln zu verfertigen, abzugehen, find folgende:

- 1) Befeuchte ich ben Sap nur sehr wenig, weil die Leuchtkugeln viel besser Feuer fangen, wenn sie aus einem möglichst trockenen Sate bereitet werden.
- 2) Ich comprimire sie mit einigen kräftigen Schlägen, benn burch biese Compression besommen sie eben so viel Festigkeit, als wenn man sie aus einer Teigmasse formt und trocknet. Als Anseuerung nehme ich zuerst einen weniger raschen Sat als reines Mehlpulver, weil ich mehrmals die Erfahrung gemacht habe, daß reines Mehlpulver, wenn man dieses unmittelbar auf die Leuchtfugel bringt, abbrennt, und die Leuchtfugel nicht entzündet, wogegen eine weniger rasche Anseuerung sur sich allein angewendet, selten Feuer fängt; wenn dagegen beide Anseuerungen eine auf die andere kommen, so gehen die Leuchtfugeln nies mals blind.
- 3) Ich feuere die Leuchtfugeln trocken an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, daß sobald man sie beseuchtet, die Obersläche der angeseuerten Leuchtfugeln hart, glatt und zu dicht wird, so daß sie oftsmals nicht gerne Feuer fangen.
- 4) Ich habe auch öfters die Erfahrung gemacht, daß, obgleich ich teiden Anseuerungen einen verschiedenen Grad von Raschheit gab, sie dennoch nur selten Feuer singen, wenn die Anseuerungen nicht dick genug waren, deßhalb gebe ich ihnen jest eine Dicke von dem vierten Theil der ganzen Leuchtfugel. Diese Anseuerungen, obgleich sie nur trocken darauf gepreßt sind, halten doch sest zusammen, sie sind auf der Seitenstäche der Leuchtfugel gleichsam von beseuchtetem Sternsag eingehüllt, welcher sie vollsommen sest erhält.

Die Borzüge bieses neuen Systems bestehen hauptsächlich in ber Bermeidung von wenigstens $^{3}/_{4}$ des Rauches (weil man dazu nur sehr wenig Zehrsat braucht, der an und für sich schon viel Rauch giebt und gewöhnlich auch noch die Röhre ausbrennt, wodurch beinahe ebenso viel Rauch entsteht) und darin, daß die Röhren eine weit größere Anzahl von Leuchtsugeln sassen können. Ein anderer Borzug der dieser Methode

16

eigen ift, besteht darin, daß die Hussen fast gar nicht beschädigt werden, also öfter gebraucht werden können; ich wurde auch den Borzug (der aus oben angegebene Weise angeseuerten Leuchtsugeln, denen man eine weit stärkere Pulverladung geben kann, ohne daß man zu besürchten hat, sie möchten blind gehen,) dazu rechnen, wenn man diese Leuchtsugeln nicht ebenso gut auch bei der alten Art anwenden könnte, ja ich rathe sogar, sich derselbe vorzugsweise zu bedienen, weil die sehr wenig beseuchteten Leuchtsugeln, eine weit schönere und reinere Flamme geben. Wenn die Anseurungen eiwas die gemacht werden und trockenes Pulver genommen wird, so versagen sie fast niemals.

§. 120. Römische Lichter mit Leuchtfugeln, welche farbige Körner auswerfen. (Nach Chertier.)

Ich bin ganz fürzlich auf ben Gebanken gekommen, Leuchtkugeln zu machen, welche kaft wie kleine Leuchtbomben aussehen. Die Röhren, in welche man solche Leuchtkugeln laben will, mussen wenigkens einen Zoll im innern Durchmesser haben. Sie gehören mit zu meinem neuen System ber römischen Lichter, sie bekommen äußerlich kleine Löcher. Die Pause zwischen bem Abgang einer Leuchtkugel ist ebenfalls turch eine sehr kleine Röhre von Druckpapier geregelt; diese Röhre ist abgeplattet und wird auf die Hülse ihrer ganzen Länge nach über die Löcher gesegt und angeleimt. Sie ist mit demselben Sahe und ganz auf die in dem vorigen Artisel beschriebene Weise geladen. Die Leuchtkugeln haben eine doppelte Wirkung und werden auf solgende Weise gemacht:

Man hat eine kupferne Form, welche eine ihrem Durchmesser angemessene Stärke besitzt, wenn sie 3. B. 1 Zoll im Lichten weit ist, so dars sie beinahe 1½ Linie dick seyn; man stellt diese Form auf einen gluten und ebenen Stein, alsdann schüttet man in dieselbe sehr wenig beseuchteten Satz uirgend einem Plammenseuer, dessen Duantität man so berechnet, daß er ungefähr eine Linie dick bleibt, nachdem man ihn comprimirt hat. In diese Form steckt man nun einen massiven Setzer, blos um den Satz unten eben zu machen, dann zieht man den Setzer wieder zurück und gibt von dem weniger raschen Anseuerungssatz in die Form, welcher wie in vorigem § gesagt ist, nicht beseuchtet wird, der Quantität nach, ohngefähr halb so viel, als der in der Form besindliche Leuchtsugelsatz beträgt, alsdann bringt man den Setzer darauf, ohne jedoch start zu drücken; man zieht den Setzer zurück, schüttet Mehlpulver oder Tonz

nenvulver in bie Form, ebenfalls nicht befeuchtet, fo viel als man von ber weniger rafchen Anfeuerung genommen hat, bann ftedt man ben Seger wieder in bie Form und comprimirt ben Sag gehörig mit 8 bis 10 Schlägen, bie man mit bem, ju bem Raliber gehörigen Sam= mer giebt. Die Leuchtfugel wird alsbann mit bem nämlichen Geber, welcher etwas langer, als bie Form feyn muß, aus ber Form hinaus geschoben. Die Dide ber Leuchtfugel wird jest zwei Linien betragen, namlich 1 Linie Farbenfat, 1/2 Linie weniger rafche Unfeuerung 1/2 Linie Mehlpulver. Diefe nieberen Leuchtfugeln trodnet man auf einem Sieb im Schatten. hierauf wird ein Streifen Gulfenpappe über einen Winder gerollt, welcher 10 Linien im Durchmeffer hat, und wird geleimt, bamit er recht feft wird; biefem Pappftreifen gibt man eine Breite von 8 Linien, wenn er festgerollt und mit Papier überleimt ift, bamit er fich nicht wieder aufbegeben tann, er muß eine Linie ftart von Pappenbedel feyn. Diefes beträgt fur feine beiben Banbe zwei Li= nien, folglich wird feine Dicke im Durchmeffer baburch um zwei Linien vermehrt. Run ift er 10 Linien im Lichten weit und zwei' Linien beträgt feine Papierftarte, biefes macht 1 Boll und ift gerade ber Durch= meffer, ben fein außerer Raliber haben muß; feine Sohe betragt 8 Li= nien, weil ber Pappftreifen fo breit gemacht war. Wenn biefer Cylin= ber troden geworben ift, fo reibt man die beiden Enden auf einem Reibeisen von Beigblech, wie man jum Buckerreiben gebraucht. Hiernuf fcneibet man zwei Rreife ober Scheiben aus ftarfem Pappenbedel, ba= mit ihn bie Pulverladung nicht biegen fann. Man fann fie 1 Linie did machen. Diefe Scheiben muffen genau bem außeren Durchmeffer jenes Cylinders gleich feyn, fo baß, wenn man fie auf ben Rand bes Cylinders legt, fie feinen Borfprung bilben. Run macht man ein Loch von ohngefahr 11/2 Linien in Die Mitte ber einen biefer Scheiben. Wenn biefes Loch Fafern haben follte, fo muffen fie einwarts gehen, beffer ift es, man schlägt um Fajern zu vermeiben, das Loch mit einer Lochstange ein. Sofort überftreicht man ben Rand bes Pappenbedels ber enlindrischen Röhre mit ftarfem Leim und legt die durchbohrte Scheibe barauf, brudt fie mit ber Sand an, bamit fie fich feft anleimt. In bas Loch ftedt man eine Stopine, bie fo lang fenn muß, als ber Cylinber minus 1/2 Linie; biefe Stopine befestigt man mit etwas Bundmaffe, welche jeboch über bie Scheibe nicht vorftehen barf, fonbern auf ber Mundung bes Loches glatt abgeftrichen wird. Diefer Anfeuerungs= teig bient zugleich, bie Stopine feftzuhalten, und ihr eine gerabe Stelum ben 91. 16 Scheibe angefleiftert ift, icon volltommen bi

lung im Innern bes Cylinders zu geben. Run nimmt man vorsichtig ben Cylinder, bamit man bie Stopine nicht verschiebt, ftellt ihn auf ein Sieb und läßt ibn troden werben. Wenn er troden geworben ift, fo fest man bie nicht angefeuerte Geite ber Leuchtfugel platt auf bie burchbobrte Scheibe, jo baß bie angefenerte Scite fich oben befindet. Man befestigt biefe Leuchtfugel auf ber Scheibe, indem man einen ichmalen Drudpavierftreifen mit Leim beftreicht, welcher über Die Seitenflache bes Culinders und über ben oberen Rand ber Leuchtfugel reicht; man rollt noch überdieß einen Streifen von bemfelben Drudpapier, welcher bie gange Lange bes Cylinders bebedt und felbft noch eine Linie breit an jebem Ende porfteht, barüber. Diefen Borfprung bes Papiers, welcher auf ber Seite ber pappenbedlernen Scheibe fich befindet, faltet man, wenn er aupor mit Leim bestrichen worden ift, über Die Leuchtfugel, welche man bereits mit einem abnlichen Bapierftreifen befestigt hat. Den Cylinter füllt man mit fleinen flachen Sternen an, welche zwei und eine halbe Linie im Durchmeffer haben und eine Linie bicf find, ober auch gang einfach mit fleinen edigen Studchen, wie man fie befommt, wenn man eine Leuchtkugel mit einem Meffer gertheilt. Man feuert fie beim Comprimiren an, indem man bloß auf ben feucht gefchlagenen Sat ber Leucht fugeln leicht hin etwas von bem weniger rafchen Unfeuerungsfat ftreut. Wenn man biefe Sterne in ben Cylinder bringt, muß man Dbacht geben, baß bie Stopine nicht verrudt werbe, fonbern fich aufrecht in ber Mitte erhalt. Diefe Stopine ift beftimmt, in bem Augenblick, wenn bie große flache Leuchtfugel verbrannt ift, bas Feuer allen fleineren Sternen in bem Cylinder mitzutheilen. In ben Cylinder gibt man etwas Bund, fat, ehe man bie Rapfel mit Sternen füllt, welcher bie Sterne ent flammt und fie weit auseinander wirft. Dabei bat man zu bebenfen, Daß ber Bunbfat, wenn er ein wenig zu rafch ift, Die fleinen Sterne ausftößt, ohne fie zu entflammen, ift er ein wenig zu faul, fo werben fie gar nicht aus ber Rapfel geworfen, fonbern verbrennen innerhalb berfelben, ich wende beghalb biefen Zunbfat gar nicht mehr an, sondern nehme ftatt beffen ben Sat Dro. 57, welcher eine Durchgreifendere Wirfung bat, und niemals fehlschlägt. Dben fchlieft man ben Cylinder burch die zweite Scheibe von Bappenbedel, wogu man jedoch feinen ftarten Leim nimmt, benn fle wird nur gang leicht angefleiftert, bamit bie Sterne beim Ausftoßen nicht viel Wiberftand finden. Das Drudpapier, welches 1 Linie breit über ben Cylinder vorfteht, und welches man ein wenig mit Kleifter beftreicht, reicht, wenn es um ben Rand ber Scheibe angefleiftert ift, icon vollfommen bin.

Die Sobe einer folden Leuchtlugel bofteht, wenn fie gang fertig ift, aus 8 Linien Cylinder, 2 Linien Dide ber flachen Leuchtfugel und 1 Linie Dide ber Bappbedelicheiben, Diefes macht im Gangen 1 Boll Sohe, fo daß alfo biefe Sterne ober vielmehr Rapfeln von Pappendedel einen Boll im Raliber weit und einen Boll hoch find. Die Rohre ober bie Salfe, in welche fie gelaben werben, muß wenigstens ben gwangigften Theil im Lichten weiter fenn, als bie Leuchtfugel bid ift, bamit lettere gerne hinein geht. Gine Röhre ober Gulfe von 18 Boll Lange fann etwa 10 von biefen Boll hoben Sternen faffen, fo bag immer noch 2 Boll leerer Raum oben in ber Gulfe bleiben, wenn man auch 1 Boll für die Thonerbe in Abgug bringt, welche unten in Die Sulfe geschlagen werben muß, um fie zu verschließen. Man fann, wenn man will, biefe Rapfeln auch mit Kornern ausfüllen, fo baß, wenn bie Leucht= tugel fich öffnet, fie einen Berlenregen ausftromt. Die Gallerien von romifchen Lichtern, welche nach biefem Syfteme gemacht find, geben burch bie große Menge fleiner Sterne, bie fie ausstreuen, einen weit auffallenberen und ichoneren Effett, als bie Gallerien von gewöhnlichen romischen Lichtern. In einem fleinen Raum fann man ein Feuerwerf mit 2 bis 3 Dutend von biefen romifden Lichtern befchließen ober enbigen laffen, welche ju gleicher Zeit brennen und ein herrliches Bouquett bilben.

Die römischen Lichter mit Leuchtfugeln, welche sich vervielfältigen, werden ganz auf dieselbe Weise gemacht, wie ich bereits aussührlich beschrieben habe. Sie unterscheiben sich blos durch die Leuchtfugeln, welche länger sind, und eine Kapsel vorstellen. Man ladet sie auf diesselbe Weise, indem man zuerst die Pulverladung nimmt, hierauf eine Kapsel und auf die Kapsel etwas Thonerde, welche man comprimirt, indem man auf den Seher drückt und diesen dabei umdreht. Sollte man sinden, daß ich manche Einzelnheiten vergessen hatte, so bitte ich den vorhergehenden & nachzulesen, daselbst wird man alle Auskunft über das sinden, was hier etwa weggelassen sonnte.

§. 121. Befchreibung eines einfachen Juftruments, um mit mög: lichster Genanigkeit auf der Oberfläche der Hunkt anzumerken, wie weit im inneren die Ladung geht.

Das kleine Werkzeug, wovon ich gesprochen habe, und welches bazu bient, auf ber äußeren Oberfläche ber Hulfen bieser römischen Lichter immer ben Punkt anzumerken, wie weit bie Hulfe noch leer ift,

wenn man ihren inneren Raum messen will, besteht aus zwei parallelen Stäben, beren Länge wenigstens ber Hülsenlänge gleich ist. Diese
Stäbe sind von Holz gemacht; ber eine, welcher in die Hülse gesteckt
werden nuß, ist cylindrisch, sein Durchmesser muß etwas schwächer
seyn, als der innere Kaliber der Hülse, damit er in dieselbe eingeht,
ohne sich sestzustecken. Der andere Stab kann flach oder viereckig seyn,
muß aber um 5 bis 6 Linien länger gemacht werden, als der cylindrische Stab. Diese beiden Stäbe sind so weit von einander entsernt, als
die Hülse dick ist, und noch um eine Linie weiter. Sin kleines Querholz, welches man oben besestigt, hält sie von einander entsernt, woran
man zwei rechte Winsel von Eisen oder Kupfer anschrauben kann, damit diese beiden Stäbe oder Schenkel paralell bleiben.

Man bohrt am Ende des viercetigen Fußes ein Loch durch denfelben, in welches man eine Schraubenmutter befestigt. In diese Schraubenmutter paßt ein Schräubchen, welches sich zuspitzt und scharf geschliffen wird. Die Schraubenmutter und das Schräubchen werden auf eine folche Weise angebracht, daß man die Spike auf die äussere Hinge ber Hunkt, welchen es auf der längs der Hülfe gezogenen Linie angibt, sich genau dem Ende des zweiten cylindrischen Fußes gegenüber befindet, welcher im Innern der Huste auf dem Boden desselben aufsteht. Es ist am besten, wenn der Punkt etzwas höher angegeben wird, damit man das Loch in der Mitte des Raums einsticht, welcher die Kornpulverladung enthält. Wenn dieses

einfache Wertzeug gut gemacht ist, so fann man die Löcher mit sehr vieler Genauigkeit einstechen.



§. 122. Bon den Fehlern, die bei den römifchen Lichtern vorkommen können, und wie man dieselben am sichersten vermeidet.

Bei ben Raketen haben wir gesehen, daß sich viele Fehler, auch wenn die Rakete schon fertig ist, noch verbessern lassen, dieses ist bei ben römischen Lichtern fast niemals der Fall. Deshalb ist es durchaus nöttig, sogleich das erste Stück zu probiren, ehe man mehrere dergleichen ansertigt. Ich bin zwar überzeugt, daß, wenn man die in den vorigen SS angegebenen Borschriften genau befolgt, keine der nachstehend ausge-

zeichneten Fehler vorkommen können, benn wer nur einiger Maßen Uebung erlangt hat, ber kann ebenso sicher ein fehler freies römisches Licht machen, als eine gute Nakete; gleichwohl gibt es Schriftsteller, welche behaupten, auch bei der forgkamften Arbeit könne einer oder der andere dieser Fehler den Effect stören, und welche deshalb die Verfertigung der römischen Lichter für eine der dificissten Arbeiten halten. Ich theile jedoch diese Ansicht nicht, sondern behaupte geradezu: daß jedem Fehler entweder Unachtsamkeit oder Nebereilung zu Grunde liegt. Da die römischen Lichter eines der schönsten Stücke sind, die auch bei keinem Feuerwerke sehlen dürsen, so will ich zu allem Ueberflusse einige derzenigen Fehler hier aufzählen, welche am häusigsten vorkommen, wenn man bei Ansertigung dieses Stückes sich die Mühe ersparen zu können glaubt, alle Arbeiten vorschrissmäßig und mit ängstlicher Sorgkalt auszusühren.

1) Ungleiches Auffleigen der Leuchtkugeln.

Diefer Fehler hat ichon manchem Dilettanten viel Berbruß verurfacht, namentlich, wenn er auch bann noch vorfam, wo man feine Muhe gespart zu haben glaubte, und mit möglichfter Genauigfeit bie Bulver= labungen abgemeffen hatte. 3ch fage aber, biefer Fehler fann und wird nie vorfommen, wenn a) die Bulverladungen richtig berechnet b) bie Leuchtfugeln von gleichem Gewicht und richtig falibrirt find und wenn e) ber Behrfat, welcher unter ber Bulverladung liegt, eine hinlanglich fefte Unterlage bilbet, daß bie Rraft bes Bulvers nicht nach unten wirft, und theilweise verloren geht, fondern bloß in ber Richtung nach oben treiben muß. Wer freilich ber Meinung ift, bag man ein romifches Licht nie feft, fondern nur lofe laben burfe, oder wer bei ber geringften Compression bie Leuchtfugel, welche in ber Bulfe fo leicht nicht entzwei geht, zu zerdrücken glaubt, ber wird wohl niemals einen ficheren Unhaltpunft gegen biefen leicht ju vermeibenben Gehler finden. Seine Leuchtfugeln werden nie eine gleich maßige Sohe erreichen, tas Kornpulver wird fich in ben lofe geschlagenen Funkenfeuersat einwuhlen, und bann oft nur zur Salfte verbrennen, ober, was noch fchlimmer ift, es wird burchichlagen, und tie folgenden Leuchtfugeln mit entgun= ben. Dan hat gegen tiefen Fehler Kartenblatischeiben auf ben Behrfat gu legen vorgeschlagen, welche aber ben Rachtheil haben, baß fie in ben Sulfen nicht verbrennen fonnen, febr fcwierig einzubringen finb, bie Arbeit also ungemein erschweren und Beranlaffung geben, bag bas ro-

mische Licht wohl gang verlöscht. Dietrich widelt die Bulverladungen in Muffelin ein, welches ebenfalls viel zu umftandlich und öfters bie Beranlaffung ift, bag entweder bie Bulverladung nicht entzundet werden fann, ober bas Feuer fich nicht auf ben Behrfat fortpflangt, je nachbem bie zusammengebundene Stelle biefer Beutel unten ober obenhin gu lies gen fommt. Wenn bie romifchen Lichter nicht einen febr großen Durchmeffer haben, fo ift biefes Berfahren gang und gar unpraftifch, felbft wenn man ben Bund mit Anfeuerungsteig bestreicht. Man hat ferner vorgeschlagen, ben Behrsat mit Weingeift anzuseuchten, und ihn portios nenweise einzuladen, bamit nicht bloß bie Dberflache etwas fest werbe, sondern überhaupt ber gange Sapenlinder fich, ohne ber Leuchtfugel wehe zu thun, fest ftopfen laffe. Diefer Borfchlag taugt ebenfalls nichte. Die Leuchtfugeln werben feucht, bas eingeschüttete Kornpulver wird ebenfalls feucht und bie Feuchtigfeit wird entweder die Leuchtkugeln verberben, ober bie Rraft bes Kornpulvers ichwachen. 3m Innern ber Bulfe verdunftet bie Feuchtigfeit nur fehr langfam, baber tonnen folche römische Lichter oft erft nach mehreren Wochen gebraucht werden, befonders wenn ber Weingeift nicht gang mafferfrey ift; man fann fie selbst nicht einmal fogleich probiren und weiß nie, ob fie bereits gang ober nur theilweise troden geworben find. Man fann mit einem Bort bei biefem Berfahren auf fein gutes Refultat hoffen. Die farbigen Leuchtfugeln leiben fast immer babei Roth und mas bas Uebelfte ift, ber Behrsat brennt, wenn er gang trocken geworben ift, ju schnell, weil ber von ber Feuchtigfeit aufgelößte Calpeter in Die Poren ber Rohle eindringt und ben Zehrfat zu rasch macht.

Das einzige Mittel ist also ein vorsichtiges, nicht allzusestes, aber auch nicht allzulockeres Schlagen bes Zehrsates. Wer sich vor dem Zerdrücken der Leuchtfugel fürchtet, der wird gut daran thun, wenn er seine Leuchtfugeln zuvor probirt, ob sie 6 dis 7 Schläge mit einem verhältnismäßig schweren Hammer vertragen, ohne davon zerzdrückt zu werden, und wenn er die erste Ladung Zehrsat, welche auf die Leuchtfugel sommt, etwas weniger sest schlägt, als die zweite Ladung, welche dem Kornpulver eine hinlänglich seste Unterlage darbieten muß. Um ganz versichert zu senn, daß kein Zehrsat sich mit dem Kornpulver vermischen kann, kehrt man daß römische Licht um, damit daß Wenige vom Zehrsat, welches sich nicht hat sest schlagen lassen, heraussfällt, und wendet alsbann Kornpulver zur Ladung an, welches weder zu sein, noch zu grob gekörnt ist. Wer diese Regel befolgt, wird nie

ben Fehler zu beklagen haben, daß seine Leuchtkugeln ungleichmäßig aufsteigen b. h. bald niedrig bald hoch gehen u. s. w., denn wenn schon die Hussenwand hierin einen Unterschied macht, so ist begreislich die Unsterlage durch ihren größeren oder geringeren Widerstand, weil sie sich der Leuchtkugel gegenüber befindet, von noch weit wichtigerem Einfluß.

2) Das Ausfahren mehrerer oder aller Cenchtkugeln gu gleicher Beit.

Wenn biesem Fehler nicht ebenfalls die allzugeringe Verdichtung bes Zehrsages zu Grunde liegt, oder die Leuchtfugel zu wenig Spielsraum in der Hulfe hat, so daß das Pulver seine Kraft zu sehr nach unten äußert, so ist entweder der Zehrsah zu rasch, oder man hat zu wenig Zehrsah genommen, welches also leicht zu vermeiden ist.

3) Das gange oder theilmeife Verbrennen der Ceuchthugeln in der Bulfe.

Beboty fagt: Es fommt häufig vor -, bag bie Leuchtfugeln nicht fogleich nach ihrer Entzundung aus ber Sulfe geworfen werben, fonbern baß fie erft zuvor einige Momente lang in ber Gulfe brennen, dieß ift ein unangenehmer Fehler, weil einentheils die Wirfung ber Leuchtfugel in ber Luft geschwächt wird, wenn fie schon vorher gum Theil in der Rohre verbrennt, anderntheils entftehet durch bas Berbren= nen ber Leuchtfugel an der Mundung der Sulfe eine helle Flammenbil= dung, was einen ichlechten Effett macht, benn bie angenehme Wirfung eines romifchen Lichtes beruhet eben auf bem Contrafte, welchen bas aus bem Funtenfeuer unerwartet aufsteigende Flammenfeuer ber Leucht= fugeln hervorbringt. Diefer eben ermahnte Fehler entstehet badurch, daß fich ber auf ber Leuchtfugel liegende Funkenfeuersat jum Theil mifchen ber Leuchtfugel und ber innern Band ber Bulfe feftfest, wo= burch bie Communication bes Feuers mit ber, unter ber Leuchtfugel fich befindenden Kornpulverladung gehindert und langer, als es fein follte, aufgehalten wird.

Diesem Fehler läßt sich am zweckmäßigsten burch richtiges Kalibriren gut angeseuerter Leuchtkugeln, ober daburch begegnen, daß man runde Leuchtkugeln anwendet und auf jede Leuchtkugel 1 Gran Mehlspulver gibt. Um allerbesten ist es, wenn man sich der gefalzten Leuchtstugeln mit doppelter Anseuerung bedient, weil diese das Feuer am schnellsten auf die Pulverladung sortpstanzen und wenn sie nur eine Papierstärke Spielraum haben, niemals Zehrsaß zwischen die Hülse und ihre Seitenstäche kommen lassen.

4) Blindgehende Ceuchthugeln.

Wenn bie Leuchtfugeln zu wenig Spielraum haben, ober wenn fich Zehrsat zwischen ihre Seitenflache und ber Gulsenwand einflemmt, fo wird burch bie größere Gasspannung bie Leuchtfugel mit ju großer Gewalt in die Luft geschleubert und geht beshalb zuweisen blind. Durch eine boppelte Unfeuerung fann gwar bas Blindgeben ftete vermieben werben, aber fie werben alebann hoher geworfen und entgunden fich erft bann vollkommen, wenn fie ihren hoch ften Buntt erreicht haben, fo bag fie im Berabfallen erft verbrennen. Diefen Gehler erfennt man an bem Rnall, welchen eine eingeklemmte Leuchtfugel ge= wöhnlich hervorbringt. Gin richtiges Ralibriren ift bas befte Mittel bagegen, so wie gegen bas Blindgeben bie oben beschriebene boppelte Anseuerung.

5) Schlechtbrennende Leuchthugeln, mid than dielen

Wenn bie Materialien, welche man ju bem Leuchtfugelfat nimmt, nichts taugen, wenn die Leuchtfugeln nicht trocen genug, ober in ber Sige getrodnet worben fint, daß fich bie Salze jum Theil gelost ober wohl gar zerfett haben, wenn man, wie Uchatius thut, Leimwaffer gur Anfeuchtung bes Leuchtfugelzeuges nimmt, fo brennen bie Leuchtfugeln, weil ber Leim gerne Feuchtigfeit anzieht, zuweilen folecht, juweis Ien gar nicht. Wenn man biefen Fehler vermeiben will, fo muß man fchlechte Materialien sowotil, als ben Leim vermeiben, ben Leuchtfugeln Beit genng laffen, langfam ju trodnen und für eine gute Unfeues rung forgen, wenn man nicht lieber geschmolzenen Beug nehmen will.

6) Verlöschen des Behrsabes.

Es fommt zuweilen vor, bag romifche Lichter nicht gang ausbrennen, fondern in ber Mitte verlöschen. Diefer hafliche Fehler zeigt fich öfter, wenn ichon bie Salfte ber Leuchtfugeln aufgestiegen find und die Gulfe jum größten Theil leer gebrannt ift. Er entfteht hauptfächlich badurch, daß, wenn man ben trodenen Behrfat in bie lange Sulfe einschüttet, nur die fcmeren Beftandtheile, wie Salpeter und Schwefel rafch hinunter fallen, Die leichteren Rohlen bagegen burch ben Widerstand ber aus ber Sulfe gebrängten Luft aufgehalten werben und, wenn fie fich oben barauf lagern, eine unentzundliche Schicht ober Dberfläche bes Behrsages bilben. Diefer Fehler fann alfo burch eine mit einem hinlänglich langen Stiele versehene Labschaufel, die man zum Einladen des Zehrsates, so lange die Röhre noch tief ist, anzuwenden hat, sehr leicht vermieden werden, wenn man damit den Zehrsat vorsichstig in die Hülse bringt.

7) Das Berfpringen der Ceuchtkugeln.

Wenn man durchbohrte Leuchtfugeln anwendet und Stopinen in das Loch steat, oder Mehlpulver hinein schüttet, so werden sie zuweilen durch die Kraft des Pulvers zersprengt, zuweilen wirft auch die Stärke des Sages dei einer solchen Bohrung so hestig, daß die Leuchtfugeln, welche ohnehin dei dem Schlagen leicht Noth leiden, in Stücken hersaussahren. Zuweilen werden auch massive Leuchtfugeln in der Röhre zerschlagen und verbrennen dann entweder in der Hüsse, oder es komsmen nur kleine Stücke davon oft in Menge zum Borschein. Wenn man die Leuchtfugeln prodict, welche Gewalt man beim Schlagen im äußersten Falle anwenden darf, und die durchbohrten lieber ganz vermeis det, so wird man auch diesen Fehler nicht zu beklagen haben.

Alle weitere Uebelftande wie z. B. Kohlenanhäufung von rauhen Husen, oder Berengung der Hülsen durch Ausblähen des Leimsze. lassen sich dadurch vermeiden, daß man entweder bloßes Schreibspapier oder mit Kleister gemachte Hülsenpappe anwendet, lettere nur zu den äußeren Umgängen benutt, weil es besser ist, wenn die innezren Windungen eine leichte Kohle geben, die von den Leuchtsugeln ohne Schwierigseit ausgeworsen werden kann. Solche Köhren lassen sich dann durch Eindringen eines neuen Papiercylinders in die kaschiete Hülse wieder brauchbar machen. Das Versahren Dietrichs, Leim in die Hülse zu schütten und ihn wieder auszugießen, damit die inneren Umgänge nicht ausbrennen sollen, ist schlechterdings zu tadeln, weil der Leim leicht Feuchtigseit anzieht, auch beim Brennen Blasen bildet, die den Durchgang der Leuchtsugeln erschweren.

§. 123. Schlufibemerkung zu den römischen Lichtern und beren wohlfeilere Fabrikation zum Verkauf.

In den Paragraphen 119 bis 121 bin ich fast wörtlich Chertier gefolgt. Es wird meinen Lesern nun nicht unangenehm seyn, wenn ich aus eigener Ueberzeugung nach angestellten Versuchen mittheile, was mir nothwendig zu sein scheint, um Chertiers Theorie in die Praxis einzusühren. Chertier scheint mir sein neues System der römischen

Lichter, fo vortrefflich es an fich ift, nicht oft praftifch probirt qu haben. Die Gulfen mehrmals ju brauchen, thut jum Beifpiel nicht wohl gut, weil man burch Ginblafen immer probieren muß, ob ber Thon auch die Leuchtfugel gut bededt und biefes Ginblafen geht boch nicht mehr an, fobald ichon alle Löcher gebohrt find, auch ift es fehr umftanblich, fich mit ben Labungen nach ben alten Löchern ju richten. Inzwischen braucht man boch biefe Sulfen, wenn fie gehörig gemacht und gut faschirt find, nicht gerade wegzuwerfen; man schneibet fie vielmehr auf ber Drehbant in fleine Cylinder, welche genau einerlei Raliber bekommen und als Leuchtfugeln, Die man mit farbigen Kornern füllt, noch fehr gut zu brauchen find, befonders wenn bie Gulfen einen Boll im außern Durchmeffer haben, bag man bie Leuchifugeln nicht gu flein machen muß. Die Art und Beife, welche Chertier angibt, hoble Leuchtfugeln zu machen, Die man mit fleineren farbigen Leuchtfugeln füllen fann, ift nicht fo praftifch, als wenn man gleich zwei Sulfen rollt, wovon die erfte 16 3oll lang gemacht wird und einen Boll inneren Durchmeffer haben muß; bie zweite bagegen braucht nur 9 bis 10, Boll lang ju fenn, und wird über einen Binder gerollt, welcher 10 Lis nien im Durchmeffer hat. Man gibt ihr nicht vollständig 1 Linie Ba= pierftarfe, fondern hort mit dem Aufrollen auf, fobald man bemerkt, baß nur noch etwa 1 Umgang Papier erforderlich ift, wenn biefe zweite Bulfe den inneren Raum ber erften volltommen ausfüllen foll. Durch bas ftarke Aufwinden ergibt fich noch ein etwas größerer Spielraum, wie ihn bie Leuchtfugeln, beren Rand noch mit feinem Drudpapier überflebt wird, nothig haben, nämlich ohngefahr zwei Papierftarfen, er darf aber ja nicht mehr betragen, damit nicht bie Thonerde fich zwis schen die Leuchtfugel und die Gulsenwand einflemmt, welches man überdieß durch etwas Baumwollenwatte zu verhindern suchen muß. Diefe zweite Röhre wird in lauter gang gleiche Cylinder von faum 8 Linien Sohe zerschnitten. *) Um biefes recht egal zu bewerkftelligen, fcneis bet man einen Pappelbedelftreifen, welcher 71/2 Linien breit ift, genau nach bem Linial ab. Man wichelt biefen Streifen auf bie Sulfe, welche zerschnitten werben foll, fo bag er zwei Umgange um biefelbe macht und fleistert noch einen Papierstreifen barüber, bamit er sich nicht wies ber aufrollen fann. Diefer Ring von Pappenbedel fann auf ber Sulfe

^{*)} Am schnellsten geht bieses auf ber Drehbant, wer jeboch bie Uebung nicht hat, miag sich auf oben beschriebene Weise helfen.

fortgeschoben werben und bient als Mufter für bie Bohe, welche man ben Leuchtfugeln zu geben bat. Wenn man nun mit einem fcbarfen Deffer bicht über bem Ring um bie Sulfe herumfahrt, fo wird man einen Cylinder ablofen, welcher beinahe 8 Linien boch ift. Die Bulfe wird als= bann auf bem Rollstab heruntergeschoben, und ber Ring auf berfelben fortgerudt, um einen zweiten Cylinder abichneiben zu fonnen. Der Ring fowohl, als bie Gulfe werden jedesmal auf bas Tifchblatt aufgebrudt, Damit ber Rand gang gleich fteht. Sat man 10 bis 12 folche Cylins ber abgeschnitten, fo brudt man ben Binber, über welchen bie große Sulfe gemacht wurde, auf ein, mit Kohlenstaub überfiebtes, Blatt Bavier, und breht ihn etwas barauf um, bamit fich ein wenig Roblenftaub an Die Bafis beffelben anhängt. Wenn man biefen Cylinder fobann auf einen ftarfen Pappenbedel brudt, fo zeichnet fich feine Rreisflache ab, und fann ausgeschnitten werben, boch ift es bequemer, wenn man ju biefem 3med ein Sohleifen hat, wie man fich zur Berfertigung ber Schlagscheiben für 1gollige Rafeten bedient. Für jeben Cylinder hat man zwei folder Scheiben nothig, wovon bie eine in ber Mitte, ein beinahe 1 Linien weites Bunbloch befommt. In Diefes ftedt man eine Stopine, welche ebenfalls nur 8 Linien lang fenn barf. Diefe Stopine wird mit Anfeuerungsteig in bem Bundloch befestigt, aber weber von ber Stopine, noch von bem Anfeuerungsteig barf etwas über bie Scheibe vorstehen. Diese Scheiben, womit man die hohlen Leuchtfugeln an beiben Seiten schließt, burfen nicht über bie Cylinder, wozu fie gehören, vorstehen. Die Papierbice bes Cylinders wird mit ftarfem Leim beftrichen, und auf bie Bunbicheibe gefest, fo baf die Stopine, in ber Mitte bes Cylinders, fenfrecht in Die Sohe fteht. Chenfo macht man es bei allen Cylindern t. h. man Schließt ihr eines Ende mit einer Bundscheibe, burch welche eine ftarte Stopine geftedt ift, die mit Anfeue. rungsteig befestigt fenn muß, bamit fie fich in ber Mitte bes Cylinders fenfrecht erhebt. Wenn alebann die Cylinder troden geworben find, jo füllt man fie mit Körnern, und mit dem Zundfat Rro. 57 Geite 382 bes erft en Banbes, welcher, wie ich mich felbft überzeugt habe, ber befte hierzu ift. Dann legt man auch bas andere Ende mit einer Scheibe fest zu, Die man jedoch nur mit etwas Rleifter auf Die Bapier= ftarte, bes Cylinders aufflebt. Wenn ber Kleifter troden geworben ift, werben biefe Cylinder, welche nunmehr auf beiben Seiten gefchloffen, und mit fleinen Leuchtfugeln gefüllt find, mit einem einfachen Blatt Beitungspapier überrollt. Diefes bunne Druchpapier wird 14 Linien

breit gemacht, an ber einen Flache bes Cylinders, burch welche bie Stovine gestedt ift, muß bas Papier 4 Linien vorstehen, an ber andern, welche mit einer nicht burchbohrten Pappendeckelscheibe geschloffen ift. fieht es nur 1 Linie breit vor, und wird, nachdem man es mit Kleifter beftrichen hat, auf die Scheibe angeflebt. Wenn Diefes bei allen Leuchtfugeln geschehen ift, fo legt man fie fo, bag bas, mit Unfeuerung ausgeftrichene Bunbloch, und ber Boriprung vom Zeitungspapier nach oben binfommt. Run wird eine Bundscheibe nach ber andern mit etwas ftarfem Leim beftrichen, und auch ber innere Rand bes vorftebenden Beitungspapiers, worauf man einen flachen Cylinder, welcher nach Chertiers Weise in einer Form geschlagen und doppelt angefeuert ift, auf biefe Bunbscheibe legt, und bas Zeitungspapier an bem Rand herum andrudt, und eine Linie breit auf ber Dberflache ber Unfeuerung umbudt. Dieje flache Leuchtfugel besteht aus 2 Linien Flammenfeuerfat, 1/2 Linie mäßig rafche Anfeuerung und 1/2 Linie Unfeuerung aus blofem Mehlpulver. Damit ware benn nun eine mit Sternen gefüllte Leuchtfugel fertig. Die Arbeit geht fait eben fo geschwind, ober noch fchneller von ftatten, ale bie Beschreibung berselben, und man befommt auf Diefe Beife lauter Leuchtfugeln, von bemfelben Durchmeffer, ohne baß man Chertiers Buderreibe bagu nothig hat. Bei dem Ginladen habe ich weiter nichts zu bemerken, als bag von ber Mitte an aufwärts fast bie boppelte Bulverladung erforderlich ift, wenn alle Leuchts fugeln eine gleiche Sohe erreichen follen.

Damit man genau weiß, wo man das Loch in die Husse einzustechen hat, macht man sich ein Wertzeug, welches noch einfacher ist, als das von Chertier angegebene. Dieses besteht in einem hölzernen Cylinder, welcher in die Husse paßt, und wenigstens 18 Joll lang ist; auf diesen hölzernen Cylinder wird am einen Ende ein 2 Joll breiter Pappendeckelstreisen aufgewunden und sestgeleimt, der so die seyn muß, daß man ihn in eine Husse einleimen kann, deren innerer Durchmesser noch etwas weiter ist, als der äußere Durchmesser des römischen Lichts. Die Länge dieser Husse beträgt kaum eine halbe Linie weniger, als die Länge des, in ihrer Mitte heraufreichenden hölzernen Cylinderstads. Wenn man num den hölzernen Cylinder in die Hülse des römischen Lichts steckt, bis er unten aussigt, so wird die Hülse, welche die Hülse des römischen Lichts so weit bedeckt, anzeigen, wie weit im Inneren die Ladung geht. Durch einen Strich, den man auf tie längs der Hülse gezogenen Linie

macht, wird ba, wo ber Strich die Linie burchschneibet, ber Bunft ans gegeben, wo bas Loch fur bie Stopine eingestochen werden muß.

Wenn man eine Gallerie, von wenigstens 12 romifchen Lichtern aufstellen will, fo fann man bie, über bie Locher laufende Bundrohre, welche blos aus zwei Umgangen von bunnem Zeitungspapier gemacht ift, mit blogem Bunblichterfas, welcher ber wohlfeilfte ift, fullen. Diefer brennt langfam, und wenn man ben Anfang bei jebem Licht um 1 Linie fürzer macht, fo werben bie Leuchtfugeln, eine nach ber anbern in die Sohe fleigen, wobei man eine fleine Ranonade vernimmt, welche nicht ohne Effett ift. Will man Die Leuchtfugeln fchneller auf einander folgen laffen, fo nimmt man ben, von Chertier vorgefchlagenen Cat, bann aber ift es oftere ber Fall, bag mehrere Leuchtfugeln aus verschiedenen romischen Lichtern, ju gleicher Zeit in Die Sohe fteis gen. Wenn man Bunblichterfat anwendet, fo nimmt man basjenige romische Licht in die Mitte, welches die er fte Leuchtfugel wirft, Diesem gibt man befihalb eine Leuchtfugel mehr, als ben übrigen, bamit es auch bas lette ift. Bu beiben Seiten biefes romifchen Lichtes werben bie jenigen geftellt, welche in ber Brennzeit aufeinander folgen, und fo wird fortgefahren, bamit balb rechts bald links Leuchtfugeln auffteigen. Die fleinen Zunblichter in einer Reihe nehmen fich gar nicht übel aus Bollte man fie bem Blick ber Buschauer entziehen, fo mußte man fie nach hinten zu fehren, und noch überdieß einen Fuß breiten Pappenbedel bavorstellen, welches jeboch gang überfluffig ift, ba, wie gefagt, biefe fleinen Lichter gar fein übles Unsehen haben. — Römische Licht= den jum Berfauf, macht man von ber Dide eines Schwarmers und einen Fuß lang. Die Leuchtfugeln bagu, macht man mit einem recht ftarten Feberfiel, ben man in die Maffe ftoft und oben guhalt, bamit fich bie Maffe in bem' Riel recht fest zusammen schiebt, bann fahrt man mit bem Ginftoffen fort, bis bie Daffe oben aus bem abgefchnittenen Feberfiel einen Boll lang hervor fteht. Diefen gut comprimirten Cy= linder ftoft man mit bem Zeigfinger ab, und lagt ihn auf ein Blatt Bapier, ober einen Porzellanteller, ber gang wenig mit Mehlpulver be-

ftreut ift, fallen, wie man aus der beigefügsten Zeichnung sehen kann. Dann hält man den Kiel wieder fest zu, und comprimirt seinen Inhalt ebenfalls durch zweimaliges Einstoßen, worauf auch der nächste Cylinder aus dem Federkiel hervor kommt, und gleichfalls



abgestoßen wirb, und fo fort. Diese Arbeit geht fehr fcnell. Benn bie Cylinder troden geworden find, zerbricht man fie in Studchen von ber gewünschten Lange. Die raube Bruchflache bebarf feiner Anfeues rung, weil fie ohnedieß fehr gerne Feuer fangt. Solche romifde Lichts chen haben einen herrlichen Effett. Man fleiftert brei gusammen und befestigt unten baran ein fpiges Bolg, welches man in ben Boden fteden fann. 2116 Behrfat nimmt man 16 Theile Calpeter, 8 Theile Rohle und 4 Theile Schwefel, wovon auf jede Leuchtfugel höchstens zwei Labichaufeln voll gegeben werben. Die Bulverladung probirt man nach Chertiers Beife b. h. bie unterfte und oberfte Ladung, ob fie boch genug treiben. Run nimmt man eine Sulfe, Die über ein Bleiftift gemacht ift. In diefe Sulfe past ein verschiebbarer Cylinder, von glats tem Solze. Man zieht ben Cylinder Anfangs fo weit gurud, baf bie Bulfe fo viel Bulver faßt, als fur die oberfte Leuchtfugel erforderlich ift, bann fchiebt man Cylinder wieder fo weit in bie Gulfe hinein bis biefe nur noch fo viel Bulver faßt, als man fur bie unterfte Leuchts fugel brancht; beibe Bunfte merkt man fich an bem Cylinder, welcher unten aus ber Sulfe hervorfteht, burch ein Ringelchen mit Dinte, ben Raum zwischen biefen beiben Ringelden theilt man, mit einem Birfel in fo viele gleiche Theile, als bas romifche Licht Leuchtfugeln befommen foll, minus 1. bemertt biefe ebenfalls burch Ringelden, fo hat man, wenn man ben Cylinder bei jeder Ladung, um ein Ringelchen ober Grad weiter aus ber Sulfe heraus zieht, ein gang genaues Daß für jede Pulverladung, bis zu ber oberften, welche nach angestellter Probe bie Leuchtfugel noch hoch genug wirft. Winfcht man, daß bie Leuchts fugeln fehr fonell in die Sohe fliegen, und im Berabfallen erft brennen follen, (man macht nämlich romifche Lichter fowohl mit fteigen= ben als mit fallenben Leuchtfugeln,) jo barf man nur bie Bulverladung bei jeber Leuchtfugel, um einen einzigen Grab weiter aufziehen, aber ja nicht mehr, fonst gehen fie blind, blos bei ber letten b. b. oberften muß man fie, wenn man bie Gulfe nicht wenigftens zwei Boll leer laffen will, um beinahe zwei Grabe weiter aufziehen. Auf Diefe Beife hat man es gang in feiner Bewalt, Die Leuchtfugeln fteis gend, ober finfend brennen ju laffen. Gehr gut nimmt fich bas Stud aus, wenn man zwei Rohren mit fteigenben und eine Rohre mit finfenben Ballen im Dreied gufammen fleiftert. Damit nicht mehrere Leuchtfugeln ju gleicher Zeit in bie Sobe fliegen, welches nicht gut aussieht, sondern immer eine nach ber andern, fo wird bie lette

Ladung Zehrsah, womit man das römische Licht schließt, so eingerichtet, daß die erste Hülse mit steigenden Lichtern die gewöhnliche Ladung Zehrsah b. h. zwei Ladschauseln voll bekommt, die zweite Hülse mit sinkenzden Ballen, bekommt zu oberst 2% Ladschauseln Zehrsah, die dritte endslich bekommt 3½ Ladschauseln. Diese Verschiedenheit, welche jedoch nur bei der obersten Ladung des Zehrsahes, womit die Hülsen geschlossen werden, statt sindet, bewirft, daß sämmtliche Leuchtkugeln zwar weit rascher, als bei den gewöhnlichen römischen Lichtern, aber doch in ganz gleichen Zwischenräumen auf einander solgen. Da man zu diesen kleinen römischen Lichtern sehr wenig Sah braucht, so kann man die theuersten Leuchtkugelsähe dazu anwenden, und erzielt damit eine weit schönere Wirkung, als mit einem gewöhnlichen römischen Licht, welches eben so viel, und bei farbigen Leuchtkugeln, sogar noch mehr kostet.

6. 124. Bienenfchwarm.

Der feuerige Bienenschwarm ift ein in seiner Wirkung sehr artiges Stud, welches seinen Namen baher erhalten hat, weil eine Menge einzelner Schwarmer rasch nach einander, wie die Bienen aus ihrem Stocke, in die Luft fliegen, daselbst verknallen und immer wieder durch neu nachfolgende, die oft ganz unerwartete Wendungen in der Luft maschen, ersetzt werden und so das Auge des Zuschauers ergößen.

Websty hat die Anfertigung biefes imposanten Studes sehr forgfältig und genau beschrieben, so daß es überflüssig mare, eine noch bese sere Beschreibung hier zu versuchen. Ich folge beshalb wörtlich seiner

gegebenen Anleitung. Websty fagt:

Man nimmt eine große starfe Husse, die mit einem faulen Funkenfeuersat massiv geladen und senkrecht aufgestellt wird. Un die außere Bläche dieser großen Husse werden kleinere Hussen in beliebiger Anzahl um und um aufrecht stehend augeleimt, welche oben offen, unten aber


gang jugewürgt finb.

Das Innere jeder biefer kleinen Hulfen wird durch eine verdeckte Stopine mittelft eines Loches, welches durch die Wand der großen Hulfe gebohrt ist und dicht über dem Boden der kleinen Hulfe in diese hineins führt, mit dem Sate in der großen Hulfe in Verbindung gesetzt. Iede der kleinen Hulfen erhält eine Ladung von Kornpulver, und auf diese wird ein Schwärmer gestellt. Wenn nun der Sat in der großen Hulfe herunter brennt, so entzündet er nach und nach die Stopinenleitungen, welche in das Innere der kleinen Hulfen sülsen und durch sie die Ruls

verladungen, die dann die Schwärmer brennend herauswerfen, welches ein sehr angenehmes Schauspiel gewährt. Man richtet dies Feuerwerkstück so ein, daß das Herauswerfen der Schwärmer erst langsam und dann immer schneller auf einander folgt, und das Ende des Sahes in der großen Hülse verbindet man mit einem großen Schwärmerfasse, dessen Grauspiel beschließt.

Ich gebe hier die speciellere Beschreibung ber Ansertigung eines folden Bienenschwarmes für vierzig Schwärmer, nach welcher es dem Feuerwerfer leicht senn wird, auch andere Einrichtungen nach Belieben damit zu treffen. Man fertigt eine starke Hulfe fünfzehn Boll lang

von ein und ein halb Boll innerem Durchmeffer, und macht biefelbe nur fo bid an Papier, baß sie zwei Boll äufferen Durchmeffer hat. Diefe Bulfe wird mit faulem Rafetenfate maffiv gelaben und bann unten gugewürgt ober mit einer Labung Thon verschloffen. Bon ber Länge ber Bulfe gehen für Ropf und Sinter= theil etwa zwei Boll ab, so baß bie gange Labung breigehn Boll Sobe beträgt. Run mißt man mittelft ei= nes Papierstreifens genau ben Um= fang ber Sulfe und verzeichnet biefe gefundene Lange bes Umfange auf einem Bogen Papier burch bie bei= ben Parallellinien ab und cd; fer= ner gieht man rechtwinflicht bie Quer- 5

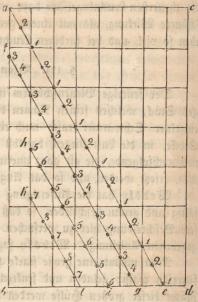

linie a c, mißt vom Punkte a an eilf Zoll herunter bis b, und zieht bie Linie b d parallel mit a c, so entsteht bas Oblongum a b c d. Die Linie a c wird in acht gleiche Theile und die Linie a b in steben gleiche Theile getheilt, und aus den Theilungspunkten von oben herab und guerüber werden Parallellinien gezogen; man zieht weiter die Diagonaslen a e, sg, h i, k l und bemerkt die angegeben en Punkte durch die Zahlen 1 bis 8, wie sie auf der Zeichnung zu sehen sind. Ist diese Zeichnung entworsen, so wird das Oblongum a b c d aus dem Papierbogen herausgeschnitten auf der andern Seite mit Kleister bestrichen und um die große geladene Hüsse so herumgeklebt, daß die Linie a c zwei Zoll


unter dem Kopfe der Hülfe zu liegen kommt. Hierbei ist zu bemerken, daß man das Oblongum etwa eine halbe Linie schmäler zeichnen muß, als der Umfang der Hülfe beträgt, weil sich durch den Kleister das Papier etwas ausdehnt und dadurch etwas breiter wird, als es seyn darf. Da, wo die mit den Zahlen 1 bis 8 bezeichneten Punste hintressen, werden kleine Löcher, zwei Linien weit, durch die Wand der Hülse bis auf den Sat gebohrt oder mit einem Locheisen hineingeschlagen.

Ferner fertigt man vierzig Sulfen eine halbe bis eine Linie ftark von Bapier über einen 8 Linien - Winder, welche gut geleimt und an einer Seite ganz zugewürgt werden muffen, bas überstehende Papier wird bicht über dem Bunde abgeschnitten, und diese Stelle mit einem Hammer etwas zusammengeschlagen, baß hier burchaus feine Deffnung mehr übrig bleibe. Diefe Sulfen bleiben am andern Ende gang offen, und bas jugewürgte Enbe bildet einen feften Boben an benfelben; Diese acht Linien & Sulfen macht man ohngefahr breiviertel Boll langer, als die für dies Feuerwerkstud bestimmten Schwärmer. In jede diefer Sulfen wird, von ber Seite hinein, ein viertel Boll vom Boden ent= fernt, ebenfalls ein Loch von zwei Linien Weite gebohrt, in biefe Loder leimt man fleine hineinpaffende Röhrchen von doppestem Papier, und in die Röhrden ftedt man bunne Stopinen, Die ein Stud in Die Bulfe hinein, und an bem andern Ende bes Röhrchens ein wenig vorragen. Sind tiefe Sulfen gefertigt, so leimt man fie an die große Sulfe an, ihre offenen Enden nach oben gerichtet, vertikal mit der großen Bulfe, wobei man bie fleinen Rohrchen Diefer acht Linien = Bulfen jedes mit feiner Stopine in eins ter, in die große Gulfe gebohrten, Löcher stedt. Diefe fleinen Rohrchen mit ihren Stopinen muffen gerade bie Lange haben, bag die Stopinen ben Cat in ber großen Gulfe erreichen, und so eine Communication mit bem Sat in der großen Hulfe, und mit dem Innern der kleinen Hulfen bilden. Zuerst leimt man alle Bulfen an, deren Stopinenröhrchenverbindung in die mit 1 bezeichneten Löcher fommt. Diese Sulfen ber erften Reihe liegen bicht an ber auf= feren Blache ber großen Gulfe an, bann leimt man bie Gulfen ber zweiten Reihe an, fur Die mit 2 bezeichneten Löcher; Diefe Bulfen ber zweiten Reihe werben nicht mehr die außere Flache ber großen Sulfe berühren können, sondern fie lehnen fich an die Seitenflächen der Sulfen ber erften Reihe an; bann verfahrt man ebenfo mit ber britten Reihe, fur Die mit 3 bezeichneten Löcher, und fahrt bann weiter fo fort, bis alle 40 Löcher mit ben kleinen Sulfen besetzt find; bie Lange rbrache werben follie. Die Coder in ber großens huffe mußen nur

ber kleinen Stopinenröhrchen richtet sich nach ber Länge bes Abstandes der kleinen Hulsen von der großen Hulse, und mussen selbe natürlich für jede neue Reihe etwas länger seyn. Ift Alles trocken und sest geworden, so schüttet man in jede acht Linien-Hulse fünszehn bis zwanzig Gran Korn-pulver, auf das Pulver aber stellt man einen vier Linien Schwärmer mit seinem Kopse nach unten gefehrt, und klebt dann die Mündung der Hulsen mit einem einfachen, dunnen Stücken Papier zu, damit keine Funsken während des Brennens der großen Hulse hineinfallen können.

Hat man die acht Lisnien-Hulfen nach der angegebenen Zeichsnung an der großen Hulfe angebracht, so wird man finden, daß fie in einer Schlangenlinie um die große Hulfe herumgehen, und daß jede Hulfe den in ihr stedenden Schwärmer frei ausswerfen kann.

Bu bemerken ift hierbei noch folgenstes: Die Stopinenstöhrchen, durch welche die Stopinen aus der großen Hülfe in die kleinen Hülfen gesführt werden, müssen im Innern der kleinen Hülfen etwa einen Viertelzoll vorstehen, damit der Kopf des Schwärmers darauf ruhe, und nicht direkt auf der Pulverladung

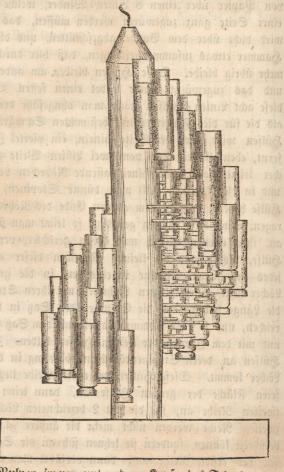

aufliege, damit das Pulver immer unter dem Kopfe bes Schwärmers bleibe, wenn das Feuerwerfstud zufällig aus der fenfrechten Lage gebracht werden sollte. Die Löcher in der großen Hulfe muffen nur gerade bis auf den Sat gebohrt werden, und nicht noch in den Sat hinein, sonst kann leicht eine solche Höhlung im Sat der großen Hülse, wie die Seele einer Nakete wirken, und das dann mit großer Heftigkeit aus dem Loche in das Stopinenröhrchen fahrende Feuer leicht eine der kleinen Hülsen abschlagen, ehe sie ihren Schwärmer ausgeworsen hat. Es ist zwar bequemer, die Löcher in der großen Hülse hineinzuschlasgen, als zu bohren, aber das Bohren durste hier zwecknäßiger sein, denn durch das Einschlagen so vieler Löcher kann der Sat in der Hülse Misse bekommen, und in Folge dieser, die Hülse, nachdem sie angezündet worden, zerspringen.*) Macht man dies Feuerwerkstück von größerer Dimenston, als hier beschrieben worden, und nimmt man dazu sechs Linien-Schwärmer, so muß jede der Hülsen, welche die Schwärmer enthalten, mit einem Stäbchen Holz unterstützt werden, damit die hier nöttige größere Duantität des Ausstoßpulvers die Hülse nicht herunterschlägt; bei den vier Linien-Schwärmern ist diese Borsicht nicht nothwendig.

Man fann anstatt der Schwärmer auch kleine umlausende Stäbe **) machen, und diese in die kleinen Hülsen laden; natürlich fällt dann bei diesen umlausenden Stäben das mittlere Loch, das sonst zur Aufnahme eines Stifts, um den sich der Stab drehen soll, bestimmt ist, weg, weil sie sich so angewendet in der Luft frei bewegen. Diese kleinen umlausenden Stäbe sind zwar etwas mühsam anzusertigen, aber sie machen eine sehr hübsche Wirkung, weil jedes eine Art von Tourbillon in der Luft bildet; doch muß man sie mit einem etwas schwachen Say laden, sonst zerspringen sie in der Luft, wenige Augenblicke nachdem sie ausgeworsen worden; dasselbe geschieht, wenn die Pulverladung, die sie ausswirft, sehr stark ist. ***)

^{*)} Es ift bies zwar mir nie, aber einem meiner Freunde einigemal begegnet. Bielleicht burfte es zweckmäßiger feun, bie Locher in bie große Sulfe, ehe man fie mit bem Funkenfeuersate labet, zuvor hineinzuschlagen.

^{**)} So nennt Websty ben Wirbelfchwarmer, ben wir §. 80 beschrieben haben. Ebensowohl könnte man jeden anderen ber im funften Rapitel beschriebenen Schwarmer anwenden, boch eignen sich bie Serpentosen vorzugsweise für bies fes Stuck, weil es einem Bienenschwarm gleichen soll.

^{***)} Die Ursache dieses Berhaltens scheint mir folgende zu sein: Der umlaufende Stab, der hier perpendikular in die Luft geworfen wird, muß die Quantität Luft, die den Maum einnimmt, den er mahrend des Steigens durchläuft, aus dem Wege drücken; da sein Steigen aber sehr schnell geschieht, so kann die Luft nicht so schnell entweichen, sondern wird um den Stab herum zusammengepreßt und folglich dichter. Da nun das Feuer des umlaufenden Stades an der

Man fann anftatt ber Schwarmer auch Leuchtfugeln in die fleinen Bulfen laden, was fich nicht minder schon ausnimmt. Für Diese ift bie Pulverladung nur gehn bis zwölf Gran. Soll fich bies Feuerwerfftud mit einer Menge in die Luft fliegender Leuchtfugeln enben, fo verbindet man bas Ende bes Sages in ber großen Sulfe, mit einigen Schwarmerfaffern,*) bie, anftatt mit Schwarmern, mit Leuchtfugeln gefüllt find; ober, was noch beffer ift, man leimt auf ein Brettchen bicht neben einander eine beliebige Menge fleiner Hulfen, bie man gang so verfertigt und las bet, wie die an der großen Gulfe befindlichen: ihre Communicationsröhrs chen mit den darin ftedenden Stopinen, bringt man burch eine verbedte Stopine mit einander in Berbindung, und richtet es so ein, daß biefe Stopine Feuer fangt, wenn ber Sat in ber großen Gulje gu Enbe ift. Da auf diese Urt jede Leuchtfugel aus einer besonderen Gulfe geworfen wird, so steigen sie alle gleich hoch, was nicht ber Fall ift, wenn mehrere aus einem Leuchtfugelfaß geworfen werben. Ober man sticht in ben Boden diefer fleinen Gulfen ein Loch, fteckt ein Stückchen Stopine binein, bas man bicht an ber außern Seite bes Bobens abschneibet, im Innern ber Bulfe fann die Stopine etwas vorfteben, und nimmt ein leeres Leuchtfugelfaß von beliebiger Größe, überftreicht ben Boben beffelben inwendig mit Anfeuerung, und stellt so viel bergleichen Hülfen binein, bis es gang voll ift; die Gulfen labet man, wie beschrieben worden, jede mit einer Leuchtkugel, und bedeckt bas Leuchtkugelfaß mit einem Pas pier. Auf die Anfeuerung, auf dem Boden des Leuchtfugelfaffes, leitet man eine verdectte Stopine; wird biefe angezundet, so entzundet die Anfeuerung die Pulverladung ber fleinen Sulfen von unten alle auf einmal und die Rugeln werden alle zugleich in die Hohe geworfen.

Bemerken muß ich, daß dieser von Websty so umständlich und mit einer besonderen Borliebe beschriebene verbesserte Bienen-

Seite besselben herausdringt, so wird dies mehr ober weniger durch die dichtere Luft an seinem freien Ausgange gehindert, es häuft sich im Innern der Husg an, ober vielmehr die sich entbindenden Gase, und die Husse gerssorengt. Bei einem gewöhnlichen Schwärmer, wo das Feuer nach der Erde zu ausströmt, kann das Berspringen nicht veranlaßt werden, weil das Feuer da ausströmt, wo die Luft nicht zusammengebrückt, sondern im Gegentheil durch das Steigen des Schwärmers verdunnt wird. — Bu dieser Anmersung Websky's habe ich beizufügen, daß das Berspringen sehr leicht durch hinlängslich weite Brandlöcher vermieden werden kann, ohne daß man der Wirkung durch einen allzusaulen Sah zu schaden braucht.

^{*)} Dann find es Leuchtfugelfaffer!

schwarm noch keineswegs allgemeine Aufnahme bei ben praktischen Feuerwerkern gefunden hat, vielmehr verfertigt man namentlich in ben Laboratorien des Militairs immer noch die Schwarmerftode ober fogenannten Schwärmerbalfen nach der alten Weise, welche etwas weniger umftandlich ift, indem man nämlich diche hölzerne Cylinder in der Mitte durchbohrt, in diese den Zehrsat einschlägt, sodann auf der Peripherie die fleinen Gulfen befestigt, aus welchen die Schwarmer geschoffen werden follen. Je dider Diese Cylinder von Solg gemacht find, defto mehr Schwarmer laffen fich außen anbringen, und man hat die vielen Rohr= chen erspart, indem man bloß Löcher mit einem Drillbohrer bis auf den Cap einzubohren braucht. Diese Löcher nehmen bie Stopinen auf, beren vorstehende Enden in die Gulfen reicht, aus welchen die Schwarmer geschoffen werben follen. Inzwischen läßt fich ein folder plumper Schwär= merbalfen nicht fo leicht mit einem Schwärmerfaß in Berbindung fegen, wenn man Diefes nicht etwa feitwarts anbringen will. Websty Bienenschwarm bagegen fann fehr bequem auf ein Schwärmerfaß gefest werden, gang fo, wie man mit bem runden Schachtelbedel eine Schach= tel (welche hier das Schwärmerfaß vorstellt) zu schließen pflegt. Fontaine in ber Mitte theilt bas Feuer burch eine Stopine bem Schwar= merfaß mit, worauf bie leer gebrannten Sulfen gufammt dem leichten Dedel, welcher nur aufgeftedt, nicht angefleiftert wird, von ber Explosion leicht abgehoben ober weggeschlagen werden, damit die Schwär= mer in reichticher Menge hoch in die Luft fliegen können. Wenn doch bas Stud einen fetterigen Bienenschwarm vorstellen b. h. bie Bahl diefes Ramens rechtfertigen foll, fo muß man meines Dafurhal tens nicht bloß einzelne Schwarmer (Bienen) fondern zum Schluß ben gangen Schwarm feben.

Einige Schriftsteller nennen ein ganz gewöhnliches Schwärmerfaß Bienenschwarm, wie überhaupt die Terminologie in manchen Artiseln der Feuerwerferei noch sehr schwankend ist. Wollte man Leuchtstegeln aus diesen einzelnen Hülfen schießen und ein Blum enfaß den Schluß machen lassen, so müssen es solche Leuchtsugeln seyn, die sich in Schwärsmer verwandeln, siehe §. 74 Seite 263 oder §. 84 und 85 Seite 275 bis 277. Denn außerdem lohnte es sich wohl nicht der Mühe, weil man schneller davon kommen würde, wenn man einsach 3 römische Lichter zusammen kleisterte, die ebenfalls 21 Leuchtsugeln rasch nach einsander in die Luft werfen. Man sehe hierüber den solgenden §. denn jesdes Stück soll seinem Charakter treu bleiben, sonst gibt es einen Misch=

masch ohne Geschmad und Bedeutung, wie man sagt eine Bauernstirchweih! —

S. 125. Fullhörner oder Blumenfäffer (Trompen.)


Diefes ber neueren Schule angehörige Stud, ift ber Farbenpracht wegen, womit seine Garnituren ben Blid ber Buschauer überrafchen, eines ber effettwollften und lieblichften, welche bie Feuerwerts funft aufzuweisen hat. Man wendet eine große Anzahl ber schönften Garnituren von ben gewählteften und ausgezeichnetften Farben an, die, nachdem fie von einer ausgebrannten Kornerfontaine entzundet, und in die Luft geschleubert worben, einen Blumenftrauß in mannichfaltigen Gewinden barftellen, ber fich bem Zuschauer gegenüber, mit bem Schmelz ber lieblichften Farben entfaltet. Auf ber Mannichfaltigfeit ber Garniturftude beruht naturlich bie Schonheit ber Fullhorner, und gang besonders eignen fich dazu die Rreiselschwarmer mit farbigem Centrum S. 79, bie Carons ober Connenfchwarmer S. 80, bas ichone Roschen §. 82, Sternschlangen §. 84 und § 85, so wie die Quaftenschwärmer S. 86, welche letteren im Berabfallen gleichfam bie Stengel ber Blumen vorftellen. Will man bem Stud eine hohe Schonheit geben, fo gehoren auch wenigstens ein halbes Dugend Berlichwarmer §. 89, in ben Blumenftrauß. Der Effett, ben bie Fullhörner hervorbringen, läßt fich wohl benfen, aber nicht fo leicht beschreiben, daber will ich so gleich auf ihre Anfertigung übergeben, und ber Phantafie meiner geneigten Lefer überlaffen, fich die Wirfung, ben ein fo bereitetes Stud nothe wendig hervorbringen muß, wenn es forgfältig ausgeführt wird, selbst vorzustellen - ficher wird ihre Erwartung noch weit übertroffen werden, wenn sie vorher nie bergleichen gesehen haben sollten.

Die Anfertigung bieses ausgezeichnet schönen Stückes geschieht am zweckmäßigsten auf solgende Weise: Man bedient sich eines hölzernen Eplinders als Form, über welchen man einen hohlen Cylinder von glatter Hüllenpappe kaschirt, der 8 bis 9 Zoll hoch, und drei dis vier Zoll im Lichten weit gemacht wird. Es versteht sich von selbst, daß der hölzerne Cylinder in der Dicke genau die Weite dieser Büchse angeben muß, allein in der Länge muß er einige Zolle länger seyn, damit man ihn abziehen kann, oder zu diesem Zwecke am einen Ende einen Griff bekommen. Die Hülsenpappe, welche gut gepreßt seyn muß, damit sie sich glatt auswindet, läßt man so viele Umgänge um den hölzernen Cylinder maschen, daß die Wand der pappbecklernen Büchse beinahe 3 Linien dich

wird, und der Gewalt einer Pulverladung, welche die Garnituren ausstoßen soll, widerstehen kann. In das eine Ende dieses pappendecklenen Cylinders leimt man einen Boden (Scheibe) von Holz, den man mit Stiften, welche durch die Wand der Büchse gehen, befestigt, und zu mehserer Haltbarkeit noch mit Leinwandstreisen überleimt, damit die Pulversladung den Boden nicht herausschlagen kann.

Die obere Seite der Buchse, welche man jest trocknen läßt, bleibt offen. Inzwischen versertigt man über einen, um zwei Linien dunneren hölzernen Cylinder, eine schwächere Hülse oder hohlen Cylinder von dunnerer Hülsenpappe, die genau in die erste, welche man zum Trocknen zus rückgestellt hat, geschoben werden kann, ebenfalls 8 Zoll lang. Diese Hülse steelt man entweder mit dem Winder auf eine Prehbank und sticht

lauter Ninge von 1/4 Zoll Breite ab, oder schneis det solche, welches etwas länger aushält, mit einem schorfen Messer ab. Sosort breitet man eine Lage Löschpapier auf den Werktisch und auf dieses eis nen Bogen Attendeckels oder starkes Notenpapier, taucht eine Kante — Rand — der erhaltenen Ringe in gut gesochten Leim, und legt sie, oder vielmehr stellt sie neben einander auf das Des

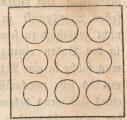


delpapier, legt ein Brett ober Buch oben darauf, und beschwert dieses, bis der Leim vollständig trocken geworden ist. Alsdann schneidet man das übrige Papier zwischen den einzelnen Ringen weg, so daß seder Ring bloß seinen papiernen Boden behält. Solcher Ringe muß man so viele haben, als man Füllhörner zu machen gedenkt. In seden dieser Ringe füllt man die Pulverladung, welche die Garnituren aus der Büchse wersen soll — was die älteren Feuerwerfer den Sprengzeug nannten. Num bestreicht man den Ring außen mit Leim und spannt ein Stücksen dünsnes Baumwollenzeug oder Kattun darüber, welches die mit Pulver gesstüllte Kapsel schließt, sobald man es an der Seite angedrückt hat. Dieses Zeug wird mit dünnem Anseuerungsteig überstrichen, alsdann ist der Sprengzeug fertig und kann getrocknet werden.

Wenn diese mit Kornpulver gefüllte 1/4 Joll hohe Trommel ganz trocken geworden ist, so schiedt man sie in die Büchse, so zwar, daß die angeseuerte Seite nach oben gesehrt sey. Auf dieses, mit Anseuerung übertragene Baumwollenzeug wird die angeseuerte Seite der Garniturs stücke gestellt, welche man um die, in der Mitte besindliche Körnersontaine ordnet, die die ganze Büchse angesüllt ist, so daß alle Garnituren, sammt

17

ber Körnersontaine, die Trommel mit dem Sprengzeug berühren. Die Körnersontaine darf unten nicht fest zugewürgt, sondern muß mit Ansfeuerung in der Kehle versehen seyn, damit diese das Feuer auf den Zündteig, womit die Trommel überstrichen ist, sortpstanzen und letzterer wieder die Garnituren entzündet, fast in demselben Augenblick ist auch schon das Baumwollenzeug durchgebrannt, und alle Garnituren werden zu gleicher Zeit aus der Büchse in die Lust geworsen, um daselbst ihre Wirkung zu thun. Damit die Garnituren hoch genug steigen, muß die Büchse immer einige Zoll höher seyn, als die Versetzung. Dieser Raum wird bloß mit etwas Baumwollenwatte, oder Papierschnitzeln locker ausgeschult, und oben mit einer Scheibe von ganz dünnem weißem Druckpapier geschlossen, aus welcher bloß die Körnersontaine in der Mitte

hervorragt. Um biesem Stüd einen festen Standpunkt zu geben, und nicht genöthigt zu seyn, die Büchsen in den Boden einzugraben, schiebt man solche in eine Art von Futteral, welches sehr zwedmäßig die Gestalt eines Füllhorns bekommt, stets wieder gebraucht werden kann, und an dem Frontgerüste angeschraubt wird. Gewöhnlich werden zwei Füllhörner einander gegenüber gestellt, und zu gleicher Zeit angezündet, oder, wie Uch at ius fagt "angezunden."— Rebenstehende Figur zeigt den insnern Durchschnitt eines Küllhorns.

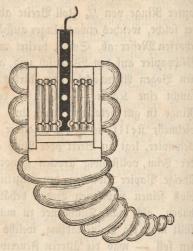

Obgleich ich die von mir beschriebenen Füllhörner oder Blusmenfässer, wie sie Uchatius §. 701 Seite 373 nennt, für ein Stück der neueren Schule, ihrer farbigen Versetung halber, erklärt habe, so läßt es sich doch nicht läugnen, daß zur Zeit Ludwigs des XIV, als die Feuerwerkerei im höchsten Schwung war, und enorme Summen darauf verwendet wurden, die Franzosen schon den Namen Füllhörner, oder wie sie sagten Trompen, sowie Blumentöpfe pots a fleurs (Bouquelieren) von Feuerwerksstücken gebrauchten, welche Belidor in dem sechsten Kapitel seines Werkes über die Lustseuerwerkerei, sehr deutlich und gut beschrieben hat. Belidor sagt namentlich: "man fülle die Blumentöpfe bloß mit Sternschwärmern." Allein hier bietet die

neuere Schule erft eine große Auswahl von prachtvollen Berfegungen-in allen Farben bar. Das was Belidor Trompen (b. h. wortlich überset Füllhörner) nennt, hat die ältere deutsche Schule Pumpenfeuer auch Luftpumpen ober Schwarmerftode genannt. Belibor gahlt bie Trompen gu ben fconften Studen und beschreibt fie meifterhaft beutlich, als vier Schuh lange und vier Boll weite Rohren von Pappenbedel, (ber vier Linien bick aufgewunden wird,) in diefe Röhren kommen eine Anzahl Becher, die kaum eine Linie dick von Pap= pendeckel gemacht find und gerne in die Röhre geben, immer ein Becher über ben andern, bis am Ende nur noch vier Bolle von ber Trompe leer bleiben. Die Becher enthalten bas Garniturfeuerwert, welches von so viel Pulver, als man mit 3 Fingern greift und einer Bundfcheibe von Baumwollenwatte, bie in bunne Anfeuerung eingetaucht und wieder getrodnet wurde, in die Sobe getrieben wird. Der unterfte Beder befommt einen Boben, welcher ihn gang verschließt, die übrigen Be= der werden unter fich durch eine in ben Boben befeftigte Fontaine verbunden, fo daß der erfte dem zweiten, der zweite bem britten das Feuer mittheilt. Um biefes bequem bewerkstelligen zu konnen, macht man durch ben Boben des Bechers ein Loch, in welche die Mündung ber Fontaine welche ben nächsten entzunden foll, genau paßt, sodann rollt man um bie untere Salfte jedes Bechers einen Papierftreifen, ber einen Boll weit über ben Boden bes Bechers vorsteht und angekleistert werden muß. Auf diese Weise entsteht ein Ring, in welche ber nachste Becher gescho-ben werden kann, so daß ein Becher in ben Ring bes andern paßt, wie eine Schachtel in ben Schachtelbeckel. Wenn nun alle Becher auf einanber geftect find, bebt man fie fanft in die Sohe und läßt fie in die Trompen gleiten. Belidors Beschreibung ist so deutlich, daß das Studf sehr leicht danach gemacht werden kann. Derselbe hat 8 Figuren zur Ersläuterung beigefügt, die ich hier weglassen zu können glaube, weil man gang biefelbe Wirfung mit ben Garniturbatterien, welche im §. 131 beschrieben werden, und welche noch weit einfacher und leichter zu machen find, erlangen fann, weßhalb ich eine genaure Beschreibung bes Bum: pen feuers fast für überflüssig halte. Für wen es ein historisches In-teresse hat, der sindet in der Uebersehung von Belidors Werk Seite 78 eine weit beffere und fastlichere Beschreibung, als in bem Taschen= buch für Feuerwerfer und in dem Wiener Feuerwerfer. Die beiden letteren Werke enthalten zwar schöne aber fehlerhafte Zeichnungen nach welchen es nicht gemacht werten fann. Bu bemerken ift, bag bas Bo-

17 *

benstück ber Trompen einen 3 Zoll langen, vorstehenden cylindrischen Zapsen haben muß, um die Trompe mittelst desselben auf das Gerüst steden zu können. Damit man sich eine richtige Vorstellung von den Beschern machen kann, wie die Brandröhre, welche die Ladung des nächst unteren Bechers entzünden muß, in den Boden besestigt wird, sehe man nebenstehende Zeichnung und denke sich einen Zoll breit vorsprinzgenden Papierstreisen um diesen Becher gesteistert, in welchen der solgende Becher geschoben werden kann; der letzte bekommt keine Brandröhre mehr. Auf die Schwärmer sedes Bechers wird etwas zusammengerolltes Makulaturpapier in einer Spirallinie gelegt, so daß in der Mitte ein Loch frey bleibt, für die Brandzöhre des folgenden Bechers, welche hindurch gesteckt wird und die Zünoscheibe hinab reichen muß. Man sieht daß die Becher mit sammt den Brandröhren ausgeworsen werden müssen, damit die Garnituren frei werden und ihre Wirkung thun können.

1 126. Schwärmerfässer. 2 190 And al madmid

Die Schwärmerfäffer find ein, fcon ben alteren Feuerwerfern befanntes Stud, mas, feines Analleffetts wegen, ftets febr beliebt war und bei feinem Feuerwerf fehlte. Ich verftehe barunter bie eigentlichen Serpentofenfäffer, die gewöhnlich eine einfache Fontaine ober auch ein romisches Licht in ber Mitte haben, welches, wenn es feine Wirfung beendigt hat, eine Musftofladung entzundet, bie fofort eine oft febr beträchtliche Angahl Serpentofen, ober Schlangenfchwär. mer boch in bie Luft foleubert, wofelbft fie herumschwarmend mit eis nem recht artigen Rottenfeuer bie Buschauer theils erschrecken, theils beluftigen und gewöhnlich heut zu Tage noch von dem lachluftigen Bublifum ftete laut beflatscht zu werden pflegen. Die Unfertigung der Gerpentosenfäffer ift fehr leicht und gang einfach, wird aber von mehreren Schriftstellern gang unnöthiger Beife burch überfluffige Bufage, und unpraftischen Rath erschwert. Der Gine berfelben widelt feinen Spreng= zeug in Kattun ober Papier, und nennt biefes Champignon, ber andere will einen burchlöcherten Sebefpiegel anbringen, und bie Schwarmer auf bie Löcher beffelben ftellen, wobei fie fich leicht verschieben. Der britte will bie Pulverladung in eine Schachtel geben, und die Schwarmer verfehrt darauf stellen, damit fie nicht verlöschen sollen und bergleichen mehr. Die Erfahrung hat mich inzwischen überzeugt, baß biefes lauter muffige Spekulationen find, und auf unpraftischen Theorien beruhen,

bie ber Muhe nicht werth find, sie wirklich in Unwendung zu bringen, ba man seinen Zweck weit sicherer auf folgende einfache Weise erreichen fann.

Man versertigt eine starke pappenbecklene Büchse 8 30ll hoch, und 3 30ll im Lichten weit*), die man, wie bei den Külhörnern gesagt wurde, mit einem Boden versieht, welcher der Ausstoßladung hier sehr leicht widersteht, da er fast gar keine Gewalt auszuhalten hat, weil die Serpentosen, wenn das Stück eine ganz vollkommene Wirkung has ben soll, blos der Entzündung bedürfen, und dann aus eigener Kraft hoch in die Luft treiben müssen, feineswegs aber durch eine Erplosion tes sogenannten Sprengzeugs in die Höhe geworsen werden dürsen, wie dieses bei solchen Garnituren geschieht, wo man keine andere Wahl hat. Zu diesem Zwecke wendet man einen sogenannten Diskus d. h. Zündscheibe an. Die Feuerwerker von Fach wissen, daß die Serpenstosen am schönsten gehen, "wenn man sie vom Diskus absteuert."

Gin folder Diskus ober Zunbicheibe ift fehr leicht zu machen. Man beschreibt auf Pappendedel einen Kreis, ber bem innern Durch= meffer ber Buchfe gleich ift, und, wenn man ihn ausschneibet, auf ben Boben ber Buchje gebracht werben fann. Diefe bunne Scheibe überträgt man mit bidem Anfeuerungsteig etwa einen Mefferruden bid. Man hat nicht zu fürchten, bag ber Unfeuerungsteig abbrockeln mochte, Dies jes geschieht nicht leicht, vielmehr halt ber Teig aus Mehlpulver und Baffer fehr fest auf ber Pappicheibe, wenn er nur nicht allzutrocken aufgetragen wirb. Diefer Diefus wird getrochnet, und bann in bie Budge, gang unten auf ben Boben berfelben gelegt, fofort in bie Mitte eine Körnerfontaine ober ein romifches Licht, (welches unten blos bis auf 1/3 feines Ralibers zugewürgt, und bann mit Anfeues rungsteig verfeben ift,) geftellt. Rings um biefes, finden die Gerpento= fen, beren man nach Belieben viele ober wenige nimmt, ihren Plag. Man ftellt fie mit ben angefeuerten Ropfen auf ben Disius, nachbem man um fammtliche einen Streifen Papier gewidelt, welcher fie etwas jufammen halt, aber nicht jufammengefleiftert werden barf, bamit fie nicht behindert find, fich in ber Luft auszubreiten. Die Bwifchenraume fopft man mittelft eines spigen Solgchens, ober langen Pfriemens mit

^{*)} Man fann fie auch weit größer und fogar vieredig machen, bavon foll fpater bie Rebe fenn.

etwas alter Baumwollenwatte aus, und füllt oben in den leer bleibenben Raum der Büchse, trodene Sägspäne von leichtem Holz, worauf
man wieder etwas Baumwollenwatte legt, und dann die Büchse mit
einem ganz leicht aufgeklebten runden Blatt Druckpapier schließt, durch
dessen Mittelpunkt die Körnersontaine oder das römische Licht sich erhebt.

Die Serpentofen muffen aber zu diesem Stud ganz besonders gut gemacht, und sorgfältig angeseuert senn, weil faule Schwärmer, wenn der Sat nicht volle Kraft hat, entweder gar nicht in die Luft steigen, oder zu bald auf den Boden fallen, was einen schlechten Effest hers vorbringt.

Man macht sie auch nicht so lang, als die gewöhnlichen, und richtet es immer so ein, daß sie nicht alle zu gleicher Zeit, sondern nach einander knallen, welches sich besser ausnimmt. Zum Knall nimmt man vom besten Pulver und trocknet es zuvor sorgfältig, damit der Knall recht stark wird. Wenn die Serpentosen bis auf das Anseuern sertig sind, taucht man die Köpfe derselben in Anseuerungsteig und sticht mit einem Pfriemen einen halben Zoll durch die Mündung, damit das Innere des Sapes vom Diskus aus Feuer bekommt, wodurch tas Blindzehen vermieden wird. Um den Sat der Serpentosen zu probiren, ob er stark genug ist, lehnt man den Schwärmer mit der Mündung nach unten an einen kleinen Stein, und zündet ihn an, wenn er sich aus eigener Kraft in die Lust erhebt, so ist der Sat stark genug, geschieht dieses nicht, so muß Mehlpulver zugesetzt werden, bis er sich erhebt.

Wenn die Serpentosen recht wüthen sollen, was sich bei diesem Stück sehr gut ausnimmt, so kann man sogar geförntes Pulver, so viel man für nöthig sindet, dem Sat beimischen. Sollte der Sat zu stark seyn, so sett man etwas Raketensatz zu, dis die Schwärmer nicht mehr zerspringen. Ein sehr empsehlenswerther Satz zu diesem Zweck besteht aus gleichen Theilen Raketensatz und Mehlpulver*) nur dürsen die Kohlen nicht zu sein pulverisitt werden, damit sie viele und kräftige Funsken erzeugen.

In einigen alteren Schriften über Feuerwerkerei findet man Un- leitungen zu doppelten Schwarmerfaffern, von welchen bas erfte


^{*)} Soll ber Sat noch ftarker fenn, so nimmt man 4 Theile Raketensatz, 3 Theile Mehlpulver und einen Theil feingekörntes Jagdpulver, ober 10 Theile geriebes nes Kanonenpulver, 1 Theil Mittelfohle und 2 Theile Raketensatz, (welcher lettere aus 16 Salpeter, 8 Kohlen und 3 Theilen Schwesel besteht.)

mit bem zweiten burch eine Feuerleitung in Berbindung gefest ift unb Die Buchse bes ersten burch einen Sprengzeug ausgestoßen wird, moburch zugleich bie zweite Abtheilung Feuer befommt. Abgesehen bavon, baß biefe boppelten Schwärmerfäffer nach ben gegebenen älteren Bors schriften fehr muhfam anzufertigen find und nur felten gluden, erreicht man benfelben 3med weit leichter auf die im §. 131 befchriebene Beife burch eine Garniturbatterie ober wenn bas Schwärmerfaß burchaus eine zweimalige Wirfung thun foll, mas allerdings überraschend ift, weit einfacher baburd, bag man auf bie unterfte mit Schwarmern verfebene Etage eine Lage Cagmehl bringt und auf biefe eine in ber Mitte mit einem Loch versehene Zundscheibe einlegt, auf welche bie zweite Ctage von Schwarmern ebenfo geftellt wird, wie oben bei ben einfachen Schwarmerfaffern befchrieben wurde. Durch bas Loch in ber Bunbicheibe wi.b eine gute Stopine gezogen, welche in ber fonischen Mundung einer furgen Fontaine befestigt ift, bie aus ber Mitte ber unteren Schwärmern über bie Sagfpane hervorragt und in bas Loch paf. fen muß. Diefe Stopine legt man oberhalb ber Bundicheibe auf ber augefeuerten Dberflache bes Distus nieder und ftellt fobann bie zweite Ctage von Schwarmern barauf; auf biefe Beife theilt fich bas Feuer nach bem erften Ausstoß ber Fontaine mit, und biefe entgundet, wenn fie ausgebrannt ift, bie unten befindlichen Schwarmer. Da jedoch bie Bunbicheibe nach bem eiften Ausftoß in ber Sulfe liegen bleibt, fo ift es burchaus nothig, baf bie fonische Mundung ber Fontaine genau in bas Loch ber Bundscheibe page, alfo bas Loch fo weit gemacht werbe, daß bie Fontaine ihr Feuer ungehindert auswerfen fann. Wollte man bas römische Licht von oben an bis auf ben Boben burchlaufen laffen, wie vielleicht mancher Theoretifer für ausführbar halten mochte, fo murbe man balb bie Erfahrung machen, baß öftere bei bem erften Musftoß biefes romifche Licht mit berausgeriffen wird, fo bag bie unterfte Etage bann entweder fein Feuer befommt, ober icon mit ber erften Labung fich entzündet, und bas zu Boden fallende römische Licht murbe burch fein Fortbrennen gur Beschämung bes Runftlers auch bem Richtfenner bas theilweise Migrathen bes Studes beweisen. Die fonische Mundung ber Fontaine barf aber eben fo wenig über bie Dheiflache ber Bundscheibe hervorragen, weil baburch ebensowohl, boch feltener, ein Diß= lingen burch Richtentzundung ber oberen Schwarmer herbeigeführt merben fann. Man fieht wohl ein, baß, fo nett auch bas Stud burch feinen boppelten Effett ift, immerhin viele Sorgfalt erforbert wird, wenn

es vollfommen gelingen foll. Die Zündscheibe ift z. B. gar nicht leicht so einzuseten, daß sie ersten s, seft genug auf den Sägspänen ausliegt und für den ersten Ausstoß einen horizontalen Stütpunkt darbietet und daß zweiten s, die konische Mindung der Fontaine nur oben so weit als nöthig ift, in das Loch der Zündscheibe paßt, weil man mit den Hans den nicht gut beikommen kann.

§. 127. Bon der Fabrifation wohlfeiler Schwärmerfässer zum Verkauf.

Wenn man die Schwärmerfässer zum Verfauf mit aller Mühe und Sorgsfalt ansertigen, insbesondere denselben weite und starke Hülsen, mit eingesetzetem Boden anwenden wollte, die oft eine große Anzahl Schwärmer fassen, so würde man schlechte Geschäfte machen, weil diese Mühe felten bezahlt wird, und dieser Aristel nur mit Borstheil verkauft werden kann, wenn er im Kleinen zu billigem Preise dargestellt wird. Dieses läßt sich ohne die Wirstung sehr zu beeinträchtigen, auf solsgende Weise bezwecken. Man verfertigt

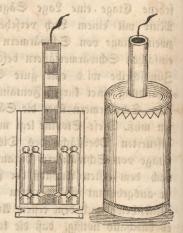

fleinere Schwärmerfässer von 7 bis 13 Schwärmern. Zu diesen nimmt man weite Hülsen von starkem Deckelpapier, die man außen, des schöneren Ansehens wegen, mit farbigem Papier überkleistert. Acht bis zehn Umgänge sind schon hinreichend zu einer Hülse, die, wie jede andere Hülse, jedoch nur halb zugewürgt wird. Alsdann bestreicht man eine in die Hülse passende Pappendeckelscheibe auf der einen Seite mit Leim und schiebt sie in die Hülse, daß der Leim auf der Würgung anklebt. Auf diese Pappendeckelscheibe, welche das Loch der Würgung schon ziemzlich gut verschließt, legt man alsdann den ebenfalls genau nach dem inneren Kaliber zugeschnittenen Dissus b. h. eine andere Pappendeckelscheibe, welche mit Anseuerungsteig etwa eine halbe Linie hoch übersstrichen, und wieder trocken geworden ist. Somit wäre die Hülse zu einem kleinen Schwärmerfaß, wie man sie zum Berkauf sabricirt, schon fertig. Damit man von Außen die Würgung nicht sieht, kann man sie, ehe man das farbige Papier nimmt, nochmals mit starkem Doppelpas

pier mehrfach überrollen. Schr stark brauchen biese Hülsen übrigens nicht zu seyn, weil sie gar keine Gewalt auszuhalten haben. Man macht sie kaum eine Linie dick von Papier. In einer Stunde kann man sehr leicht 12 solcher Hülsen fertig bringen. In die Mitte nimmt man ein kleines römisches Licht, von der Dicke eines starken Schwärmers, und etwa 10 Zoll lang.

Die Serpentosen werden nur 3 Boll lang gemacht, und 1 bis 11/2 Boll mit ftarfem Cap, die andere Balfte mit gutem trodenen Kornpulver gefüllt. Das romifche Licht ift unten etwas gewürgt, und mit Bundteig versehen. Diesen Teig ftellt man auf ben Diskus, und die Serpentofen rings um bas romifche Licht herum, fullt fobann bie Zwischenraume mit alter Baumwollenwatte aus, und schließt die Gulfe mit einem rund geschnittenen Studden weißen Drudpapiers, aus beffen Mittelpunkt bie Fontaine ober bas römische Licht hervorragt. Dieses Blattchen wird in ber Mitte blos übers Kreuz eingeschnitten, damit man bas romische Licht durchsteden fann, ohne bie von dem Ginschneiden entstehenden Spiten an die Gulfe des Lichts fest zu fleben. Die Serpentofen burfen burchaus feinen Widerstand finden, bamit sie recht hoch geben, beßbalb ift es nicht gut, wenn mon viel Cagipane oben in die Sulfe einfüllt, ober diese fest ftopft. Es versteht sich wohl von felbst, baß bas römische Lichtchen, welches bas Feuer auf ben Distus fortpflanzen foll, erft bann geladen werden fann, wenn die Unfeuerung, welche die Reble unten verschließt, troden geworden ift, und zwar nimmt man, ehe man bie unterfte Leuchtfugel hinein thut, eine halbe Ladeschaufel voll Behr= fat, weil fonft die Wirkung ber letten Leuchtfugel verloren gehen wurde wenigstens nicht bemerkt werten fonnte, weil bas Ausfahren ber Schwarmer die Aufmerksamkeit ber Buschauer ju fehr in Anspruch nimmt. Pappenbedlene Buchfen mit eingeleimtem bolgernen Boben halten, felbft wenn man ben Boben mit Nageln befeftigen wollte, auch nicht beifer, als folche kaschirte Gulsen und find weit muhfamer und umftanblicher ju machen. Die halbe Burgung und ber boppelte Boden von Pappenbedel wiberstehen ber Rraft bes Pulvers vollständig. Gute Schwär= mer find die Sauptfache, fie geben, fobald fie von ber Bundfcheibe Kener bekommen, gang erwünscht in die Sobe. Die Bulfe bes Schwarmerfaffes wird niemals zerfprengt, und ber Effett ift weit schöner und ficherer, als wenn man bie Schwarmer mit schwachem Say laben, und erft burch eine Pulverladung oder Sprengzeug in die Luft treiben wollte, welches both mohl eben so viel Pulver kosten würde, also nicht einmal als eine Ersparniß angesehen werben könnte. Die abgebrannte Zündscheibe bleibt in der Hülse liegen, und kann so gut wie die Hülse selbst wieder gebraucht werden, wenn man sie aufs Neue anseuert d. h. mit Teig aus Mehlpulver und Wasser überstreicht. Wenn die Hülsen schon öfters gebraucht worden sind, und sich mit der Zeit Spuren von Beschädigung zeigen, welches beim erstenmal nie der Fall ist, so können sie selbst dann wieder vollkommen gut hergestellt werden, wenn man eisnen doppelten Papiercylinder hineinschiebt, dann sind sie wieder so gut, wie die Neuen. — Wenn dagegen Pulverladungen angewendet werden, bleiben nur selten die Hülsen unbeschädigt, und der Esset ist bei Beiztem nicht so schön.

Bur bequemen Verpacung der Schwärmerfässer bedient man sich eines vierectigen Kastens, welcher 36 Stück je sechs nebeneinander gestiellt faßt. Die Zwischenräume füllt man mit Werg aus, legt etwas Baumwolle auf die Oberfläche zwischen die Brandröhren der römischen Lichter und steckt diese durch die Löcher eines Pappendeckels, den man so genan wie möglich nach dem inneren Raum des Kastens zuschneibet. Nun bohrt man oberhalb des Pappendeckels 24 löcher durch die Wände des Kastens, durch welche man Schnüre zieht, damit der Pappendeckel die Schwärmerfässer sest hält. Alsdann nagelt man den Kasten mit cienem Deckel zu und umgiebt ihn äußerlich mit Packleinwand, die mit etwas Stroh ausgestopft wird. Zulest bemerkt man die Seite, welche oben hingehört und daß der Pack gegen Stoß zu verwahren sey.

Die fleinen Schwärmerfässer werden häufig gekauft, um damit bei Gelegenheit von Erndtcfesten oder zur Zeit der Weinlese zc. einen Scherz zu machen. Eine Person zundet sie an und begiebt sich damit an einen Ort wo recht viele Menschen im Freien versammelt sind, mitten in den dichtesten Hausen. Damit diese Person keiner Gefahr ausgesseht ist, muß man eine hölzerne Buchse machen lassen, in welche das Schwärmersaß genau paßt. Außen um diese Buchse läßt man zwei

eiserne Reise legen und versieht sie mit einem Heft oder Handgriff, wie die beigefügte Figur zeigt. Auf solche Weise kann man Schwärmerfässer, die blos mit Zündscheiben aber ja nicht solche, die mit einem Spreng-




deug angefertigt find, ohne alle Gefahr in ber Sand halten unb

die leichte Erplosion erwarten, wodurch man den Bortheit erlangt, daß man den Schwärmern jede beliedige Richtung geben kann, welches oft großes Gelächter erregt. — Damit die Schwärmer keinen Schaden anzichten, macht man sie ganz dunn und drückt zulest statt des Knalls ein etwas starkes Zündhütchen, wie solche das Militär hat, in dieselben, worauf sie zugewürgt werden, doch sind auch gewöhnliche Serpentosen nicht gefährlich, wenn man sie nur über, nicht gegen die Köpse der Zuschauer richtet. Inzwischen machen die mit Schwärmern von ganz kleinem Kaliber 2 — 3 Linien (f. S. 76) gefüllten Schwärmerfässer eine ganz besonders anmuthige Wirkung und sind sehr verkäuslich, freilich werbraucht man dazu eine sehr große Menge Schwärmer, die aber im Preiße nicht einmal so hoch stehen, als die starken Schwärmer.

S. 128. Leuchtfugelfäffer.

Die Lenchtfugelfässer werben entweber in Berbindung mit Schwärmerfässern loss gebrannt, oder auch zur Abwechslung so angebracht, daß man sie unmittelbar auf dieselben folgen läßt, weil ihre Wirkung dann sich besser ausnimmt. Sie erfordern eine große Menge Leuchtsugeln, welche schichtenweise in eine, sehr starke Büchse, mit Mehlpulver eingestreut, auf einen sogenannten Hebespiegel geladen werden, weil sie an und für sich keine Steigkraft besihen, also von einer ziemlich starken Pulverladung mindestens 30 Ellen hoch in die Luft geschleubert werden müssen, wenn das Stück den Ansorderungen des Künstlers entspres

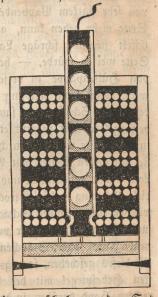

chen foll. Die Leuchtfugeln muffen von einem rasch brennenben Sat gemacht senn, eine vollkommene und große Flammenbildung zeigen, und durfen niemals brennend zur Erde herabfallen, weil baburch, abgesehen von der schlechten Wirfung Unglücksfälle entstehen, auch wohl andere Stude zur Unzeit entzündet werden könnten, wodurch nothwendig das ganze Feuerwerf in Unordnung gerathen mußte. Die Anfertigung dies ser Kässer oder Kästen geschieht auf folgende Weise:

Ueber einen hölzernen Cylinder macht man von etwas ftarfer Sulfenpappe eine Buchfe, die wenigstens 1/2 Boll bid von Bappenbedel und durchaus fest zusammengeleimt seyn muß, und deren unterer Theil einige Zoll breit mit starkem Bindfaden dicht umwickelt wird, damit sie der Gewalt des Pulvers widerstehen kann. Man hat zuweilen auch gußeiserne oder von Holz gedrehte Büchsen die mit eisernen Ringen beslegt sind.

Der Boben der pappendecklenen Büchse wird eingeleimt und ringeherum mit Rageln befeftigt, auch mit Leinwandstreifen belegt, bamit ihn bie Bulverladung nicht herausstoßen fann. In Diefe Buchfe muß eine pappenbedlene Scheibe genau paffen, aber boch leicht ein = und ausgeben. Diefe pappendedlene Scheibe nennt man ben Sebespiegel, weil fie bagu bestimmt ift, die Garnitur zu heben und auszuftofen, fobalb bie, unter bem Bebespiegel liegende Bulverladung, Fener befommt. Damit biefer von sehr fartem Pappenbedel gemachte Sebespiegel sich nicht auf einer Seite mehr heben fann, als auf ber anderen, wodurch er in eine ben Effett ftorende schräge Lage fommen, und bie Leuchtfugeln nach einer Seite werfen wurde, - hat man ihn mit einem 1/4 Boll hohen Rand von Sulfenpappe gu verschen, welcher außerhalb mit Flanell befleibet wird, damit feine Reibung an den Banben ber Buchfe entftehe, fonbern biefe Scheibe recht fanft aus ber Buchfe herausgehe. Ift ber Bebespiegel so weit zugerichtet, so schlägt man mit einer Lochstanze genau in der Mitte ein Loch durch die pappendecklene Scheibe und überftreicht fie auf beiben Seiten mit Unfeuerungsteig, fo baß bas burchgefchlagene Loch bamit jugeftrichen und ausgefüllt wird. Wenn biefer mefferrudenbide Ueberzug gehörig troden geworben ift, legt man ben Sebespiegel, welcher einem runden Schachtelbedel ahnlich fieht, fo auf ben Tifch, baß man ihn mit Kornpulver vollfüllen und das überflüßige Pulver mit eis nem Linial oder Stabchen auf einen Bogen Papier abstreichen fann. Ift diefes geschehen, so ergreift man ben mit ber Bulverladung verfehenen Sebespiegel mit ber linken Sand und fturgt die Buchse mit ber rechten Sand barüber, in weiche ber Sebespiegel vorsichtig hineingeschoben wird, bis er mit feinem Rand ben Boben ber Buchfe berührt. Daburch fommt die Bulverladung zwischen ben Boden ber Buchse und ben Sebespiegel und wird, wie man auch bie Buchse beim Transport u. f. w. bewegen mag, ftets an ihrem Blat fest erhalten. Das auf bie angefeuerte Dberfläche bes Bebespiegels gestellte romische Licht, um welches herum die Leuchtfugeln eingeschichtet werden, theilt dem Bebespiegel bas Feuer mit und diefer entzundet nicht nur augenblidlich alle im Innern ber Buchfe befindlichen Leuchtfugeln, wenn fie gut angefeuert

und die Zwischenräume mit fleinen Studden Stopinen ze. ausgefüllt find, sondern das Loch, welches durch den Hebespiegel hindurch geht und mit Anseuerungsteig ausgefüllt ist. pflanzt augenblicklich das Feuer auf die untere Seite des Hebespiegels fort; welche fast ebenso schnell die Pulverladung entzündet, wodurch sich der Spiegel rasch hebt und gewaltsam alle bereits brennenden Leuchtugeln hoch in die Luft empor wirft.

Beboty fagt: "Wenn bie Bulverladung etwas ftart ift und bie Leuchtfugeln aus fdwer entzundlichen Gaten beftehen, fo geben gewöhnlich immer mehrere Leuchtfugeln blind; um bas zu vermeiben, fann man fehr zwedmäßig, wie folgt, verfahren: Man fertigt Leuchtfugeln Die burchbohrt find, und reiht beren fo viel man in eine Buchfe laben will, an eine lange bunne Stopine lose neben einander wie eine Ber-lenschnur an, diese Schnur ballt man zusammen und stedt fie in bie Buchfe, wobei man bas eine Ende ber Stopine oben aus ber Buchfe hervorragen läßt, und bann hier angundet. Das Feuer ber Stopine muß fo burch alle Leuchtfugeln hindurch fahren und fie alle entgunden, bevor Die Pulverladung Feuer befommt. Es ift bei biefem Berfahren auch ber Stopinenüberzug ber auf bem Pulver liegenden Scheibe unnöthig und hinlanglich, wenn eine Ctopine in ber Mitte ber Scheibe burchgeht, Die bas Feuer ber angegundeten Stopine ber Bulverladung mittheilt. Die Stopine, an welche die Leuchtfugeln angereiht find, muß aber fehr bunn, und bie Leuchtfugeln muffen fehr hart fein, sonft werden bie letteren mitunter burch das Stopinenfeuer zersprengt.

Gine recht gute Wirfung macht es, wenn man auf ein mit Schwärsmern geladenes Schwärmerfaß eines folgen läßt, welches aus fauslen Funkenfeuersäßen gefertigte Nöhren enthält; während die Schwärsmer mit Geräusch in der Luft wild herumfahren, bilden jene Leuchtlugeln lange ruhige Funkenstrahlen und gewähren eine angenehme Absnechselung für das Auge. Die Feuerwerker nennen diesen seuerigen Regen Goldregen.

Eine weit überraschendere Wirkung, die mit zu den schönsten derartiger Stücke gehört, bezweckt man, wenn man statt einsachen Leuchtsus
geln folche, die sich in seuerige Schlangen, verwandeln, wie wir im §. 85
beschrieben haben, auf den Hetespiegel stellt. Bei dem Ausstoßen steigen
alsdann fardige Leuchtsugeln von verschiedenen Farben hoch empor,
verwandeln sich alsdann plößlich, zum Staunen der Zuschauer, in eine
Menge seueriger Schlangen, die sich in ihren Bewegungen durchtreuzen

und bann fnallen, auch die Sternschlangen, welche wir §. 84 bes schrieben haben, geben eine weit bessere Bufung, als einsache Leuchttugeln, gehen sicherer und sind ein selten gesehenes Stuck von imposantem Effekt.

Die einfachen Leuchtfugeln eignen sich, meines Dafürhaltens, mehr für Bomben und Raketen, als für die stehenden Feuer-werkstücke, weil sie hoch oben in der Luft sich besser ausnehmen, als wenn man sie dem Auge des Beschauers zu nahe bringt. In der Nähe muß immer eine Bewegung damit verbunden seyn, wenn das Stud Beisall erhalten soll.


Die Fabrifation ber Leuchtfugelfaffer jum Berfauf wurde fich gewiß schlecht rentiren, wenn man fie nach ber hier angegebenen, allerbings etwas fostspieligen Beife anfertigen wollte, benn bie farbigen Leuchtfugeln find fein wohlfeiler Artifel und man wurde eine fo große Menge gu einem Fag brauchen, daß fich wohl schwerlich ein Raufer bagu finden burfte, ber nur bie Muslagen begabite. Dan bilft fich baber auf folgende fehr einfache Beife: Auf einen nur fc mach angefeuerten Disfus ober Bunbicheibe, womit bie Sulfe bes Leuchtfugelfaffes verfehen ift, ftellt man ringe um ein, unten in ber Burgung mit Unfeuerung gefchloffenes, romifches Licht feche, 4 Linien weite Schwarmerhulfen, beren Rehle ebenfalls mit gang wenig Unfeuerung verflebt feyn muß. In eine jebe biefer Schwarmerhulfen, Die man mit einem Streifen Bapier umleimt und auf biefe Beife feft gufammen verbinbet, ehe man fie auf ben Distus ichiebt, fcuttet man 1/2 Labeschau= fel b. h. etwa 8 bis 10 Gran Kornpulver und fiellt auf Diese Ladung immer feche, in ber Mitte burchbohrte, gut angefeuerte Leuchtfugeln, burch welche man juvor eine bunne Stopine geftedt hat. Die obere Seite Diefer Schwarmerhulfen wird zulett nur gang leicht mit et= was Baumwollenwatte jugeftopft, alebann wird bas gange Badchen behutfam in Die Bulfe auf ben Diefus geschoben, zuvor jedoch außen an einigen Stellen mit ftarfem Leim beftrichen, bamit Die Bundscheibe Diefe Bulfen nicht herausschlagen fann. Die beghalb nur fchwach angefeuerte Bundicheibe entzundet bemnach blos bas Kornpulver in ben feche Bulfen und aus diefen werben alsbann 36 Leuchtfugeln von verschiedenen Farben (worunter bie weißen und bie rothlichen fogenannten Rienruffugeln Band 1 Ceite 367 Rro. 90 bie wohlfeilften und haltbarften find) ziemlich boch in bie Luft geworfen. Die außere Gulfe bies fer Leuchtfugelfafichen wird oben nur mit gang bunnem Dafulaturpas

pier leicht geschlossen. Sie lassen sich übrigens nicht so gut transportisen, als die Serpentosenfässer. Ihre Berpadung geschieht indessen ganz auf dieselbe Weise, wie bei jenen durch Berschnurung (siehe §. 127) sie muffen nur noch sorgfältiger vor Stoß geschützt werden.

Ein solches Leuchtkugelfäßchen kann im Dupend zu 1/3 Thaler oder 35 Kr. rheinisch immer noch mit Bortheil verkauft werden, einzeln kosten sie gewöhnlich 1 fl. Emballage und Transport werden im Duspend befonders berechnet. Man gewinnt inzwischen mehr dabei, wenn man statt Leuchtkugeln die Garnituren §. 84 und 85 nimmt, womit man weniger Muhe hat.

g. 129. Froschfässer.

Die Froschsässer ober Froschkästen sind zwar nicht eigentlich zu benjenigen Stücken zu zählen, die dem Auge einen besonders gefälligen Anblick barbieten, auch steht ihre Wirkung mit der Mühre die man auf ihre Ansertigung verwenden muß, in keinem ganz richtigen Verhältniß, gleichwohl ist das Stück unter Umständen von einem eigenthümlichen Knallesset begleitet, der selten ganz seine Wirkung versehlt. Man benke sich etwa hundert und zwölf Frösche von einer krästigen Pulverladung in die Lust geworfen, die wie Blise die Lust im Zickzack durchkreuzen und 784 mal knallen, dei jedem Knall einen, wenn gleich nur schwachen seuerigen Bliszeigen, so hat man ein getreues Bild dieses Stüsstes, wie es seyn soll, wenn es gut ausgeführt wird.

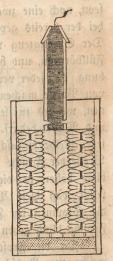

Finhundert und zwölf Frösche, die man für einen einzigen Froschkaften braucht, sind freilich so schnell nicht gemacht, wie Mancher vielleicht benkt, und zum Wenigsten mussen zwei Froschkaften zu gleicher Zeit lodgehen, die erforderlich sind, um dieses, nur sehr selten zur Anwendung kommende Stud auszuführen. Bei einem größeren Feuerwert sollten sie aber nach meiner Meinung nicht fehlen. Der einzige neuere Schristseler, welcher sie beschreibt, ist Uchatius, in der Praxis dagegen, werden sie zuweilen angewendet, namentlich von den Engländern, in Deutschland und Frankreich nur sehr selten.

Die Unfertigung ber Froschfässer ift fehr einfach und leicht. Man


bebient fich bagu gewöhnlich vierediger Raften, bie man aus hölzernen Brettern zusammennagelt und macht biese so lang, tag man an zwei gegenüberftehenden Wanden je 7 Stud (Frofde) in eine Reihe legen fann, fo baf jebe Schichte aus 12 Frofchen befteht, und ba beren acht übereinander fommen, ber Froschfaften im Bangen 112 Frosche faßt. Alle Stopinen werben nach ber mittleren Durchschnittslinie gefehrt und hangen in bem, swifden ben beiben Reihen befindlichen fregen Raum, abwarts, muffen alfo ficher Teuer fangen, weil fie frei ber burchziehenden Flamme preiß gegeben find. Bei jeder anderen, als der angegebenen Schichtung, wird man weniger Frofche in ben Raften bringen; wollte man fie g. B. mit ihrer Lange nach ber Lange bes Raftens ftellen, fo würden zwar in eine Lage wohl 49 bis 50 Stude zu bringen fenn, aber es wurde bann wegen ihrer unsicheren Entzundung nicht rathsam feyn, noch eine zweite Lage auf bie erfte zu ftellen. Ich rathe besthalb bei ber bereits gepruften und bewährt befundenen Methode gu bleiben. Der Sprengzeug wird, ba ber Kaften vieredig ift, wie berfelbe bei ben Fullhörnern, und hier vieredig gemacht, und bedarf taum einer Befchreis bung, ba jeder vernünftige Mensch ein Paralellogramm oder Quadrat von Pappe machen und oben mit Baumwollenzeug wird ichließen fonnen, welches ju feiner Wirfung blos ber Anfeuerung mit Mehlpulver und Waffer bedarf. - Ingwischen habe ich gefunden, daß, wenn man jeder Reihe einzuschichtender Frosche einen Pappenbedelftreifen, von ber Breite ber Frosche b. h. etwa 3 Boll breit und 7 Boll lang unterlegt, biefe hoher in bie Luft geworfen werden. Es verfteht fich aber von felbft, daß biefe Pappendeckelftreifen den Raum in der Mitte, welcher bie Ctopinen ber Frofche enthalt, nicht bededen burfen, weil fonft bie Frosche blind geben murden. 300 one gereuce Bill bei nam in da of negen

Da die Froschstässer zu den stehenden Feuerwerkstüden gehören, welche zur Ausschmückung der Schaubühne dienen können, wenn diese etwa bei Tag in Augenschein genommen wird, so kann man ihnen auch, wie zur Zeit Ludwigs des XIV. in Frankreich der Gebrauch war, eine beliedige dem Auge gefällige Gestalt z. B. eine kugelrunde oder urnenförmige geben, man macht die Augeln von einsachem Papier, wie die Bomben, und überzieht sie mit verschiedensarbigen Streisen von buntem Papier; wählt man Urnen, so werden diese ebensalls von Papier gesmacht, damit sie leicht entzwei platzen, und können dann bemalt werden. Die Fontaine, welche aus der Kugel hervorragt, leitet das Feuer ins Innere, wo die Frösche mit den Stopinen nach der Mitte gekehrt ausgeschlichtet sind.

Belidor steekt alsdamn eine Tafel Baumwollenwatte, die in dunnen Anseuerungsteig eingetunkt und gehörig getrocknet worden ist, zwischen beide Froschlagen, so daß die Stopinen der Frösche diese Tasel berühren, die Tasel selbst aber senkrecht auf dem Sprengzeug steht. Sobald num die Fontaine daß Feuer dieser Tasel mittheilt, öffnet sich die Kugel, oder von der Urne sliegt der Deckel ab und die Frösche breiten sich dann auß. Diese Urnen oder Kugeln werden am zweckmäßigsten auf erhabenen Orten als Berzierungen angebracht und können durch Schnurseuer angezündet wersden. — Die Franzosen nennen sie Froschkugeln oder Urnen mit Betreolen. Die Froschfässer, welche man in die Erde zu graben pslegt, nehmen sich weniger gut auß.

§. 130. Feuertöpfe pots à feues auch zuweilen Landpatronen genaunt.

Die Feuertopfe unterscheiben sich von ben bisher beschriebenen Stücken blos badurch, daß sie mehrere Garnituren zu gleicher Zeit ausswerfen, und beschalb immer eine Ausstosslasdung oder Sprengzeug bekommen. Ihre Gestalt ist bald cylinderisch, bald viereckig, und in Kächer eingetheilt, von benen jedes Fach seine eigenen Garniturstücke enthält, und hösher in die Luft treibt, als wenn man alle Garnituren in einen einzigen weiten Cylinder

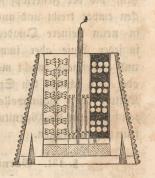

einschließen wollte. Die einzelnen Abtheilungen sind durch Stopinenröhrchen verbunden, damit alle zu gleicher Zeit Feuer fangen. Wünscht
man z. B. sieben verschiedene Büchsen, von gleichem Kaliber und cylinderischer Gestalt in einem einzigen großen Feuertopf zu vereinigen,
so läßt man sich ein kleines Fäßchen ansertigen, welches im inneren
Durchmesser dreimal so weit ist, als der äußere Kaliber einer dieser
Büchsen. In die Mitte dieses Feuertopses gehört die Büchse, welche die
schönsten Garnituren, die hoch in die Luft gehen, enthält; um diese
herum werden die übrigen sechs Büchsen, nachdem sie durch eine Feuerleitung mit der ersten verbunden sind, eingesetzt, und die Zwischenräume
mit trockner Erde oder Sand ausgesüllt. Dieses Fäßchen besommt eine
Höhe von 13 Zoll und wird äußerlich, seiner ganzen Länge nach, mit
Reisen umbunden. Da nun auf ein cylindrisch Fäßchen sich die Reise
nicht sest antreiben lassen, so muß das Fäßchen äußerlich eine konische

Gestalt bekommen, welches tadurch bewirft wird, daß die Dauben zu bem Fäßchen nicht gleich starf ausgehobelt werden, sondern unten am Boben, wo die Bulverladung am stärksten wirkt, noch einmal so stark von Holz gemacht werden muffen, als oben an der Mündung, wodurch das Fäßchen, indem es im Inneren vollkommen cylindrisch ist, doch außen eine konische Gestalt erhält und der Böttcher im Stande ist, die Reisen recht fest anzutreiben. Der Böttcher muß nun der angegebenen Höhe des Fäßchens so viel zugeben, daß er einen starken Boden, von anderthalb Zoll in der Dicke einsessen kann.

Diesenige Buchse, welche in die Mitte gesetht wird, bekommt gewöhnlich eine Feuergarbe ober eine schöne Körnersontaine, ober auch
drei zusammenverbundene römische Lichter, von denen zwei mit steigens
den und eins mit sinkenden Feuerballen, die Zuschauer so lange ergögen, die der Feuertopf seinen reichen Inhalt vor ihren erstaunten Blichen empor treibt und ausbreitet. Die vierectigen Feuerkästen pflegt man
in neun kleinere Quadrate abzurheilen, von denen eins in der Mitte,
in jeder Linie aber immer drei neben einander sind. Die Jündscheiben
und Hebespiegel macht man vierectig, damit sie in die Quadrate passen
oder man schließt den Sprengzeug blos in ein vierectiges Sächen von
Kattun oder Baumwollenzeug ein, dessen Oberstäche man in Jündteig
taucht, wenn die Garnituren von der Art sind, daß sie eine solche Abfeuerung vertragen.

S. 131. Garniturbatterien ober Schlagleiften.


Unter diesem Namen versteht man zusammengesetzte Feuerwerkstücke, bei welchen durch die in horizontaler Linie angebrachte Feuerleitung mehrere, zuweilen eine große Anzahl der verschiedenartigsien Garniturstücke, entweder alle zu gleicher Zeit, oder einzeln, eines nach dem anderen angezündet in die Lust getrieben werden. Sie sind wie man leicht einsieht, weiter nichts, als eine bequeme Absteuerungsart, die sich von selbst fortpflanzt, und deren ganzer Werth barauf beruht, daß man posstriche Stücke, wie z. B. den Purzelsschwärmer, den Ballancitschwärmer und dergleichen in angemessenen Zwischenräumen einzeln, andere dagegen, wie Serpentosen, Leuchtugeln, Sarons und Pirouetten in Massen dem Auge des Zuschauers vorsühren farn.

Websty beschreibt eine solche Borrichtung wie folgt: Man nimmt eine hölzerne Leiste ober Brettchen von beliebiger Lange und

Broke, und schneibet auf ber obern Flache eine Rinne hinein, Die fo weit ift, baß fie eine Stopine aufnehmen fann. Man legt Die Stopine in Die Rinne, und leimt einen Papierftreifen barüber. Ferner fertigt man Sulfen, von einem bem 3med entsprechenden Raliber, Die an beiben Enden offen find, und leimt fie in beliebiger Entfernung von einanber mit einem Ende auf Die Linie, wo bie Stopine liegt, aufrechtstehend auf. Da, wo bie Stopine unter jeder Gulfe fortläuft, fticht man ein Loch in ben fie bedeckenden Papierftreifen, ftedt ein fleines Grudchen Stopine hinein, und flebt bies mit Unfeuerung feft. Diefe Bulfen werben nun mit Leuchtfugeln ober Schwarmern gelaben. Wird nun Die verbedte Stopine angegundet, fo entzunden fich bie Labungen ber fleinen Bulfen alle jugleich; follen fie fich aber nach einander einzeln entzunben, fo fullt man bie Rinne anftatt (mit) ber Stopine, mit einem beliebi= gen Funfenfeuerfate aus. Die Ropfe ber Schwarmer verfieht man fur biefen 3wed mit recht fteifen Stopinen, Die feche Linien lang vor bem Ropfe bes Schwarmers porfteben; ber Schwarmer muß auf Diefem Stopinenendchen ruben und nicht tirect mit tem Ropfe auf ber Bulverladung aufliegen, fonft ruttelt fich bas Bulver zwifchen bem Schwarmer und ber ihn umgebenben Gulfe leicht etwas herauf, und bie Wir= fung bes Bulvers auf ben Schwärmer wird unsicher und schwächer. Bird Die Keuerleitungerinne mit einem langfam brennenben Sape ausgefüllt, fo macht man fie einen Biertelegoll tief und breit und flebt eis nen Streifen ftarfen Bappenbedel barüber, ber bem Feuer in ber Rinne ben nothigen Wiberftand leiftet, fonft werben bie gelabenen Sulfen leicht herabgeschleubert. Durch ben Pappenbedelftreifen werben bie Locher zur Aufnahme ber Communifationoftopinen geftochen.

Da biese Beschreibung etwas furz abgesaßt ist, so bürste meinen Lesern ein Zusat, der aus Webstys eigener Feder geflossen und von ihm in einem Briese an mich (vom 6ten Januar 1849) mit einer Handzeichnung erläutert ist, angenehm zu lesen seyn. Er sagt: "Ich stopse eine römische Lichterhülse, mit einem, etwas mit Weingeist angeseuchteten saulen Sate,*) und leime sie auf ein Brett in horizonstaler Richtung. Ist dieses geschehen, so nehme ich eine zweite Hülse von hinlänglich starkem Kaliber und theile sie, auf der Drehbank, in mehserere 4 Zoll lange Cylinder ab. Diese Cylinder tauche ich an einer Seite in starken Leim und stelle sie etwa drei Zoll entsernt von der liegens

^{*) 4} Theile Galpeter, 2 Theile Roblen, 1 Theil geftoffenen Stangenfchwefel.

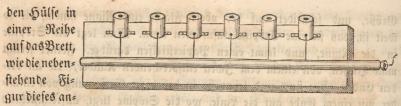

schaulich macht. *) Alsbann steche ich mit einer Alhle (Pfriemen) ben aufrechtstehenben Cylindern gegenüber Löcher in die liegende Hülse, und Löcher unten in die stehenden Cylinder. — Weiter nehme ich eine dunne Stopine, überkleistere selbe mit Papier, schneide, wenn sie trocken geworden ist, 3 Zoll lange Stücken davon ab und stecke das eine Ende diesser Stücken in die Löcher der liegenden Hülse, das andere Ende derstelben in die Löcher der gegenüberstehenden Cylinder, gebe auf beiden Seiten ein Tröpsichen Leim, so ist die Feuerleitung schon hergestellt. Die stehenden Cylinder können nun nach Belieben geladen werden. Sine solche Batterie habe ich schon mehrmalen gemacht, wobei ich aber ansstatt der kleinen stehenden Hülsen, kleine Schwärmerfässer nahm. Das Stück macht sich sehr leicht und gut."

Bu Anfang und um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts, als bie Ronige von Frankreich noch ungeheure Summen, (über hunderttausend Franken) für ein Feuerwerf bezahlten, bemuhten fich die Schriftsteller allerlei großartige Stude zu beschreiben, die fie auch wirklich ausgeführt hatten. In späteren Zeiten fam Die Feuerwerferei in Berfall, weil Die Runft nicht mehr bezahlt wurde, benn felbft Ruggieri hatte bie Gin= nahme nicht mehr, wie seine Borganger; baber find altere Werte oft werthvoller und praftischer, als bas Geschreibsel berjenigen, bie jene als teren Pyrotechnifer nicht einmal richtig verstanden, also ihre Borfdriften, fo weit fie schwierig auszusühren waren, ganz falfch und undeutlich und oft so verwirrt wieder gegeben haben, daß man flar und beutlich fieht: "fie haben es nicht felbft probirt, fondern fie haben es fich bloß fo gedacht." Wer noch ehrlich mar, ber überging biefe Stude, Die er felbst niemals gemacht hatte, und nicht machen konnte, mit Stillschweigen. Go ift es benn gefommen, baß manches schöne Stuck mit ber Reit vergeffen wurde, weil man es weder ju machen, noch zu beschreiben

^{*)} Wenn man nicht bloße Zunbscheiben anwendet, muffen bie Gulfen wie bie Figur zeigt, angenagelt oder angeschraubt werben, damit die Bulverladung fie nicht abreift und alle zugleich entzundet.

wußte. Bu diesen gehören die früher üblichen Bombenröhren oder bas Pumpenfeuer, wovon wir im §. 125 schon gesprochen haben und weldes von Pfuschern oft gang falsch beschrieben wird. Es waren lange Röhren, in welche fleine Schwarmerbuchfen, nach ber im §. 125 beschriebenen Weise, eine über die andere gestellt und mit damals gebräuchlichen

Garnituren verschen wurden, wie die beigefügte Figur hier anschaulich macht. Diese fleinen Schwärmerbuchfen ober Beder waren unten nicht ganz zugewürgt, damit man in ben Boden eine Fontaine einbinden konnte, welche dazu bestimmt war das Feuer auf den nächsten Becher fortzu= pflanzen, mit beffen Versetzung sobann ber obere ausgesto= fen wurde. Man findet bei Belidor die beste Beschreis bung dieses Stuckes, welches freilich für uns nur noch ei= nen hiftorischen Werth hat, da unsere Garniturbatterien eben fo schon von Wirkung und dabei weit leichter zu machen sind. Uebergehen durfte ich dieses Stuck indeffen nicht, weil es früherhin eins der berühmtesten war und ungeheuer theuer bezahlt wurde. Bemerken muß ich nur, daß diejenigen Vorschriften die unvernünftigsten find. welche in diese Röhren unmittelbar auf die Schwärmer und übrigen Garnituren Zehrsat schlagen wollen, wie man 3. B. römische Lichter füllt. Der alte Stövefandt hangt seine Schwärmerbüchsen wenigstens noch außen an einen hölzernen Enlinder oder an ein Achteck an, aber fo machten sie die Franzosen, wie man aus Belidors Werk fieht, nicht. Einen wahren Unfinn gibt ber Wiener Feuerwerfer und das Taschenbuch von 1820 darüber zum Beften.

